



HEIDENHAIN



POSITIP 8000 Demo 사용 설명서

디지털 읽기 장치

한국어(ko)
08/2018

목차

1	기본 사항.....	7
2	소프트웨어 설치.....	11
3	기본 작동.....	17
4	소프트웨어 구성.....	47
5	밀링 - 빠른 시작.....	53
6	ScreenshotClient.....	75
7	목록.....	81
8	그림 목록.....	83

1 기본 사항	7
1.1 개요.....	8
1.2 제품에 대한 정보.....	8
1.2.1 장치 기능을 선보이는 데모 소프트웨어.....	8
1.2.2 데모 소프트웨어 기능.....	8
1.3 사용 목적.....	8
1.4 부적절한 사용.....	8
1.5 설명서 읽기에 대한 참고 사항.....	8
1.6 텍스트 표시에 사용되는 기호 및 글꼴.....	9
2 소프트웨어 설치	11
2.1 개요.....	12
2.2 설치 파일 다운로드.....	12
2.3 시스템 요구사항.....	12
2.4 Microsoft Windows에서 POSITIP 8000 Demo 설치.....	13
2.5 POSITIP 8000 Demo 제거.....	15

3 기본 작동	17
3.1 개요	18
3.2 터치스크린 및 입력 장치 사용	18
3.2.1 터치스크린 및 입력 장치터치스크린:조작	18
3.2.2 제스처 및 마우스 동작	19
3.3 일반 조작 요소 및 기능	21
3.4 POSITIP 8000 Demo – 시작 및 종료	23
3.4.1 POSITIP 8000 Demo 시작	23
3.4.2 POSITIP 8000 Demo 종료	24
3.5 사용자 로그인 및 로그아웃	24
3.5.1 사용자 로그인	24
3.5.2 사용자 로그아웃	24
3.6 언어 설정	25
3.7 사용자 인터페이스	25
3.7.1 사용자 인터페이스시작	25
3.7.2 사용자 인터페이스의 주 메뉴	26
3.7.3 Manual operation[수동 조작] 메뉴Manual operation[수동 조작]	28
3.7.4 MDI 메뉴	30
3.7.5 Program run[프로그램 실행] 메뉴	33
3.7.6 Programming[프로그래밍] 메뉴Programming[프로그래밍]:메뉴	34
3.7.7 File management[파일 관리] 메뉴	37
3.7.8 User login[사용자 로그인] 메뉴	38
3.7.9 Settings[설정] 메뉴	39
3.7.10 Switch off[스위치 끄기] 메뉴	40
3.8 위치 표시	40
3.8.1 위치 표시의 조작 요소	40
3.8.2 위치 표시 기능	41
3.9 상태 표시줄	44
3.9.1 상태 표시줄의 조작 요소	44
3.9.2 수동 조작 모드의 보조 기능	45
3.10 OEM 바	46
3.10.1 조작 요소 OEM 바	46

4	소프트웨어 구성	47
4.1	개요	48
4.2	라이선스 키 활성화	48
4.3	구성 파일 복사	49
4.4	구성 데이터 업로드	50
4.5	언어 설정	51
4.6	제품 버전 선택(옵션)	51
5	밀링 – 빠른 시작	53
5.1	개요예:공작물	54
5.2	빠른 시작을 위한 로그인	55
5.3	요구사항	56
5.4	프리셋 결정(수동 조작 모드)	58
5.5	스루홀 가공(수동 조작 모드)	59
5.5.1	스루홀 사전 드릴링	59
5.5.2	스루홀 보링	60
5.6	직사각형 포켓 가공(MDI 조작 모드)	61
5.6.1	직사각형 포켓 정의	62
5.6.2	직사각형 포켓 밀링	63
5.7	맞춤 가공(MDI 조작 모드)	64
5.7.1	맞춤 정의	64
5.7.2	맞춤 리밍	65
5.8	프리셋 결정(수동 조작 모드)	66
5.9	볼트 홀 원 및 홀 행 프로그래밍(프로그래밍)	68
5.9.1	프로그램 헤더 생성	68
5.9.2	공구 프로그래밍	69
5.9.3	볼트 홀 원 프로그래밍	69
5.9.4	공구 프로그래밍	70
5.9.5	홀 행 프로그래밍	70
5.9.6	프로그램 실행 시뮬레이션	71
5.10	볼트 홀 원 및 홀 행 가공(프로그램 실행)	72
5.10.1	프로그램 열기	72
5.10.2	프로그램 실행	73

6 ScreenshotClient.....	75
6.1 개요.....	76
6.2 ScreenshotClient에 관한 정보.....	76
6.3 ScreenshotClient.....	77
6.4 ScreenshotClient을 데모 소프트웨어와 연결.....	77
6.5 장치와 ScreenshotClient 연결.....	78
6.6 스크린샷을 생성하도록 ScreenshotClient 구성.....	78
6.6.1 스크린샷에 대한 저장 위치 및 파일 이름 구성.....	78
6.6.2 스크린샷의 사용자 인터페이스 언어 구성.....	79
6.7 스크린샷 생성.....	80
6.8 ScreenshotClient.....	80
7 목록.....	81
8 그림 목록.....	83

1

기본 사항

1.1 개요

이 장은 본 제품과 이 설명서에 관한 정보를 포함하고 있습니다.

1.2 제품에 대한 정보

1.2.1 장치 기능을 선보이는 데모 소프트웨어

POSITIP 8000 Demo은 장치와 독립적으로 컴퓨터에 설치할 수 있는 소프트웨어입니다. POSITIP 8000 Demo은 장치의 기능을 익히거나 시험적으로 사용해 보거나 소개하는 데 도움이 됩니다.

1.2.2 데모 소프트웨어 기능

하드웨어 환경이 없기 때문에 데모 소프트웨어의 기능 범위는 장치의 전체 기능 범위와 상응하지 않습니다. 그러나 설명을 사용하여 가장 중요한 기능 및 사용자 인터페이스를 익힐 수 있습니다.

1.3 사용 목적

POSITIP 8000 시리즈 제품은 수동으로 작동하는 기계 공구에 사용하기 위한 고급 디지털 읽기 장치입니다. 선형 및 앵글엔코더와 조합하여 이 시리즈의 디지털 읽기 장치는 둘 이상의 축에서 공구의 위치를 반환하며 기계 공구를 작동하기 위한 추가 기능을 제공합니다.

POSITIP 8000 Demo은 POSITIP 8000 시리즈 제품의 기본 기능에 대한 데모용 소프트웨어 제품입니다. POSITIP 8000 Demo은 may be used only for 표시, 교육 또는 테스트 목적으로만 사용할 수 있습니다.

1.4 부적절한 사용

POSITIP 8000 Demo은 사용 목적 이외의 용도로 사용하기 위한 제품이 아닙니다. 다른 목적의 사용은 다음과 같이 구체적으로 금지됩니다.

- 생산 시스템의 생산 목적을 위해
- 생산 시스템의 일부로

1.5 설명서 읽기에 대한 참고 사항

변경된 사항을 확인하고자 하거나 에러를 발견한 경우?

하이덴하인은 설명서의 내용을 개선하고자 지속적으로 노력하고 있습니다. 요청 사항을 다음 이메일 주소로 보내주시면 많은 도움이 되오니 협조 부탁드립니다

userdoc@heidenhain.de

1.6 텍스트 표시에 사용되는 기호 및 글꼴

이 설명서에서 다음과 같은 부호 및 글꼴이 텍스트 표기에 사용됩니다.

표현	의미
▶ ... > ...	동작 및 해당 동작의 결과를 나타냅니다. 예: ▶ OK[확인] 누릅니다. > 메시지 창이 닫힙니다.
■ ... ■ ...	리스트의 항목을 식별 예: ■ TTL 인터페이스 ■ EnDat 인터페이스 ■ ...
굵은 글씨	메뉴, 표시 및 버튼을 식별 예: ▶ Shut down[종료] 누름 > 운영 체제가 종료됨 ▶ 전원 스위치를 끕니다.

2

소프트웨어 설치

2.1 개요

이 장은 POSITIP 8000 Demo를 다운로드하여 컴퓨터에 올바르게 설치하는 데 필요한 모든 정보를 제공합니다.

2.2 설치 파일 다운로드

HEIDENHAIN 포털에서 설치 파일을 다운로드하여 설치해야 데모 소프트웨어를 컴퓨터에 설치할 수 있습니다.



HEIDENHAIN 포털에서 설치 파일을 다운로드하려면 해당 제품의 디렉터리에 있는 **Software** 폴더에 대한 액세스 권한이 필요합니다. 포털의 **Software** 폴더에 대한 액세스 권한이 없는 경우 HEIDENHAIN 담당자에게 액세스 권한을 요청할 수 있습니다.

- ▶ 여기서 POSITIP 8000 Demo 의 최신 버전을 다운로드합니다.
www.heidenhain.de
- ▶ 브라우저의 다운로드 폴더를 선택합니다.
- ▶ 확장자가 **.zip**인 다운로드한 파일의 압축을 풀어 임시 저장 폴더에 저장합니다.
- > 압축이 풀린 다음 파일이 임시 저장 폴더에 저장됩니다.
 - 다음 확장자의 설치 파일 **.exe**
 - 파일 **DemoBackup.mcc**

2.3 시스템 요구사항

POSITIP 8000 Demo 를 컴퓨터에 설치하려면 컴퓨터 시스템이 다음과 같은 시스템 요구사항을 충족해야 합니다.

- Microsoft Windows 7 이상
- 화면 해상도 최소 1280 × 800 권장

2.4 Microsoft Windows에서 POSITIP 8000 Demo 설치

- ▶ .zip 확장자의 다운로드한 파일의 압축을 풀 임시 저장 폴더를 선택합니다.
추가 정보: "설치 파일 다운로드", 페이지 12
- ▶ 다음 확장자의 설치 파일을 실행합니다. .exe
- ▶ Installation wizard[설치 마법사]가 열립니다.

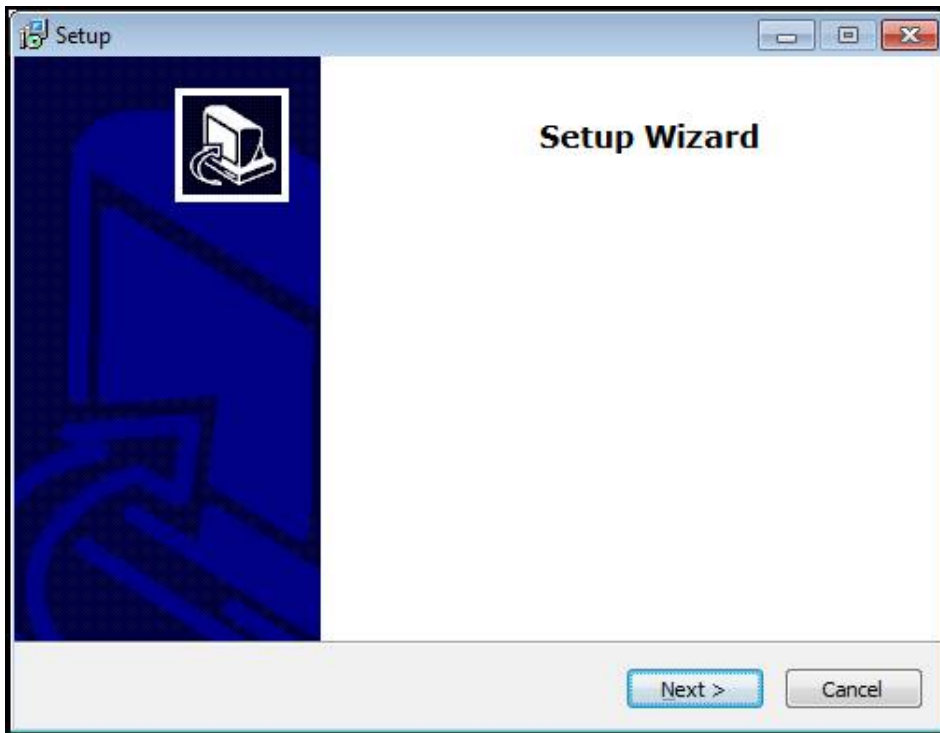


그림 1: Installation wizard[설치 마법사]

- ▶ 다음을 누릅니다. **Next**
- ▶ **License Agreement** 설치 단계에서 라이선스의 조건에 동의합니다.
- ▶ 탭 **Next**

i **Select Destination Location** 설치 단계에서 설치 마법사가 저장 위치를 제안합니다. 제안하는 저장 위치를 그대로 따르는 것이 좋습니다.

- ▶ **Select Destination Location** 설치 단계에서 POSITIP 8000 Demo 를 저장할 저장 위치를 선택합니다.
- ▶ 탭 **Next**

i **Select Components** 설치 단계에서 ScreenshotClient 프로그램도 기본적으로 설치됩니다. ScreenshotClient를 사용하여 의 활성 화면의 스크린샷을 생성할 수 있습니다.
ScreenshotClient을 설치하려는 경우 ScreenshotClient

- ▶ **Select Components** 설치 단계에서 기본 설정을 변경하지 않고 그대로 둡니다.

추가 정보: "ScreenshotClient", 페이지 75

- ▶ **Select Components** 설치 단계:
 - 설치 유형을 선택합니다.
 - 옵션을 활성화 또는 비활성화합니다. **Screenshot Utility**

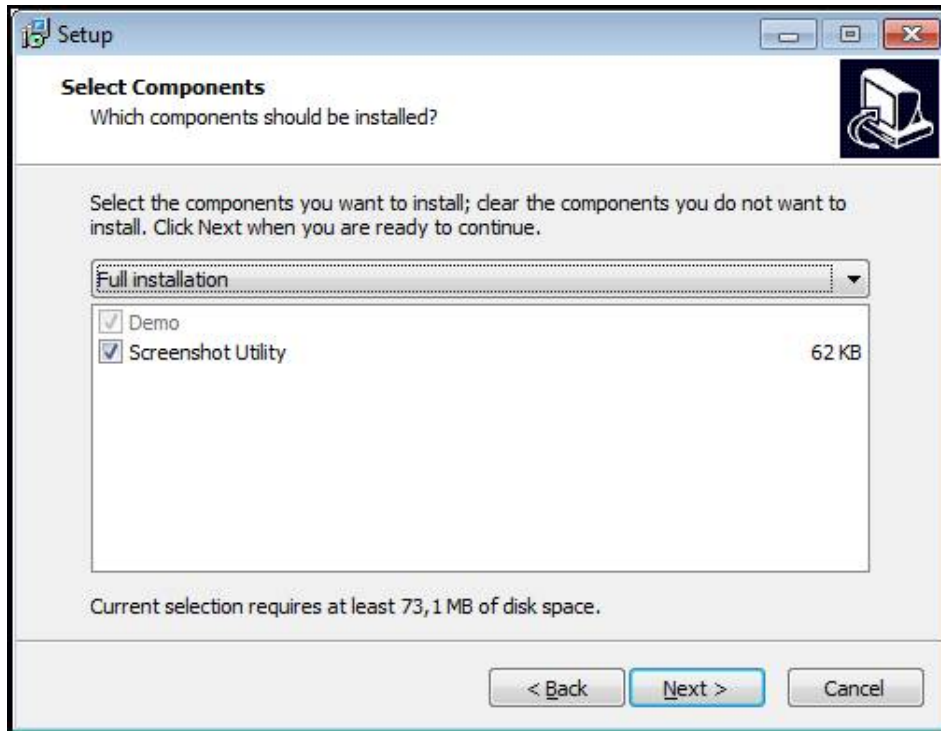


그림 2: 데모 소프트웨어 옵션이 활성화된 설치 마법사 Screenshot Utility

- ▶ 탭 **Next**
- ▶ **Select Start Menu Folder** 설치 단계에서 시작 메뉴 폴더를 생성할 저장 위치를 선택합니다.
- ▶ 탭 **Next**
- ▶ **Select Additional Tasks** 설치 단계에서 **Desktop icon**[바탕 화면 아이콘]을 선택하거나 선택을 해제합니다.**Desktop icon**
- ▶ 탭 **Next**
- ▶ **Install**[설치]을 누릅니다.**Install**
- > 설치가 시작됩니다. — 설치 상태가 진행률 표시줄에 표시됩니다.
- ▶ 설치가 성공적으로 완료된 후 **Finish**를 사용하여 설치 마법사를 닫습니다.
- > 프로그램이 컴퓨터에 성공적으로 설치되었습니다.

2.5 POSITIP 8000 Demo 제거

- ▶ Microsoft Windows에서 다음을 연속해서 선택합니다.
 - 시작
 - 모든 프로그램
 - HEIDENHAIN
 - POSITIP 8000 Demo
- ▶ **Uninstall[제거]**을 누릅니다.**Uninstall**
- > 제거 마법사가 열림
- ▶ 제거를 확인하려면 **Ja**를 누름
- > 제거가 시작되고 진행률 표시줄에 제거 프로세스의 상태가 나타납니다.
- ▶ 제거가 성공적으로 완료된 후 **OK**를 눌러 제거 마법사를 닫습니다.
- > 프로그램이 컴퓨터에서 성공적으로 제거되었습니다.

3

기본 작동

3.1 개요

이 장에서는 POSITIP 8000 Demo의 의 사용자 인터페이스, 조작 요소 및 기본적인 기능을 설명합니다.

3.2 터치스크린 및 입력 장치 사용

3.2.1 터치스크린 및 입력 장치터치스크린:조작



POSITIP 8000 Demo에서 의 사용자 인터페이스에 있는 조작 요소는 터치스크린 또는 연결된 마우스를 통해 조작합니다.

데이터를 입력하려면 터치스크린의 화면 키보드 또는 연결된 키보드를 사용할 수 있습니다.

3.2.2 제스처 및 마우스 동작

사용자 인터페이스의 조작 요소를 활성화, 전환 또는 이동하려면 POSITIP 8000 Demo의 터치스크린 또는 마우스를 사용할 수 있습니다. 제스처는 터치스크린 및 마우스를 조작할 때 사용됩니다.

i 터치스크린을 조작하는 제스처는 마우스를 조작하는 제스처와 다를 수 있습니다.
터치스크린을 조작하는 제스처가 마우스를 조작하는 제스처와 다른 경우, 이 지침에서 두 조작을 모두 대체 동작으로 설명합니다.
터치스크린 또는 마우스를 조작하는 대체 동작은 다음 기호로 식별할 수 있습니다.

	터치스크린을 사용하여 조작
	마우스를 사용하여 조작

다음 개요에서는 터치스크린 또는 마우스를 조작하는 여러 가지 제스처를 설명합니다.

누르기



화면에 손가락을 가볍게 대는 행동을 의미합니다.



왼쪽 마우스 버튼을 한 번 누르는 행동을 의미합니다.

누를 때 시작되는 동작은 다음과 같습니다.

- - 메뉴, 형상 또는 파라미터 선택
 - 화면 키보드를 이용한 문자 입력
 - 대화 상자 닫기

유지



화면에 손가락을 대고 수 초간 유지하는 행동을 의미합니다.



왼쪽 마우스 버튼을 한 번 누르고 누른 상태를 유지하는 행동을 의미합니다.

유지할 때 시작되는 동작은 다음과 같습니다.

- - 플러스 및 마이너스 버튼이 있는 입력 필드에서 값을 빠르게 변경

끝기



길게 누르기와 살짝 밀기를 조합하여 적어도 동작의 시작점이 정의되었을 때 손가락을 터치스크린에서 움직이는 동작입니다.



적어도 동작의 시작점이 정의되었을 때 왼쪽 마우스 버튼을 한번 누르고 유지하는 상태에서 마우스를 움직이는 행동을 의미합니다.

끝 때 시작되는 동작은 다음과 같습니다.



- 목록 및 텍스트 스크롤

3.3 일반 조작 요소 및 기능

아래에 설명하는 조작 요소는 터치스크린 또는 입력 장치를 통해 제품을 구성 및 조작할 때 사용할 수 있습니다.

화면 키보드

화면 키보드를 사용하여 사용자 인터페이스의 입력 필드에 텍스트를 입력할 수 있습니다. 표시된 화면 키보드는 입력 필드에 따라 숫자 또는 영숫자입니다.

- ▶ 값을 입력하려면 입력 필드를 누르십시오.
- > 입력 필드가 강조 표시됨
- > 화면 키보드가 표시됨
- ▶ 텍스트 또는 숫자 입력
- > 일부 입력 필드에는 입력이 올바르다는 것을 나타내는 녹색 확인 표시가 나타남
- > 입력이 불완전하거나 틀린 경우 빨간색 느낌표가 표시됩니다. 이 경우 입력을 완료할 수 없습니다.
- ▶ 값을 적용하려면 **RET**로 입력을 확인합니다.
- > 값이 표시됨
- > 화면 키보드가 사라짐

플러스 및 마이너스 버튼이 있는 입력 필드

숫자 값을 조정하려면 숫자 값의 왼쪽 및 오른쪽에 있는 +(플러스) 및 -(마이너스) 버튼을 사용합니다.



- ▶ 원하는 값이 표시될 때까지 + 또는 - 누름
- > 값을 더 빨리 스크롤하려면 + 또는 -를 길게 누름
- > 선택한 값이 표시됨

토글 스위치

기능 간에 전환하려면 토글 스위치를 사용합니다.



- ▶ 원하는 기능을 누름
- > 활성화된 기능은 녹색으로 표시됨
- > 비활성화된 기능은 연한 회색으로 표시됨

슬라이딩 스위치


슬라이딩 스위치를 사용하여 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.



- ▶ 슬라이딩 스위치를 원하는 위치로 끌거나 슬라이딩 스위치를 누릅니다.
- > 기능이 활성화 또는 비활성화됨

드롭다운 목록

드롭다운 목록을 여는 버튼은 아래쪽을 가리키는 삼각형으로 표시됩니다.

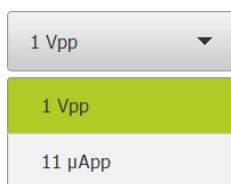

 
- ▶ 버튼 누름
- > 드롭다운 목록이 열림
- > 활성화된 항목은 녹색으로 표시됨
- ▶ 원하는 항목을 누름
- > 선택된 항목이 적용됨

Undo[실행 취소]

 
이 버튼을 사용하여 마지막 동작을 실행 취소할 수 있습니다.
이미 완료된 프로세스는 실행 취소할 수 없습니다.



 
- ▶ **Undo[실행 취소]** 누름
- > 마지막 동작이 실행 취소됨

Add[추가]

 
- ▶ 형상을 추가하려면 **Add[추가]**를 누름
- > 새 형상이 추가됨

Close[닫기]

- ▶ 대화 상자를 닫으려면 **Close[닫기]**를 누름

Confirm[확인]

- ▶ 동작을 완료하려면 **Confirm[확인]**을 누름

Back[뒤로]

- ▶ **Back[뒤로]**를 누르면 메뉴 구조의 상위 수준으로 돌아갑니다.

3.4 POSITIP 8000 Demo – 시작 및 종료

3.4.1 POSITIP 8000 Demo 시작

i POSITIP 8000 Demo을 사용하기 전에 소프트웨어를 구성하는 단계를 수행해야 합니다.



- ▶ Microsoft Windows 바탕 화면에서 **POSITIP 8000 Demo**을 누릅니다.

또는

- ▶ Microsoft Windows에서 다음을 연속해서 선택합니다.
 - 시작
 - 모든 프로그램
 - HEIDENHAIN
 - POSITIP 8000 Demo

i 외관 모드가 서로 다른 두 실행 파일을 사용할 수 있습니다.

- **POSITIP 8000 Demo**Microsoft Windows 창 내에서 시작
- **POSITIP 8000 Demo(전체 화면)**: 전체 화면 모드에서 시작



- ▶ **POSITIP 8000 Demo** 또는 **POSITIP 8000 Demo(전체 화면)** 누르기
- > POSITIP 8000 Demo이 백그라운드에서 출력 창을 시작합니다. 출력 창은 조작과 관련이 없으며 POSITIP 8000 Demo을 종료할 때 다시 닫힙니다.
- > POSITIP 8000 Demo이 **User login[사용자 로그인]** 메뉴를 포함한 사용자 인터페이스를 시작합니다.

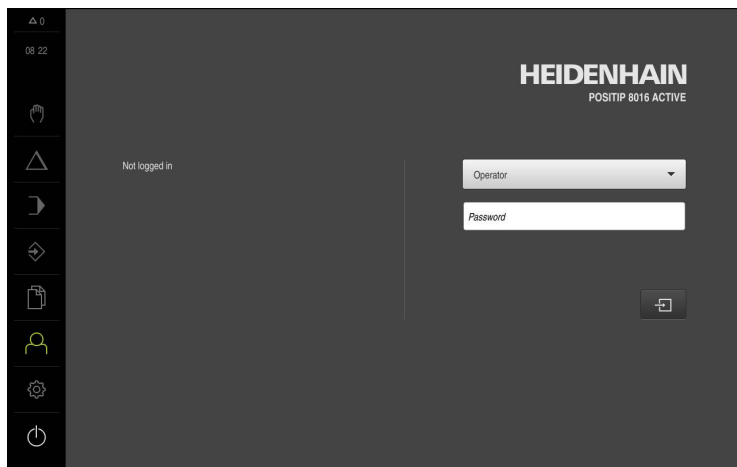


그림 3: 사용자 로그인 메뉴

3.4.2 POSITIP 8000 Demo 종료



- ▶ 주 메뉴에서 **Switch off[스위치 끄기]** 누름



- ▶ **Shut down[종료]** 누름
- > POSITIP 8000 Demo이 종료됩니다.



Microsoft Windows 창에서 POSITIP 8000 Demo을 종료하려는 경우에도 **Switch-off[스위치 끄기]** 메뉴를 사용합니다.

Close[닫기]를 사용하여 Microsoft Windows 창을 닫으면 모든 설정이 손실됩니다.

3.5 사용자 로그인 및 로그아웃

User login[사용자 로그인] 메뉴에서 제품에 사용자로 로그인 및 로그아웃할 수 있습니다.

한 번에 한 사용자만이 로그인할 수 있습니다. 로그인한 사용자가 표시됩니다. 로그인한 사용자가 로그아웃해야 새 사용자가 로그인할 수 있습니다.



제품은 사용자에게 관리 및 조작 기능에 대한 전체 또는 제한 액세스 권한을 부여하는 다양한 권한 부여 레벨을 제공합니다.

3.5.1 사용자 로그인



- ▶ 주 메뉴에서 **User login[사용자 로그인]** 누름
- ▶ 드롭다운 목록에서 **OEM** 사용자 선택
- ▶ **암호** 입력 필드 누름
- ▶ **OEM** 사용자의 암호 "oem"을 입력
- ▶ **RET**로 입력 확인**RET**



- ▶ **로그인** 누름
- > 사용자가 로그인되고 **Manual operation[수동 조작]** 메뉴가 표시됩니다.

3.5.2 사용자 로그아웃



- ▶ 주 메뉴에서 **User login[사용자 로그인]** 누름



- ▶ **로그아웃** 누름
- > 사용자가 로그아웃됨
- > **Switch off[스위치 끄기]**를 제외하고 주 메뉴의 모든 기능이 비활성화됨
- > 사용자가 로그인한 후에만 제품을 다시 사용할 수 있음

3.6 언어 설정

사용자 인터페이스의 기본 언어는 English[영어]입니다. 사용자 인터페이스를 원하는 언어로 전환할 수 있습니다.



- ▶ 주 메뉴에서 **설정**을 누름



- ▶ **사용자** 누름
 - > 로그인한 사용자가 확인 표시로 표시됨
 - ▶ 로그인한 사용자 선택
 - > 사용자에게 대해 선택한 언어가 **언어** 드롭다운 목록에 국가 깃발로 표시됨
 - ▶ **언어** 드롭다운 목록에서 원하는 언어에 대한 깃발 선택
 - > 사용자 인터페이스가 선택한 언어로 표시됩니다.

3.7 사용자 인터페이스

i 장치는 다양한 기능을 갖춘 서로 다른 버전으로 공급됩니다. 사용자 인터페이스 및 사용 가능한 기능은 버전에 따라 달라질 수 있습니다.

3.7.1 사용자 인터페이스시작

시작 후 사용자 인터페이스

자동 사용자 로그인이 활성화되고 로그인한 마지막 사용자가 **Operator** 유형인 경우 제품이 시작된 후 **Manual operation[수동 조작]** 메뉴가 표시됩니다.

자동 사용자 로그인이 활성화되지 않은 경우, **User login[사용자 로그인]** 메뉴가 열립니다.

추가 정보: "User login[사용자 로그인] 메뉴", 페이지 38

3.7.2 사용자 인터페이스의 주 메뉴

사용자 인터페이스(Manual operation[수동 조작] 모드)

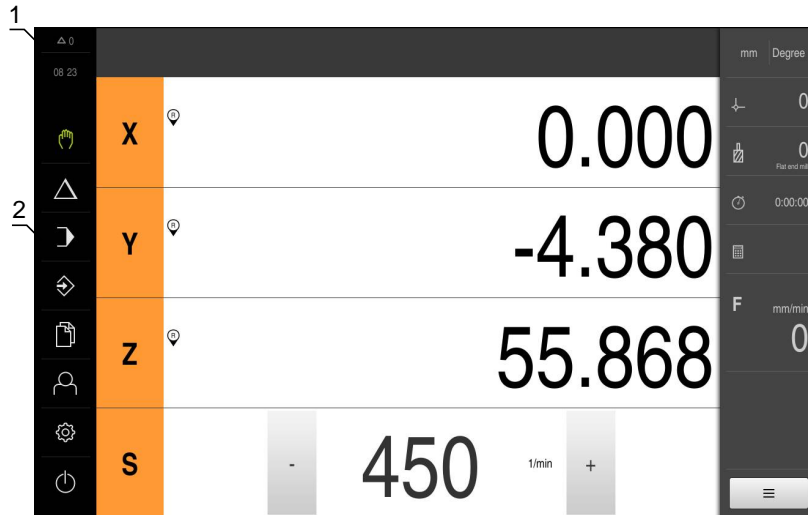






그림 4: 사용자 인터페이스(Manual operation[수동 조작] 모드)

- 1 메시지 표시 영역, 닫지 않은 메시지의 시간 및 번호를 표시
- 2 조작 요소를 포함한 주 메뉴

주 메뉴의 조작 요소

주 메뉴는 활성화된 소프트웨어 옵션과 독립적으로 표시됩니다.

조작 요소	기능
	메시지 모든 메시지에 대한 개요 및 닫지 않은 메시지의 번호를 표시
	수동 운전 기계축의 수동 위치결정 추가 정보: "Manual operation[수동 조작] 메뉴Manual operation[수동 조작]", 페이지 28
	MDI 모드 원하는 축 이동(Manual Data Input[수동 데이터 입력])의 방향 입력; 잔여 이동 거리를 계산하여 표시함 추가 정보: "MDI 메뉴", 페이지 30
	프로그램 실행 작업자 안내로 이전에 만든 프로그램 실행 추가 정보: "Program run[프로그램 실행] 메뉴", 페이지 33
	프로그래밍 개별 프로그램의 생성 및 관리 추가 정보: "Programming[프로그래밍] 메뉴 Programming[프로그래밍]:메뉴", 페이지 34

조작 요소	기능
	<p>파일 관리 제품에서 사용할 수 있는 파일 관리 추가 정보: "File management[파일 관리] 메뉴", 페이지 37</p>
	<p>User login[사용자 로그인] 사용자를 로그인 및 로그아웃 추가 정보: "User login[사용자 로그인] 메뉴", 페이지 38</p>
	<p>설정 사용자 설정, 센서 구성 또는 펌웨어 업데이트와 같은 제품 의 설정 추가 정보: "Settings[설정] 메뉴", 페이지 39</p>
	<p>끄기 운영 체제 종료 또는 에너지 절약 모드 활성화 추가 정보: "Switch off[스위치 끄기] 메뉴", 페이지 40</p>

3.7.3 Manual operation[수동 조작] 메뉴 Manual operation[수동 조작]

활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **Manual operation[수동 조작]** 누름
- > 수동 조작에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨

Manual operation[수동 조작] 메뉴(밀링 어플리케이션 모드에서)

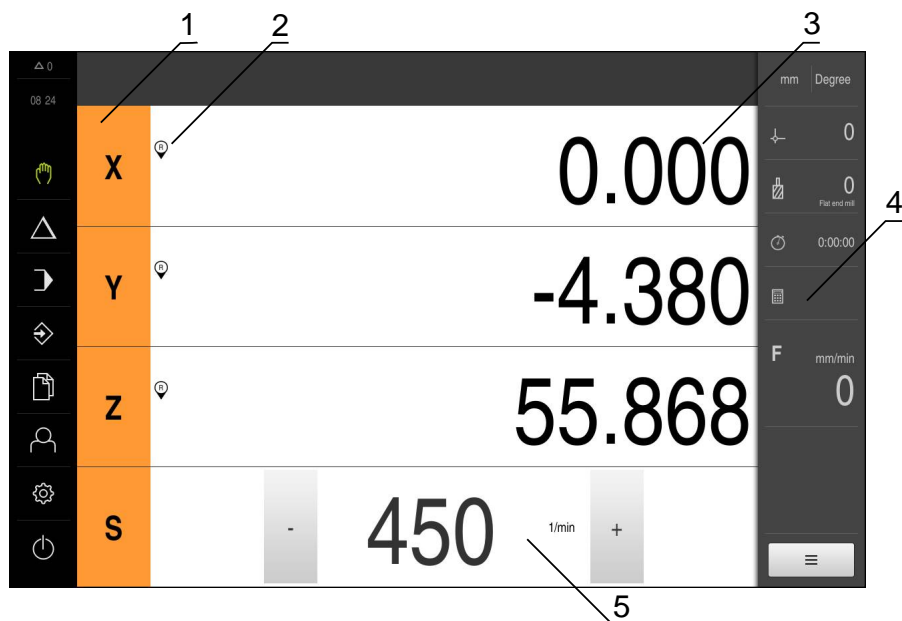


그림 5: 밀링 어플리케이션 모드의 **Manual operation[수동 조작]** 메뉴

- 1 축 키
- 2 기준
- 3 위치 표시
- 4 상태 표시줄
- 5 스피들 속도(기계 공구)

Manual operation[수동 조작] 메뉴(선삭 어플리케이션 모드에서)

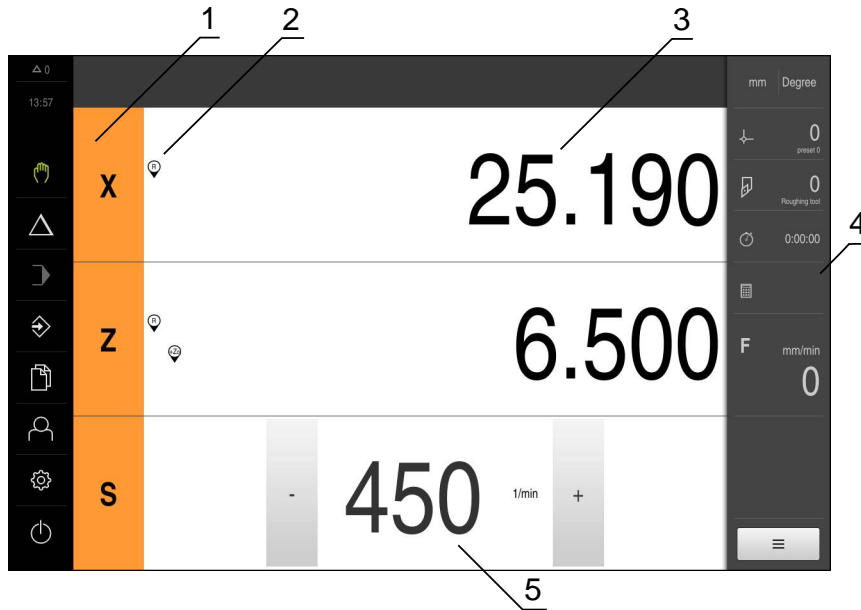


그림 6: 선삭 어플리케이션 모드의 **Manual operation[수동 조작]** 메뉴

- 1 축 키
- 2 기준
- 3 위치 표시
- 4 상태 표시줄
- 5 스피들 속도(기계 공구)

Manual operation[수동 조작] 메뉴에서는 기계 축에서 측정한 위치 값이 작업 영역에 표시됩니다.

상태 표시줄에 보조 기능을 제공합니다.

3.7.4 MDI 메뉴

활성화



▶ 주 메뉴에서 MDI를 누름

MDI 모드 메뉴(밀링 어플리케이션 모드에서)

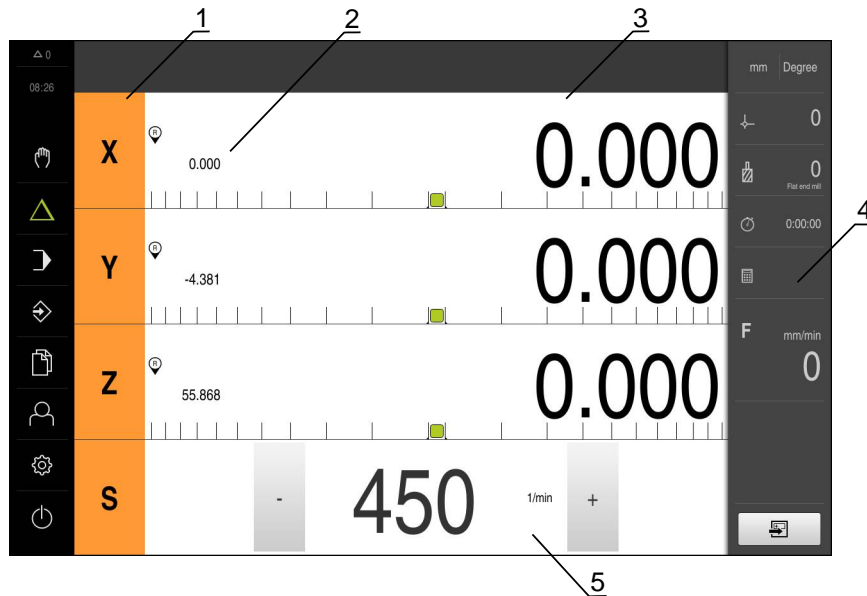


그림 7: 밀링 어플리케이션 모드의 MDI 모드 메뉴

- 1 축 키
- 2 실제 위치
- 3 이동할 거리
- 4 상태 표시줄
- 5 스피들 속도(기계 공구)

MDI 모드 메뉴(선삭 어플리케이션 모드에서)

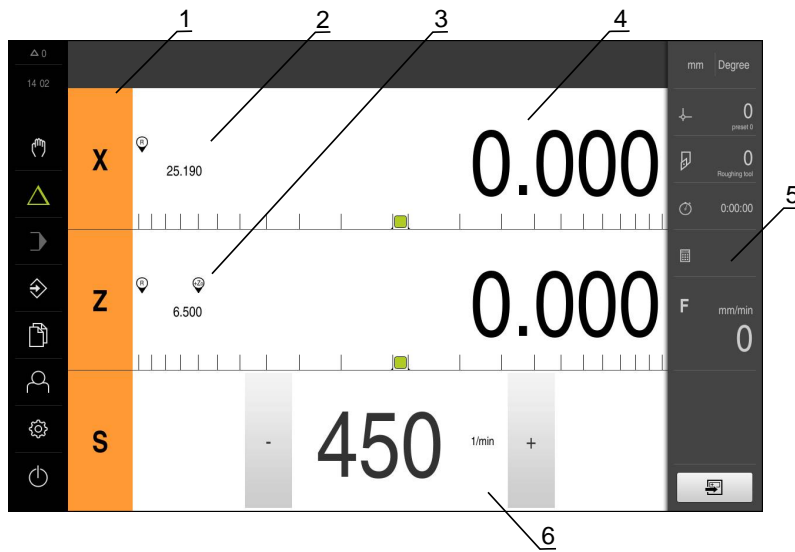


그림 8: 선삭 어플리케이션 모드의 MDI 모드 메뉴

- 1 축 키
- 2 실제 위치
- 3 결합된 축
- 4 이동할 거리
- 5 상태 표시줄
- 6 스피들 속도(기계 공구)

단일 블록 대화 상자



▶ 주 메뉴에서 **MDI**를 누름



▶ 상태 표시줄에서 **Create[생성]** 누름

▶ 제품 설정에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨

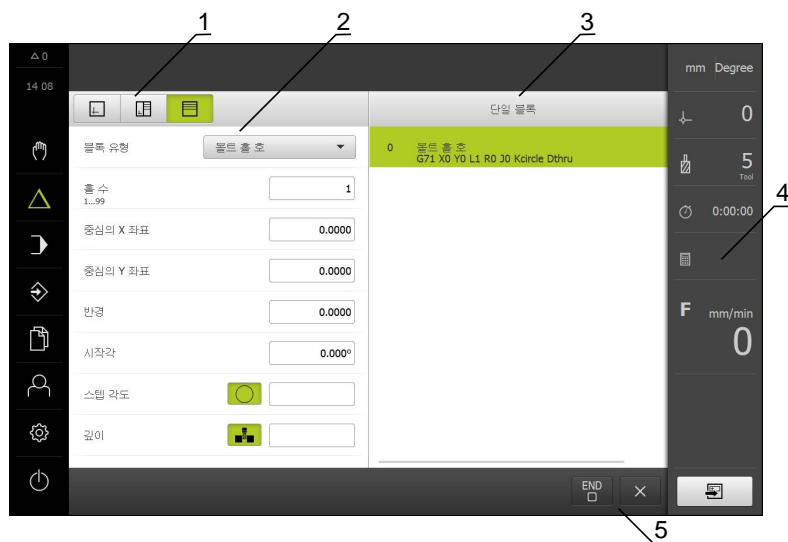


그림 9: 단일 블록 대화 상자

- 1 보기 표시줄
- 2 블록 파라미터
- 3 MDI 블록
- 4 상태 표시줄
- 5 블록 도구

MDI(Manual Data Input[수동 데이터 입력]) 메뉴를 사용하여 원하는 축 이동을 직접 입력할 수 있습니다. 대상점 거리를 지정하면 이동 거리가 계산되어 표시됩니다.

상태 표시줄에 추가 측정값 및 기능을 제공합니다.

3.7.5 Program run[프로그램 실행] 메뉴

활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **Program run[프로그램 실행]** 누름
- > 프로그램 실행에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨

프로그램 실행 메뉴 밀링 (어플리케이션 모드에서)

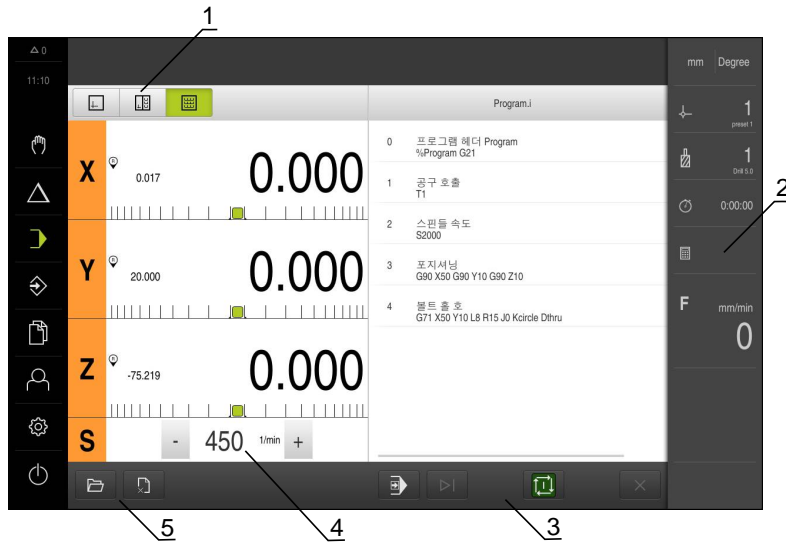


그림 10: 밀링 어플리케이션 모드의 프로그램 실행 메뉴

- 1 보기 표시줄
- 2 상태 표시줄
- 3 프로그램 제어기
- 4 스피들 속도(기계 공구)
- 5 프로그램 관리

프로그램 실행 메뉴 선택 (어플리케이션 모드에서)

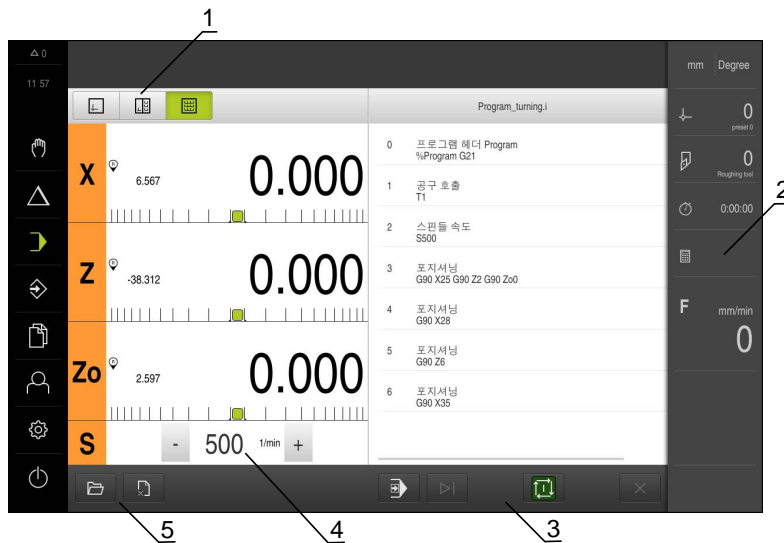


그림 11: 선택 어플리케이션 모드의 프로그램 실행 메뉴

- 1 보기 표시줄
- 2 상태 표시줄
- 3 프로그램 제어기
- 4 스펀들 속도(기계 공구)
- 5 프로그램 관리

프로그램 실행 메뉴에서는 이전에 프로그래밍 작동 모드에서 만든 프로그램을 실행할 수 있습니다. 실행하는 동안 마법사가 개별 프로그램 단계를 안내합니다.

옵션 시뮬레이션 창에서 선택한 블록의 시각화를 표시할 수 있습니다.

상태 표시줄에 추가 측정값 및 기능을 제공합니다.

3.7.6 Programming[프로그래밍] 메뉴 Programming[프로그래밍]:메뉴

활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **Programming[프로그래밍]** 누름
- ▶ 프로그래밍에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨



상태 표시줄 및 옵션 OEM 바는 **Programming[프로그래밍]** 메뉴에서 사용할 수 없습니다.

프로그래밍 메뉴 밀링 (어플리케이션 모드에서)



그림 12: 밀링 어플리케이션 모드의 프로그래밍 메뉴

- 1 보기 표시줄
- 2 도구 모음
- 3 프로그램 관리

옵션 시뮬레이션 창에서 선택한 블록의 시각화를 표시할 수 있습니다.

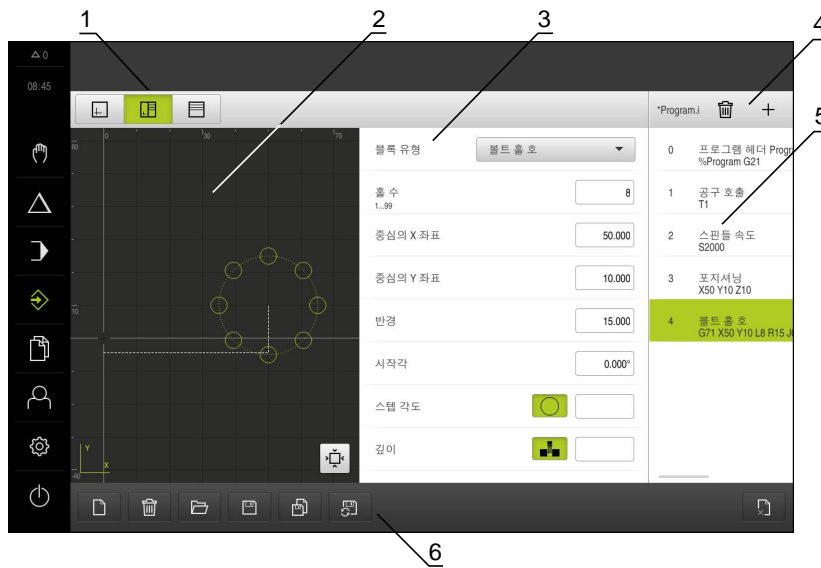


그림 13: 시뮬레이션 창이 열린 Programming[프로그래밍] 메뉴

- 1 보기 표시줄
- 2 시뮬레이션 창(옵션)
- 3 블록 파라미터
- 4 도구 모음
- 5 프로그램 블록
- 6 프로그램 관리

프로그래밍 메뉴 선택 (어플리케이션 모드에서)



그림 14: 선택 어플리케이션 모드의 프로그래밍 메뉴

- 1 보기 표시줄
- 2 도구 모음
- 3 프로그램 관리

옵션 시뮬레이션 창에서 선택한 블록의 시각화를 표시할 수 있습니다.

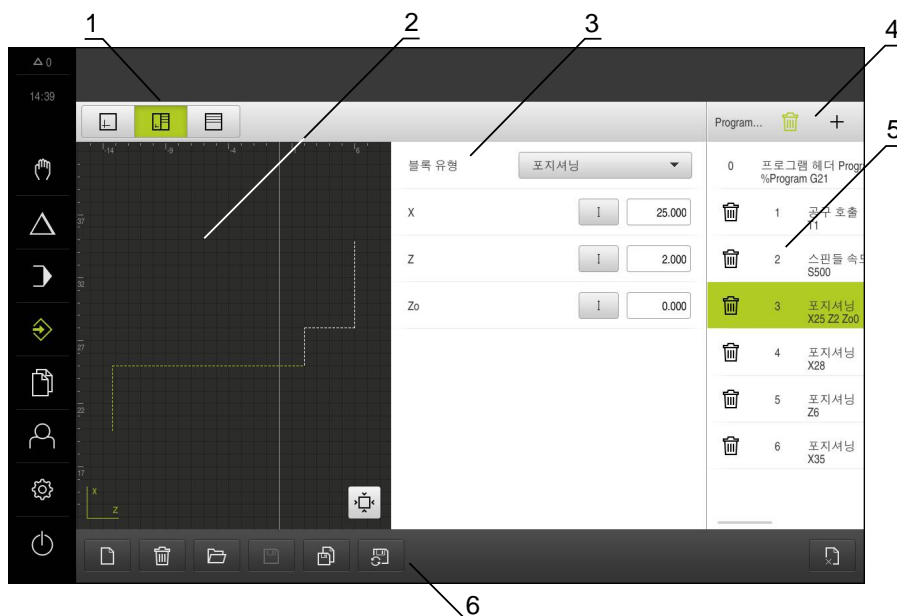


그림 15: 시뮬레이션 창이 열린 Programming[프로그래밍] 메뉴

- 1 보기 표시줄
- 2 시뮬레이션 창(옵션)
- 3 블록 파라미터
- 4 도구 모음
- 5 프로그램 블록
- 6 프로그램 관리

Programming[프로그래밍] 메뉴에서 프로그램을 생성 및 관리할 수 있습니다. 개별 일치 단계 또는 일치 패턴을 블록으로 정의합니다. 그런 다음 블록 순서가 프로그램을 형성합니다.

3.7.7 File management[파일 관리] 메뉴

활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **File management[파일 관리]** 누름
- > 파일 관리에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨

간략한 설명

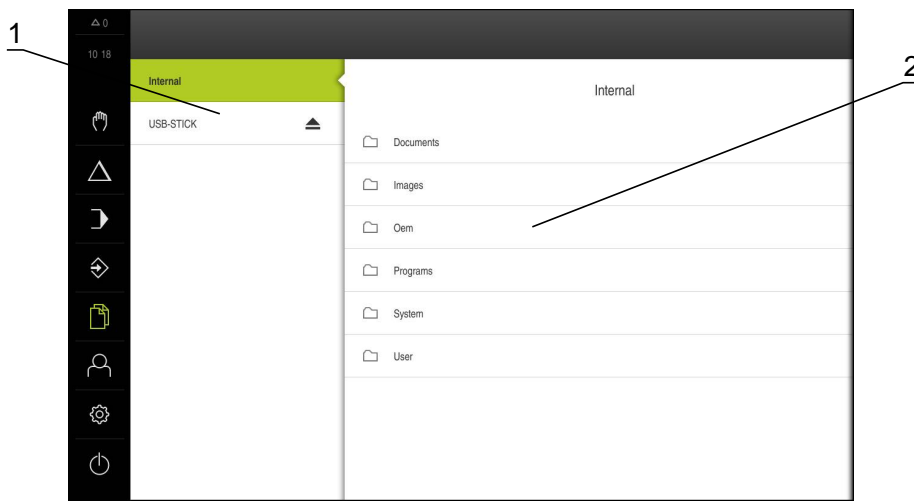


그림 16: File management[파일 관리] 메뉴

- 1 사용 가능한 저장 위치 목록
- 2 선택한 저장 위치의 폴더 목록

File management[파일 관리] 메뉴는 제품의 메모리에 저장된 파일의 개요를 표시합니다.

3.7.8 User login[사용자 로그인] 메뉴

활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **User login[사용자 로그인]** 누름
- > 사용자 로그인 및 로그아웃을 위한 사용자 인터페이스가 표시됨

간략한 설명

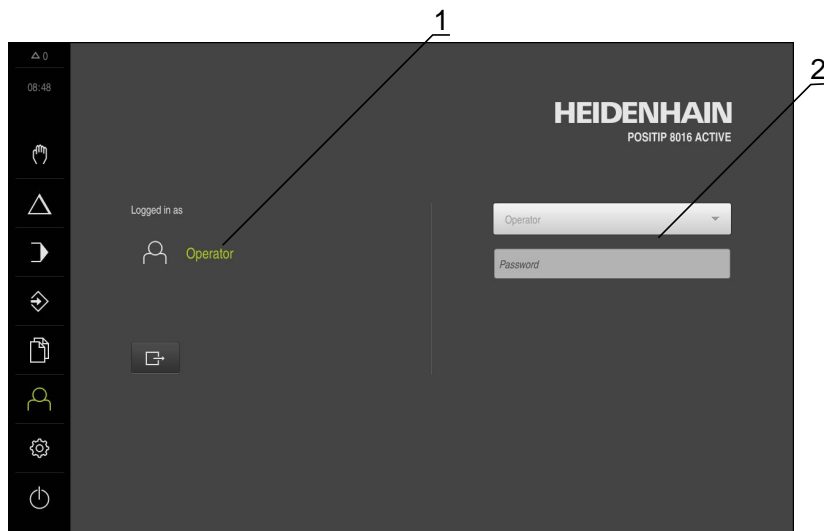


그림 17: 사용자 로그인 메뉴

- 1 로그인한 사용자 표시
- 2 User login[사용자 로그인]

User login[사용자 로그인] 메뉴는 로그인한 사용자를 왼쪽 열에 표시합니다. 새 사용자 로그인은 오른쪽 열에 표시됩니다.

다른 사용자를 로그인하려면 로그인한 사용자가 로그아웃해야 합니다.

추가 정보: "사용자 로그인 및 로그아웃", 페이지 24

3.7.9 Settings[설정] 메뉴

활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **설정**을 누름
- ▶ 장치 설정에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨

간략한 설명

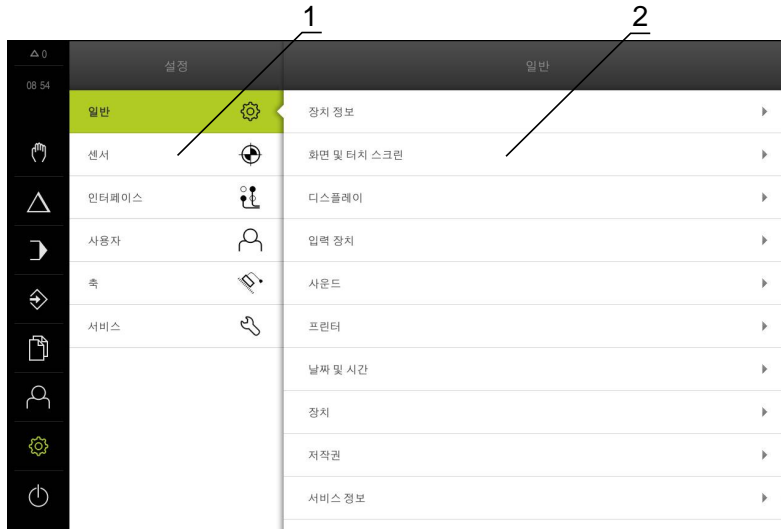


그림 18: 설정 메뉴

- 1 설정 옵션 목록
- 2 설정 파라미터 목록

설정 메뉴는 제품을 구성하기 위한 모든 옵션을 표시합니다. 설정 파라미터를 사용하여 현장의 요구사항에 맞게 제품을 적응시킬 수 있습니다.

i 제품은 사용자에게 관리 및 조작 기능에 대한 전체 또는 제한 액세스 권한을 부여하는 다양한 권한 부여 레벨을 제공합니다.

3.7.10 Switch off[스위치 끄기] 메뉴




활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **Switch off[스위치 끄기]** 누름
- > 운영 체제를 종료하고 에너지 절약 모드 및 세척 모드를 활성화하기 위한 조작 요소가 표시됨

간략한 설명

Switch off[스위치 끄기] 메뉴는 다음 옵션을 제공합니다.

조작 요소	기능
	종료 POSITIP 8000 Demo 종료
	Energy saving mode[에너지 절약 모드] 화면을 끄고 운영 체제를 에너지 절약 모드로 전환
	세척 모드 화면을 끄. 운영 체제는 변경되지 않음





추가 정보: "POSITIP 8000 Demo – 시작 및 종료", 페이지 23









3.8 위치 표시

장치의 위치 표시는 축 위치 및 구성된 축(해당하는 경우)에 관한 추가 정보를 표시합니다.

또한 축의 표시를 결합하고 스피들 기능에 액세스할 수 있습니다.

3.8.1 위치 표시의 조작 요소


기호	의미
	축 키 축 키 기능: <ul style="list-style-type: none"> ■ 축 키 누름: 위치 값(수동 모드) 또는 대화 상자 단일 블록 (MDI mode)에 대한 입력 필드 열기 ■ 축 키를 누르고 유지: 현재 위치를 영점으로 설정 ■ 축 키를 오른쪽으로 끌기: 축에 대한 기능을 사용할 수 있으면 메뉴를 엽니다
	선삭 어플리케이션 모드에서: 위치 표시는 방사 가공 축의 직경을 표시합니다 X
	기준점 검색이 성공적으로 수행됨
	기준점 검색이 수행되지 않았거나 기준점이 감지되지 않음


기호	의미
	Zo 축이 Z 축과 결합됩니다. 위치 표시는 두 위치 값의 합을 표시합니다 추가 정보: "축의 결합 선택 (어플리케이션 모드에서)", 페이지 41
	Z 축이 Zo 축과 결합됩니다. 위치 표시는 두 위치 값의 합을 표시합니다
	기어 스피들의 선택된 기어 스테이지 추가 정보: "기어 스피들에 대한 기어 스테이지 설정", 페이지 42
	선택된 기어 스테이지로 스피들 속도를 달성할 수 없음 ▶ 더 높은 기어 스테이지를 선택
	선택된 기어 스테이지로 스피들 속도를 달성할 수 없음 ▶ 더 낮은 기어 스테이지를 선택
	CSS (일정 표면 속도) 스피들 모드가 활성화됨 추가 정보: "스피들 모드 설정(선택 어플리케이션 모드에서)", 페이지 43 아이콘이 깜빡이면 계산된 스피들 속도가 정의된 속도 범위를 벗어난 것입니다. 원하는 표면 속도를 달성할 수 없습니다. 스피들은 최대 또는 최소 속도로 계속 돌아갑니다
	MDI 모드 및 Program Run[프로그램 실행]에서 스켈링 계수를 축에 적용
	축은 피드백 제어됩니다

3.8.2 위치 표시 기능



축의 결합 선택 (어플리케이션 모드에서)

선택 어플리케이션 모드에서 **Z** 축 및 **Zo** 축의 표시를 번갈아 결합할 수 있습니다. 결합된 축에 대한 위치 표시는 두 축의 위치 값의 합을 표시합니다.

 만약 **Z** 축과 **Zo** 축이 결합된 경우, 프로그램 실행 작동 모드가 비활성화됩니다.

 결합은 **Z** 축 및 **Zo** 축에 대해 동일합니다. 아래에서는 **Z** 축의 결합만 설명합니다.

결합 축

-  ▶ 작업 영역에서 **Z** 축 키를 오른쪽으로 끕니다
-  ▶ **Couple[결합]**을 누름
- > **Zo** 축이 이제 **Z** 축과 결합됨
- > 결합된 축의 아이콘은 **Z** 축 키 옆에 표시됨
- > 결합된 축에 대한 위치 값이 합계로 표시됨

결합 해제 축



- ▶ 작업 영역에서 **Z 축 키**를 오른쪽으로 끕니다



- ▶ **Decouple[결합 해제]**를 누름
- > 두 축의 위치 값이 서로 독립적으로 표시됨

스핀들 속도 설정

연결된 기계 공구의 구성에 따라 스핀들 속도를 제어할 수 있습니다.



- ▶ + 또는 -를 누르거나 길게 눌러 스핀들 속도를 원하는 값으로 설정

또는

- ▶ **Spindle speed[스핀들 속도]** 입력 필드를 누르고 값을 입력한 다음 **RET**를 눌러 확인
- > 제품이 입력된 스핀들 속도를 공칭 값으로 적용하고 그에 따라 기계 공구의 스핀들을 제어함

기어 스핀들에 대한 기어 스테이지 설정

기계 공구가 기어 스핀들을 사용하는 경우, 사용한 기어 스테이지를 선택할 수 있습니다.



기어 스테이지 선택은 외부 신호를 통해서도 제어할 수 있습니다.



- ▶ 작업 영역에서 **S 축 키**를 오른쪽으로 끕니다



- ▶ **Gear stage[기어 스테이지]**를 누름
- > **기어 스테이지 설정** 대화 상자가 나타남
- ▶ 원하는 기어 스테이지를 누름



- ▶ **Confirm[확인]**을 누름
- > 선택된 기어 스테이지가 이제 새 값으로 채택됨



- ▶ **S 축 키**를 왼쪽으로 끕니다
- > 선택된 기어 스테이지에 대한 아이콘이 **S 축 키** 옆에 나타남





선택된 기어 스테이지로 원하는 스핀들 속도를 달성할 수 없는 경우, 기어 스테이지 아이콘이 위쪽을 가리키는 화살표(더 높은 기어 스테이지) 또는 아래쪽을 가리키는 화살표(더 낮은 기어 스테이지)와 함께 깜빡입니다.

스핀들 모드 설정(선삭 어플리케이션 모드에서)



선삭 어플리케이션 모드에서는 장치가 스핀들 모드에 대해 표준 속도 모드를 사용하는지 아니면 **CSS**(일정 표면 속도)를 사용하는지 결정할 수 있습니다.

CSS 스핀들 모드에서 장치는 선삭 공구의 표면 속도가 공작물 지오메트리와 상관 없이 일정하게 유지되도록 스핀들 속도를 계산합니다.

CSS 스핀들 모드 활성화

-  ▶ 작업 영역에서 **S** 축 키를 오른쪽으로 끕니다
-  ▶ **CSS** 모드를 누름
- > **CSS 활성화** 대화 상자가 나타남
- ▶ **최대 스핀들 속도에 대한 값을 입력**
- ▶ **Confirm[확인]**을 누름
- > **CSS** 스핀들 모드가 활성화됨
- > 스핀들 속도가 측정 단위 **m/min**으로 표시됨
- ▶ **S** 축 키를 왼쪽으로 끕니다
- > **CSS** 스핀들 모드에 대한 아이콘이 **S** 축 키 옆에 나타남

속도 모드 활성화

-  ▶ 작업 영역에서 **S** 축 키를 오른쪽으로 끕니다
-  ▶ **Speed mode[속도 모드]**를 누름
- > **속도 모드 활성화** 대화 상자가 나타남
- ▶ **최대 스핀들 속도에 대한 값을 입력**
- ▶ **Confirm[확인]**을 누름
- > 속도 모드가 활성화됨
- > 스핀들 속도가 측정 단위 **rpm**으로 표시됨
- ▶ **S** 축 키를 왼쪽으로 끕니다

3.9 상태 표시줄



상태 표시줄 및 옵션 OEM 바는 **Programming[프로그래밍]** 메뉴에서 사용할 수 없습니다.

상태 표시줄은 이송 속도 및 이동 속도를 표시합니다. 상태 표시줄의 조작 요소를 사용하여 프리셋 테이블과 공구 테이블 및 스톱위치와 계산기 기능에 직접 액세스할 수도 있습니다.

3.9.1 상태 표시줄의 조작 요소

상태 표시줄은 다음과 같은 조작 요소를 제공합니다.

조작 요소	기능
	Quick access[빠른 액세스] 메뉴 선형 및 각도 값에 대한 측정 단위 설정, 배율 구성, 방사 가공 축에 대한 위치 표시 구성(선삭 애플리케이션 모드), 누르면 빠른 액세스 메뉴가 열림
	데이텀 테이블 현재 프리셋 표시; 누르면 프리셋 테이블이 열림
	공구 테이블 현재 공구 표시; 누르면 공구 테이블이 열림
	스톱위치 h:mm:ss 형식의 Start[시작] / Stop [정지] 기능을 포함한 시간 표시
	계산기 가장 중요한 수학 기능, 속도 계산기 및 테이퍼 계산기가 있는 계산기
	이송 속도 현재 가장 빠른 축의 실제 이송 속도 표시 이송 속도 값은 수동 조작 및 MDI 작동 모드에서 설정할 수 있음. 누르면 이송 속도 메뉴가 열림
	재정의 축의 변경된 이동 속도 표시 변경은 NC 제어형 기계 공구에 대한 외부 컨트롤러를 사용하여 수행함
	Auxiliary functions[보조 기능] 수동 조작 모드에 대한 보조 기능, 구성된 어플리케이션 모드에 따라 달라짐
	단일 블록 MDI 모드에서 가공 블록 만들기

3.9.2 수동 조작 모드의 보조 기능

구성된 어플리케이션 모드에 따라 다음과 같은 조작 요소를 사용할 수 있습니다.

조작 요소	기능
	기준점 기준점 검색을 시작
	프로빙 공작물의 에지를 프로빙
	프로빙 공작물의 중심선을 찾음
	프로빙 원형 형상(홀 또는 원통)의 중심점을 찾음
	데이텀 프리셋 설정
	공구 데이터 공구 설정(터치오프)

3.10 OEM 바



i 상태 표시줄 및 옵션 OEM 바는 **Programming[프로그래밍]** 메뉴에서 사용할 수 없습니다.

선택적 OEM 바를 사용하여 연결된 기계 공구의 기능 구성을 해당 구성 .

3.10.1 조작 요소 OEM 바

i OEM 바에서 사용할 수 있는 조작 요소는 장치 및 연결된 기계 공구의 구성에 따라 달라집니다.

OEM 바는 일반적으로 다음과 같은 조작 요소를 제공합니다.

조작 요소	기능
	로고 구성된 OEM 로고 표시
	스핀들 속도 연결된 NC 제어형 기계 공구의 스핀들 속도에 대해 사전 정의한 하나 이상의 값을 표시합니다.

4

소프트웨어 구성

4.1 개요



아래에 설명한 작업을 수행하기 전에 "기본 작동" 장을 읽고 이해해야 합니다.

추가 정보: "기본 작동", 페이지 17

POSITIP 8000 Demo을 구성해야 POSITIP 8000 Demo을 성공적으로 설치한 후 올바르게 사용할 수 있습니다. 이 장에서는 다음과 같은 설정을 수행하는 방법을 설명합니다.

- 라이선스 키 활성화
- 구성 파일 복사
- 구성 데이터 업로드
- 언어 설정
- 제품 버전 선택(옵션)

4.2 라이선스 키 활성화

POSITIP 8000 Demo를 사용하여 소프트웨어 옵션에 따라 달라지는 기능을 시뮬레이션할 수 있습니다. 이렇게 하려면 라이선스 키로 소프트웨어 옵션을 활성화해야 합니다. 필요한 라이선스 키는 POSITIP 8000 Demo의 폴더 구조에 있는 라이선스 파일에 저장됩니다.

사용 가능한 소프트웨어 옵션을 활성화하려면 라이선스 파일을 업로드해야 합니다.



- ▶ 주 메뉴에서 **설정**을 누름
- > 장치의 설정이 나타남
- ▶ **서비스** 누름
- ▶ 다음 기능이 순서대로 열림
 - **소프트웨어 옵션**
 - **옵션 활성화**
 - **라이선스 파일 읽기**를 누름
- ▶ 대화 상자에서 저장 위치 선택:
 - **Internal[내부]** 선택Internal
 - **User[사용자]** 선택User
- ▶ **PcDemoLicense.xml** 라이선스 파일 선택
- ▶ **확인**으로 선택을 확인
- ▶ **확인** 누름
- > 라이선스 키가 활성화됨
- ▶ **확인**을 누름
- > 다시 시작하라는 메시지가 표시됨
- ▶ 다시 시작하지 않으려면 **취소**를 사용
- > 소프트웨어 옵션에 따라 달라지는 기능을 사용할 수 있음

4.3 구성 파일 복사

구성 데이터를 POSITIP 8000 Demo에 로드할 수 있도록 하려면 먼저 다운로드한 구성 파일 **DemoBackup.mcc**를 POSITIP 8000 Demo에서 액세스할 수 있는 영역에 복사해야 합니다.

- ▶ 임시 저장 폴더로 이동
- ▶ 예를 들어 구성 파일 **DemoBackup.mcc**를 다음 폴더에 복사합니다. **C:**
 - ▶ **HEIDENHAIN** ▶ [제품 이름] ▶ Mom ▶ ProductsMGE5 ▶ [제품 명칭]
 - ▶ user ▶ User

i POSITIP 8000 Demo에서 구성 파일 **DemoBackup.mcc**에 액세스하려면 파일을 저장할 때 경로의 다음 부분을 보존해야 합니다. ▶ [제품 이름] ▶ ProductsMGE5 ▶ Mom ▶ [제품 약어] ▶ user ▶ User.

- > POSITIP 8000 Demo에 의해 구성 파일에 액세스할 수 있습니다.

4.4 구성 데이터 업로드



먼저 라이선스 키를 활성화해야 구성 데이터를 업로드할 수 있습니다.
추가 정보: "라이선스 키 활성화", 페이지 48

컴퓨터에서 어플리케이션에 대해 POSITIP 8000 Demo를 구성하려면 구성 파일 **DemoBackup.mcc**를 업로드해야 합니다.



- ▶ 주 메뉴에서 **설정**을 누름
- > 제품 설정이 표시됨

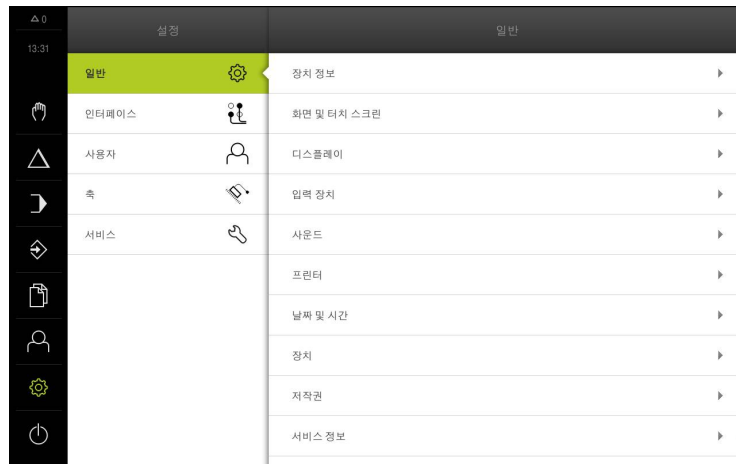


그림 19: 설정 메뉴



- ▶ **서비스** 누름
- ▶ 다음 기능이 순서대로 열림
 - 백업 및 복원 구성
 - 복원 구성
 - 전체 복원
- ▶ 대화 상자에서 저장 위치 선택:
 - Internal
 - User
- ▶ **DemoBackup.mcc** 구성 파일 선택
- ▶ **확인**으로 선택을 확인
- > 설정이 적용됨
- > 어플리케이션을 종료하라는 메시지가 표시됩니다.
- ▶ **확인** 누름
- > POSITIP 8000 Demo이 종료되고 Microsoft Windows 창이 닫힘
- ▶ POSITIP 8000 Demo 재시작
- > POSITIP 8000 Demo 사용 준비가 완료됨

4.5 언어 설정

사용자 인터페이스의 기본 언어는 English[영어]입니다. 사용자 인터페이스를 원하는 언어로 전환할 수 있습니다.



- ▶ 주 메뉴에서 **설정**을 누름



- ▶ **사용자** 누름
 - > 로그인한 사용자가 확인 표시로 표시됨
 - ▶ 로그인한 사용자 선택
 - > 사용자에게 대해 선택한 언어가 **언어** 드롭다운 목록에 국가 깃발로 표시됨
 - ▶ **언어** 드롭다운 목록에서 원하는 언어에 대한 깃발 선택
 - > 사용자 인터페이스가 선택한 언어로 표시됩니다.

4.6 제품 버전 선택(옵션)

POSITIP 8000은 여러 가지 버전으로 공급됩니다. 이러한 버전은 연결할 수 있는 엔코더에 대한 인터페이스가 서로 다릅니다.

설정 메뉴에서 POSITIP 8000 Demo를 사용하여 시뮬레이션할 버전을 선택할 수 있습니다



- ▶ 주 메뉴에서 **설정**을 누름



- ▶ **서비스** 누름
- ▶ **제품 명칭**을 누름
- ▶ 원하는 버전을 선택
- > 이제 재시작을 수행하라는 메시지가 표시됩니다.
- > POSITIP 8000 Demo이 원하는 버전에서 사용할 준비가 완료됨

5

밀링 - 빠른 시작

5.1 개요예:공작물

이 장에서는 예제 공작물의 가공을 설명하며 장치의 다양한 작동 모드를 단계별로 안내합니다. 플랜지의 성공적인 생산을 위해 다음 가공 단계를 수행해야 합니다.

가공 단계	작동 모드
프리셋 0 결정	수동 운전
스루홀 가공	수동 운전
직사각형 포켓 가공	MDI 모드
맞춤 가공	MDI 모드
프리셋 1 결정	수동 운전
볼트 홀 원 가공	프로그래밍 및 프로그램 실행
홀 행 가공	프로그래밍 및 프로그램 실행



여기서 설명하는 가공 단계는 POSITIP 8000 Demo로 완전히 시뮬레이션할 수 없습니다. 그러나 설명을 사용하여 가장 중요한 기능 및 사용자 인터페이스를 익힐 수 있습니다.

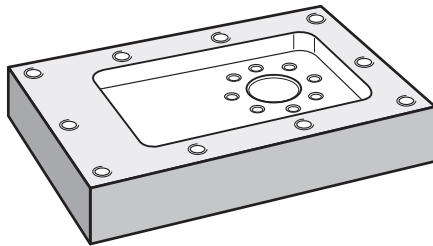


그림 20: 예제 공작물

이 장에서는 예제 공작물의 외부 외형 가공은 설명하지 않습니다. 외부 외형은 이미 가공된 것으로 가정합니다.



개별 활동에 대한 자세한 설명은 "수동 조작" 및 "MDI 모드" 장그리고 작동 지침의 "프로그래밍" 및 "프로그램 실행" 장을 참조하십시오. POSITIP 8000.



아래에 설명한 작업을 수행하기 전에 "기본 작동" 장을 읽고 이해해야 합니다.

추가 정보: "기본 작동", 페이지 17

5.2 빠른 시작을 위한 로그인

User login[사용자 로그인]

빠른 시작을 위해서는 **Operator** 사용자가 로그인해야 합니다.



- ▶ 주 메뉴에서 **User login[사용자 로그인]** 누름
- ▶ 필요한 경우 현재 로그인한 사용자를 로그아웃
- ▶ **Operator** 사용자를 선택
- ▶ **암호** 입력 필드 누름
- ▶ 암호 "operator"를 입력



암호가 기본 암호와 일치하지 않으면 **Setup** 사용자 또는 **OEM** 사용자에게 대해 할당된 암호를 묻습니다. 암호를 모르는 경우 HEIDENHAIN 서비스 센터에 문의하십시오.



- ▶ **RET**로 입력 확인
- ▶ **로그인** 누름

5.3 요구사항

알루미늄 플랜지를 제조하려면 수동 조작형 NC 제어 가공 공구를 사용합니다. 플랜지에 대해 치수가 기입된 다음 기술 도면을 사용할 수 있습니다.

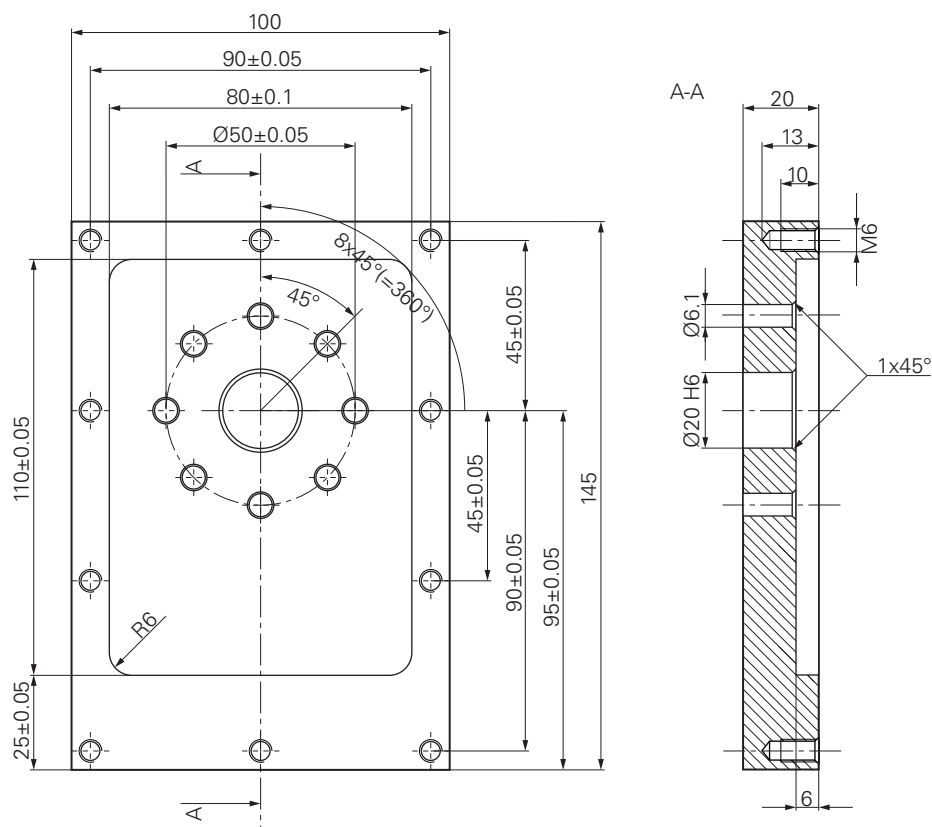


그림 21: 예제 공작물 - 기술 도면

공작 기계

- 기계 공구가 커짐
- 사전 가공된 공작물 영역이 기계 공구에 고정됨

제품

- 스피들 축이 구성됨
- 축이 호밍됨
- 하이덴하인KT 130 에지 파인더를 사용할 수 있음

공구

다음과 같은 공구를 사용할 수 있습니다.

- 드릴 Ø 5.0 mm
- 드릴 Ø 6.1 mm
- 드릴 Ø 19.8 mm
- 리머 Ø 20 mm H6
- 엔드밀 Ø 12 mm
- 카운터싱크 Ø 25 mm 90°
- 탭 M6

공구 테이블

예제에 대해 가공용 공구가 아직 정의되지 않은 것으로 가정합니다.

그러므로 사용한 각 공구에 대해 제품의 공구 테이블에 구체적 파라미터를 정의해야 합니다. 이후 가공 중에 상태 표시줄을 통해 공구의 파라미터에 액세스할 수 있습니다.



- ▶ 상태 표시줄에서 **Tools[공구]**를 누름
- > 공구 대화 상자가 나타남



- ▶ **테이블을 여시오** 누름
- > 공구 테이블 대화 상자가 나타남



- ▶ **Add[추가]** 누름
- ▶ 공구 형식 입력 필드에 이름 **드릴 5.0**을 입력
- ▶ **RET**로 입력 확인
- ▶ 직경 입력 필드에 값 **5.0**을 입력
- ▶ **RET**로 입력 확인
- ▶ 길이 입력 필드에 드릴의 길이를 입력
- ▶ **RET**로 입력 확인
- > 정의된 Ø 5.0 mm 드릴이 공구 테이블에 추가됨
- ▶ 명명 규칙 **[type] [diameter]**를 사용하여 다른 공구에 대해 순서를 반복



- ▶ **Close** 누르기
- > 공구 테이블 대화 상자가 닫힘

5.4 프리셋 결정(수동 조작 모드)

처음에 첫 번째 프리셋을 결정해야 합니다. 이 프리셋을 기반으로 제품이 상대 좌표계에 대한 모든 값을 계산합니다. 하이덴하인KT 130 에지 파인더로 프리셋을 확인합니다.

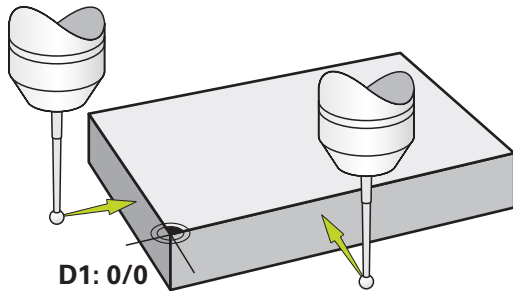


그림 22: 예제 공작물 – 프리셋 D1 찾기

활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **Manual operation[수동 조작]** 누름
- ▶ 수동 조작에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨

프리셋 D1 프로빙



- ▶ 기계 공구에서 하이덴하인KT 130 에지 파인더를 스피들에 삽입하고 제품에 연결
- ▶ 상태 표시줄의 **Auxiliary functions[보조 기능]**을 누름



- ▶ 대화 상자에서 **Probe edge[프로브 에지]**를 누름
- ▶ **도구를 선택하시오** 대화 상자가 나타남
- ▶ **도구를 선택하시오** 대화 상자에서 **터치 프로브 사용** 옵션을 활성화
- ▶ 마법사의 지침을 따르고 X 방향으로 프로빙하여 프리셋을 정의
- ▶ 에지 파인더를 에지 파인더의 빨간색 LED가 켜질 때까지 공작물 모서리 쪽으로 이동
- ▶ **데이텀 선택** 대화 상자가 열림
- ▶ 공작물 에지에서 에지 파인더를 후퇴시킴
- ▶ **선택한 데이텀** 필드의 프리셋 테이블에서 프리셋 **0**을 선택
- ▶ **위치 값 설정** 필드에서 X 방향에 대해 값 **0**을 입력하고 **RET**로 확인



- ▶ 마법사에서 **Confirm[확인]**을 누름
- ▶ 프로빙된 좌표가 프리셋 **0**에 로드됨
- ▶ 절차를 반복하고 프로빙을 통해 Y 방향의 프리셋을 정의

5.5 스루홀 가공(수동 조작 모드)

첫 번째 가공 단계에서 $\varnothing 5.0$ mm 드릴을 사용하여 수동 조작으로 스루홀을 뚫습니다. 그런 다음 $\varnothing 19.8$ mm 드릴로 스루홀을 뚫습니다. 입력 필드에 입력할 값을 치수 기입된 생산 도면에서 직접 가져올 수 있습니다.

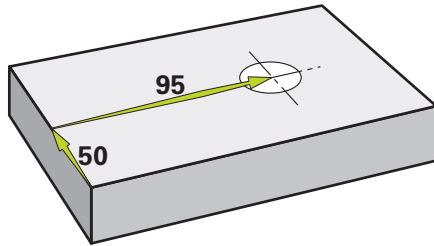


그림 23: 예제 공작물 - 스루홀 드릴링

활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **Manual operation**[수동 조작] 누름
- > 수동 조작에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨

5.5.1 스루홀 사전 드릴링



- ▶ 기계 공구에서 $\varnothing 5.0$ mm 드릴을 스피들에 삽입
- ▶ 상태 표시줄에서 **공구** 누름
- > **공구 대화 상자**가 나타남
- ▶ **드릴 5.0**을 누름



- ▶ **Confirm**[확인]을 누름
- > 연결된 공구 파라미터가 자동으로 적용됨
- > **공구 대화 상자**가 닫힘



- ▶ 제품에서 3500 1/min의 스피들 속도를 설정
- ▶ 기계 공구에서 다음과 같이 스피들을 이동:
 - X 방향: 95 mm
 - Y 방향: 50 mm
- ▶ 스루홀을 사전 드릴링하고 스피들을 후퇴시킴
- ▶ 위치 X 및 Y 유지
- > 스루홀을 성공적으로 사전 드릴링했습니다

5.5.2 스루홀 보링



- ▶ 기계 공구에서 Ø 19.8 mm 드릴을 스피들에 삽입
- ▶ 상태 표시줄에서 **공구** 누름
- > **공구** 대화 상자가 나타남
- ▶ **드릴 19.8**을 누름
- ▶ **Confirm[확인]**을 누름
- > 연결된 공구 파라미터가 자동으로 적용됨
- > **공구** 대화 상자가 닫힘
- ▶ 제품에서 400 rpm의 스피들 속도를 설정

- ▶ 스루홀을 보링하고 스피들을 후퇴시킴
- > 스루홀을 성공적으로 사전 보링했습니다

5.6 직사각형 포켓 가공(MDI 조작 모드)

MDI 조작 모드에서 직사각형 포켓을 가공합니다. 입력 필드에 입력할 값을 치수 기입된 생산 도면에서 직접 가져올 수 있습니다.

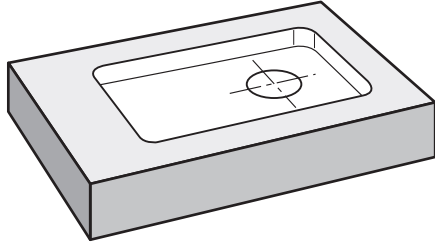


그림 24: 예제 공작물 - 직사각형 포켓 가공

활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **MDI**를 누름
- > 제품 설정에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨

5.6.1 직사각형 포켓 정의



▶ 상태 표시줄에서 **공구** 누름

> **공구** 대화 상자가 나타남

▶ **End mill[엔드밀]**을 누름



▶ **Confirm[확인]**을 누름

> 연결된 공구 파라미터가 자동으로 적용됨

> **공구** 대화 상자가 닫힘



▶ 공구를 플랜지의 표면에 닿을 때까지 이동

▶ 위치 표시에서 **Z**를 누름

> 제품이 Z축이 있는 0을 표시



▶ 상태 표시줄에서 **Create[생성]** 누름

> 새 블록이 표시됨

▶ 드롭다운 목록에서 **사각 포켓** 블록 유형을 **블록 유형** 선택

▶ 치수 데이터에 따라 다음 파라미터를 입력합니다.

■ **안전 높이:** 10

■ **깊이:** -6

■ **중심의 X 좌표:** 80

■ **중심의 Y 좌표:** 50

■ **X 방향의 측면 길이:** 110

■ **Y 방향의 측면 길이:** 80

■ **방향:** 시계 방향

■ **정삭 여유량:** 0.2

▶ 공구축이 NC 제어인 경우, 추가로 다음 파라미터를 입력:

■ **시작 깊이:** 0.5

■ **Plunging depth:** 4

■ **밀링 이송 속도:** 800

■ **Feed rate for plunging:** 260

▶ 각 항목을 **RET**로 확인

▶ 블록을 실행하려면 **END**를 누름



> 위치 지정 도구가 표시됨

> 시뮬레이션 창이 활성화된 경우 직사각형 포켓이 시각화됨

5.6.2 직사각형 포켓 밀링



스핀들 속도, 밀링 깊이 및 이송 속도에 대한 값은 엔드밀의 금속 제거 비율 및 기계 공구에 따라 달라집니다.



- ▶ 기계 공구에서 Ø 12 mm 엔드밀을 스핀들에 삽입
- ▶ 제품에서 스핀들 속도를 적합한 값으로 설정
- ▶ 제품 또는 기계 공구에 NC 제어 축이 있는 경우, 탭하거나 **NC START 키를 누름**



- ▶ 가공 프로세스 시작 - 마법사의 지시를 따름
- > 제품이 밀링 작업의 개별 단계를 실행함
- ▶ **닫기를 누름**
- > 프로그램 실행 종료됨
- > 마법사가 닫힘
- > 직사각형 포켓을 성공적으로 가공했습니다

5.7 맞춤 가공(MDI 조작 모드)

MDI 조작 모드에서 맞춤을 가공합니다. 입력 필드에 입력할 값을 치수 기입된 생산 도면에서 직접 가져올 수 있습니다.

i 리밍하기 전에 스루홀을 모따기해야 합니다. 모따기를 사용하여 리머의 더 나은 첫 번째 절삭이 가능하며 끝말림 형성을 방지할 수 있습니다.

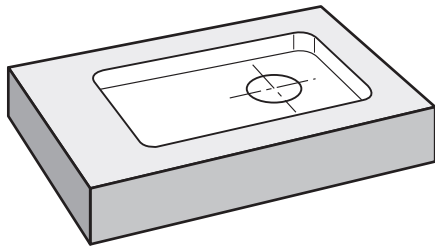


그림 25: 예제 공작물 – 맞춤 가공

활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **MDI**를 누름
- > 제품 설정에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨

5.7.1 맞춤 정의



- ▶ 상태 표시줄에서 **Tools[공구]**를 누름
- > 공구 대화 상자가 나타남



- ▶ **Reamer[리머]**를 누름
- ▶ **Confirm[확인]**을 누름
- > 연결된 공구 파라미터가 자동으로 적용됨
- > 공구 대화 상자가 닫힘



- ▶ 상태 표시줄에서 **Create[생성]** 누름
- > 새 블록이 표시됨
- ▶ 드롭다운 목록에서 **포지셔닝** 블록 유형을 **블록 유형** 선택
- ▶ 치수 데이터에 따라 다음 파라미터를 입력합니다.

- **X 좌표:** 95
- **Y 좌표:** 50
- **Z 좌표:** 관통 드릴링

- ▶ 공구축이 NC 제어인 경우, 다음 파라미터를 입력:

- **Z 좌표:** -25

- ▶ 각 항목을 **RET**로 확인



- ▶ 블록을 실행하려면 **END**를 누름
- > 위치 지정 도구가 표시됨
- > 시뮬레이션 창이 활성화된 경우 위치 및 이송 경로가 시각화 됨

5.7.2 맞춤 리밍



- 250 +



- ▶ 기계 공구에서 Ø20 mm H6 리머를 스피들에 삽입
- ▶ 제품 또는 기계 공구에 NC 제어 축이 있는 경우, 탭하거나 **NC START 키를 누름**
- ▶ 제품에서 250 rpm의 스피들 속도를 설정

- ▶ 가공 프로세스 시작 - 마법사의 지시를 따름
- ▶ **닫기**를 누름
 - > 프로그램 실행 종료됨
 - > 마법사가 닫힘
 - > 맞춤을 성공적으로 가공했습니다

5.8 프리셋 결정(수동 조작 모드)

볼트 홀 원과 홀의 프레임을 정렬하려면 맞춤의 원 중심을 프리셋으로 설정해야 합니다. 이 프리셋을 기반으로 제품이 상대 좌표계에 대한 모든 값을 계산합니다. 하이덴하인KT 130 에지 파인더로 프리셋을 확인합니다.

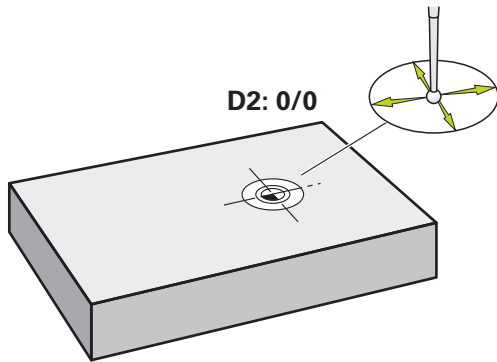


그림 26: 예제 공작물 – 프리셋 D2 찾기

활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **Manual operation[수동 조작]** 누름
- > 수동 조작에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨

프로빙 프리셋 D2



- ▶ 기계 공구에서 하이덴하인KT 130 에지 파인더를 스핀들에 삽입하고 제품에 연결



- ▶ 상태 표시줄의 **Additional functions[추가 기능]** 누름
- ▶ 대화 상자에서 **Find circle center[원 중심 찾기]**를 누름
- > **도구를 선택하십시오** 대화 상자가 열림
- ▶ **도구를 선택하십시오** 대화 상자에서 **터치 프로브 사용** 옵션을 활성화
- ▶ 마법사의 지시를 따름
- ▶ 에지 파인더를 에지 파인더의 빨간색 LED가 켜질 때까지 공작물 모서리 쪽으로 이동
- > **데이텀 선택** 대화 상자가 열림
- ▶ 공작물 에지에서 에지 파인더를 후퇴시킴
- ▶ **선택한 데이텀** 필드에서 프리셋 **1**을 선택
- ▶ **위치 값 설정** 필드에 위치 값 X 및 위치 값 Y에 대해 값 **0**을 입력하고 **RET**로 확인



- ▶ 마법사에서 **Confirm[확인]**을 누름
- > 프로빙된 좌표가 프리셋 **1**에 로드됨

프리셋 활성화



▶ 상태 표시줄에서 **데이텀**을 누름

> **데이텀** 대화 상자가 열림

▶ 프리셋 **1**을 누름

▶ **Confirm[확인]**을 누름

> 프리셋이 설정됨

> 상태 표시줄에 프리셋과 함께 **1**이 표시됨



5.9 볼트 홀 원 및 홀 행 프로그래밍(프로그래밍)

프로그래밍 작동 모드에서 볼트 홀 원 및 홀 행을 가공합니다. 작은 일괄 처리 생산에 프로그램을 재사용할 수 있습니다. 입력 필드에 입력할 값을 치수 기입된 생산도면에서 직접 가져올 수 있습니다.

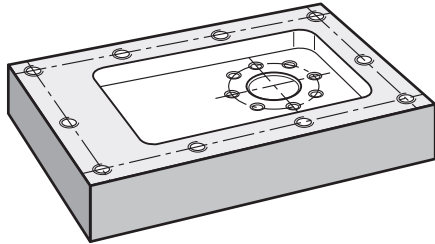


그림 27: 예제 공작물 - 볼트 홀 패턴 및 홀 행 프로그래밍

활성화



- ▶ 주 메뉴에서 **Programming[프로그래밍]** 누름
- > 프로그래밍에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨

5.9.1 프로그램 헤더 생성



- ▶ 프로그램 관리에서 **새 프로그램 생성**을 누름
- > 대화 상자가 열립니다.
- ▶ 대화 상자에서 프로그램을 저장할 저장 위치(예: **Internal/Programs**)를 선택
- ▶ 프로그램의 이름 입력
- ▶ **RET**로 입력 확인
- ▶ **생성**을 누름
- > **프로그램 헤더** 시작 블록이 포함된 새 프로그램이 생성됨
- ▶ 이름에 **Example** 입력
- ▶ **RET**로 입력 확인
- ▶ **선형 값의 단위**에서 **mm** 측정 단위를 선택
- > 프로그램이 성공적으로 생성되었으며, 이제 프로그래밍을 시작할 수 있습니다

5.9.2 공구 프로그래밍



- ▶ 도구 모음에서 **Add block[블록 추가]**를 누름
- > 새 블록이 현재 위치 아래에 삽입됨
- ▶ **블록 유형** 드롭다운 목록에서 **공구 호출** 블록 유형을 선택



- ▶ **활성 공구 번호**를 누름
- > **공구 대화 상자**가 나타남
- ▶ **드릴 6.1**을 누름
- > 연결된 공구 파라미터가 자동으로 적용됨
- > **공구 대화 상자**가 닫힘



- ▶ 도구 모음에서 **Add block[블록 추가]**를 누름
- > 새 블록이 현재 위치 아래에 삽입됨
- ▶ **블록 유형** 드롭다운 목록에서 **스핀들 속도** 블록 유형을 선택
- ▶ **스핀들 속도**에 값 **3000**을 입력
- ▶ **RET**로 입력 확인

5.9.3 볼트 홀 원 프로그래밍



- ▶ 도구 모음에서 **Add block[블록 추가]**를 누름
- > 새 블록이 현재 위치 아래에 삽입됨
- ▶ 드롭다운 목록에서 **볼트 홀 원** 블록 유형을 **블록 유형** 선택
- ▶ 다음 값을 입력합니다.

- **홀 수:** 8
- **중심의 X 좌표:** 0
- **중심의 Y 좌표:** 0
- **반경:** 25
- **시작각:** 0°
- **스텝 각도:** 완전한 원
- **깊이:** -25

- ▶ 공구축이 NC 제어인 경우, 추가로 다음 파라미터를 입력:

- **안전 높이:** 10
- **이송 속도:** 2000
- **Feed rate for plunging:** 600

- ▶ 각 항목을 **RET**로 확인
- ▶ **END**를 눌러 입력 프로세스를 종료합니다



- ▶ 프로그램 관리에서 **프로그램 저장**을 누름
- > 프로그램이 저장됨

5.9.4 공구 프로그래밍



- ▶ 도구 모음에서 **Add block[블록 추가]**를 누름
- > 새 블록이 현재 위치 아래에 삽입됨
- ▶ **블록 유형** 드롭다운 목록에서 **공구 호출** 블록 유형을 선택
- ▶ **활성 공구 번호**를 누름
- > **공구 대화 상자**가 나타남
- ▶ **드릴 5.0**을 누름
- > 연결된 공구 파라미터가 자동으로 적용됨
- > **공구 대화 상자**가 닫힘



- ▶ 도구 모음에서 **Add block[블록 추가]**를 누름
- > 새 블록이 현재 위치 아래에 삽입됨
- ▶ **블록 유형** 드롭다운 목록에서 **스핀들 속도** 블록 유형을 선택
- ▶ **스핀들 속도**에 값 **3000**을 입력
- ▶ **RET**로 입력 확인

5.9.5 홀 행 프로그래밍



- ▶ 도구 모음에서 **Add block[블록 추가]**를 누름
- > 새 블록이 현재 위치 아래에 삽입됨
- ▶ 드롭다운 목록에서 **홀 행** 블록 유형을 **블록 유형** 선택
- ▶ 다음 값을 입력합니다.
 - 첫 번째 홀의 X 좌표: -90
 - 첫 번째 홀의 Y 좌표: -45
 - 행당 홀 수: 4
 - 홀 간격: 45
 - 각도: 0°
 - 깊이: -13
 - 행 수: 3
 - 행 간격: 45
 - 채우기 모드: 홀 프레임
- ▶ 공구축이 NC 제어인 경우, 추가로 다음 파라미터를 입력:
 - 안전 높이: 10
 - 이송 속도: 2000
 - **Feed rate for plunging**: 600
- ▶ 각 항목을 **RET**로 확인



- ▶ 프로그램 관리에서 **프로그램 저장**을 누름
- > 프로그램이 저장됨

5.9.6 프로그램 실행 시뮬레이션

볼트 홀 원 및 홀 행을 성공적으로 프로그래밍한 후 시뮬레이션 창을 사용하여 생성된 프로그램의 순서를 시뮬레이션할 수 있습니다.

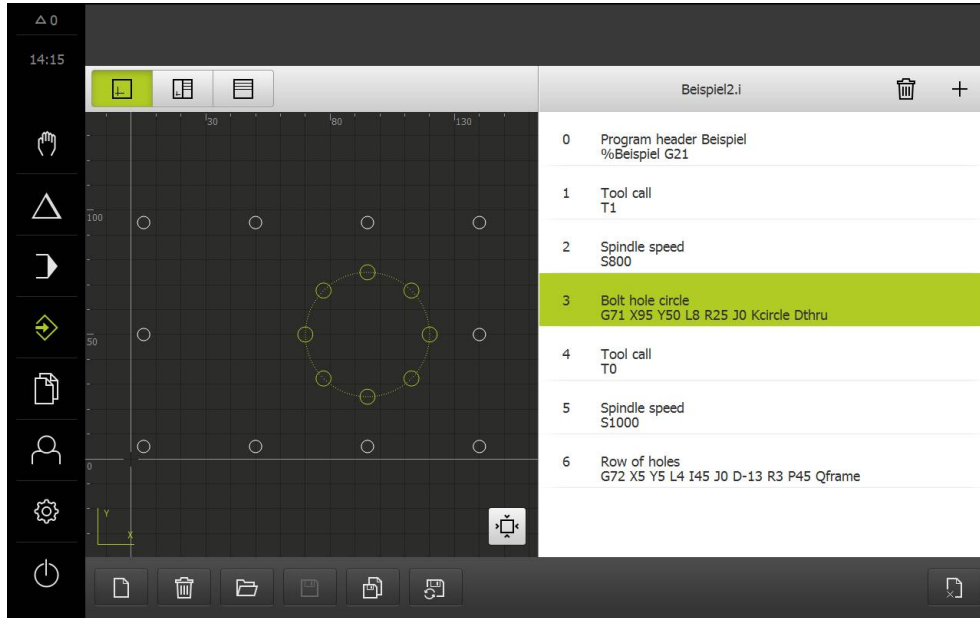


그림 28: 예제 공작물 - 시뮬레이션 창



- ▶ **시뮬레이션 창**을 누름
- > 시뮬레이션 창이 표시됨
- ▶ 각 프로그램 블록을 차례로 누름
- > 누른 가공 단계가 시뮬레이션 창에 색으로 표시됨
- ▶ 보기에서 프로그래밍 오류(예: 홀의 공구 경로 교차) 확인
- > 프로그래밍 오류가 없는 경우 볼트 홀 원 및 홀 행을 가공할 수 있습니다

5.10 볼트 홀 원 및 홀 행 가공(프로그램 실행)

지금까지 볼트 홀 원 및 홀 행에 대한 단일 가공 단계를 프로그램에 정의했습니다. 이제 생성된 프로그램을 프로그램 실행에서 실행할 수 있습니다.

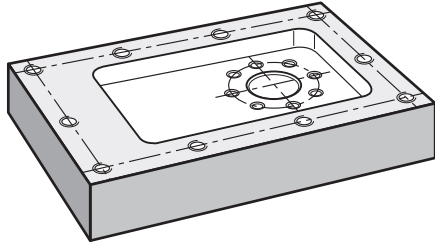


그림 29: 예제 공작물 - 볼트 홀 패턴 및 홀 행 드릴링

5.10.1 프로그램 열기



- ▶ 주 메뉴에서 **Program run[프로그램 실행]** 누름
- > 프로그램 실행에 대한 사용자 인터페이스가 표시됨
- ▶ 프로그램 관리에서 **프로그램 열기** 누름
- > 대화 상자가 열립니다.
- ▶ 대화 상자에서 **Internal/Programs** 저장 위치 선택
- ▶ 파일 **Example.i**를 누름
- ▶ **열기** 누름
- > 선택된 프로그램이 열림



5.10.2 프로그램 실행



- ▶ 기계 공구에서 Ø 6.1 mm 드릴을 스피indle에 삽입
 - ▶ 프로그램 제어기에서 **NC START[NC 시작]**를 누름
- 또는



- ▶ 기계 공구: **NC START[NC 시작]** 키를 누름
- > 제품이 프로그램의 첫 번째 공구 호출 블록을 선택합니다
- > 마법사가 관련 지침을 표시합니다
- ▶ 가공을 시작하려면 **NC START[NC 시작]**를 다시 누릅니다

또는

- ▶ 기계 공구: **NC START[NC 시작]** 키를 누름
- > 스피indle 속도가 설정되고 볼트 홀 원에 대한 첫 번째 가공 블록이 선택됨
- > 볼트 홀 원 가공 블록의 단일 단계가 표시됨
- ▶ **NC START[NC 시작]**를 눌러 축을 이동

또는

- ▶ 기계 공구: **NC START[NC 시작]** 키를 누름
- > 이동이 실행됨
- ▶ 기계 공구에 따라 사용자 개입(예: 관통 드릴링할 때 수동으로 Z축을 이동)



- ▶ **다음**으로 볼트 홀 원 가공 블록의 다음 단계를 호출
- > 다음 단계가 호출됨
- ▶ **NC START[NC 시작]**를 눌러 다음 이동을 실행

또는

- ▶ 기계 공구: **NC START[NC 시작]** 키를 누름
- ▶ 마법사의 지시를 따름
- ▶ 볼트 홀 원 가공 블록의 모든 단계를 실행한 후 **다음 프로그램 단계**를 누름



- > 다음 가공 블록(홀 행)이 선택됨
- > 홀 행 가공 블록의 단일 단계가 표시됨
- ▶ 기계 공구에서 Ø 5.0 mm 드릴을 스피indle에 삽입
- ▶ 홀 행 가공 블록에 대해 프로세스를 반복
- ▶ 홀 행을 드릴링한 후 **닫기**를 누름



- > 가공이 종료됨
- > 프로그램이 재설정됨
- > 마법사가 닫힘

6

ScreenshotClient

6.1 개요

POSITIP 8000 Demo의 표준 설치에는 ScreenshotClient 프로그램도 포함합니다. ScreenshotClient를 사용하여 데모 소프트웨어 또는 장치의 스크린샷을 생성할 수 있습니다.

이 장에서는 ScreenshotClient를 구성 및 사용하는 방법을 설명합니다.

6.2 ScreenshotClient에 관한 정보

ScreenshotClient를 사용하여 컴퓨터에서 데모 소프트웨어 또는 장치의 활성 화면의 스크린샷을 생성할 수 있습니다. 스크린샷을 생성하기 전에 원하는 사용자 인터페이스 언어 및 스크린샷을 저장할 파일 이름과 위치를 선택하십시오.

ScreenshotClient가 원하는 화면의 이미지 파일을 생성합니다.

- .PNG 형식으로
- 구성된 이름 포함
- 적절한 언어 코드 포함
- 년, 월, 일, 시, 분 및 초의 시간 정보 포함

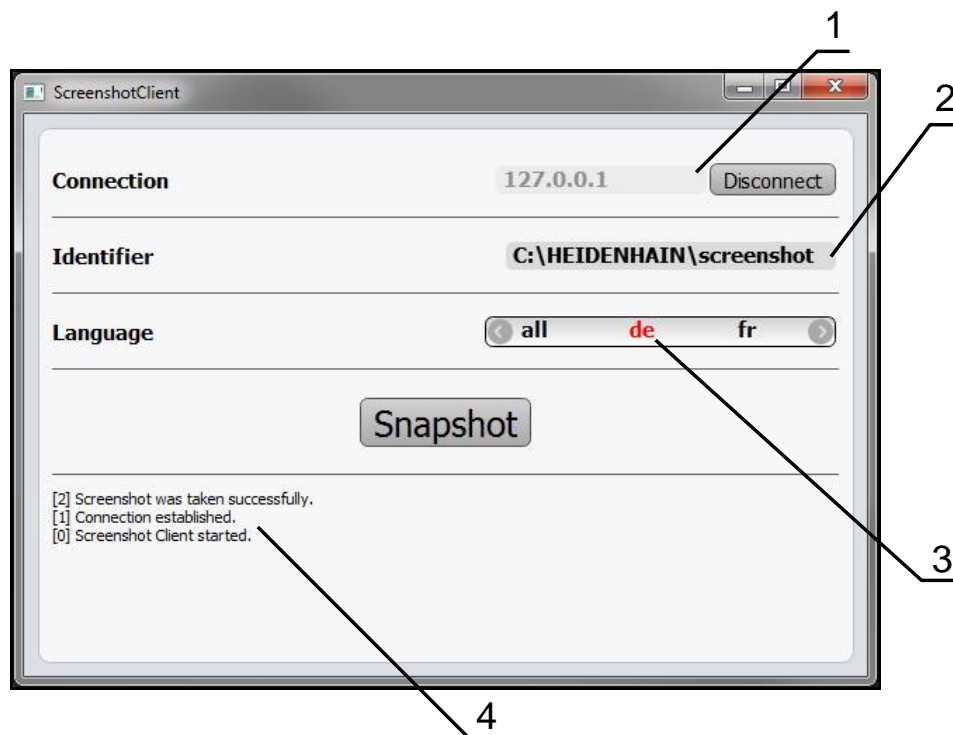


그림 30: ScreenshotClient 사용자 인터페이스

- 1 연결 상태
- 2 파일 경로 및 파일 이름
- 3 언어 선택
- 4 상태 메시지

6.3 ScreenshotClient

- ▶ Microsoft Windows에서 다음을 연속해서 선택합니다.
 - 시작
 - 모든 프로그램
 - HEIDENHAIN
 - POSITIP 8000 Demo
 - ScreenshotClient
- > ScreenshotClient가 시작됩니다.

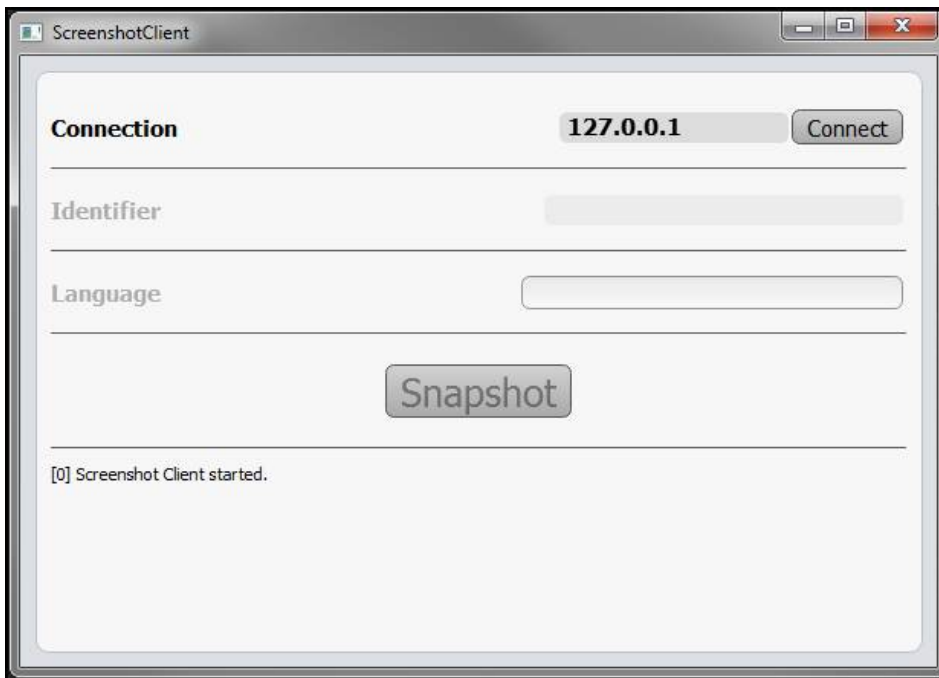


그림 31: ScreenshotClient가 시작됨(아직 연결되지 않음)

- > 이제 데모 소프트웨어 또는 제품을 ScreenshotClient와 연결할 수 있습니다.

6.4 ScreenshotClient을 데모 소프트웨어와 연결

i ScreenshotClient와 연결을 설정하기 전에 먼저 데모 소프트웨어를 시작하거나 장치를 켜십시오. 그렇지 않으면 연결을 시도할 때 ScreenshotClient가 상태 메시지 **Connection close.**[연결이 닫혔습니다]를 표시합니다.

- ▶ 데모 소프트웨어를 아직 시작하지 않은 경우 지금 시작합니다.
추가 정보: "POSITIP 8000 Demo 시작", 페이지 23
- ▶ **Connect**를 누름
- > 데모 소프트웨어와의 연결이 설정됨
- > 상태 메시지가 업데이트됨
- > **Identifier** 및 **Language** 입력 필드가 활성화됨

6.5 장치와 ScreenshotClient 연결

사전 요구 사항: 장치에 대한 네트워크를 구성해야 합니다.



장치에서 네트워크 구성에 대한 자세한 정보는 POSITIP 8000에 대한 작동 지침의 "설정" 장을 참조하십시오.



ScreenshotClient와 연결을 설정하기 전에 먼저 데모 소프트웨어를 시작하거나 장치를 켜십시오. 그렇지 않으면 연결을 시도할 때 ScreenshotClient가 상태 메시지 **Connection close.**[연결이 닫혔습니다]를 표시합니다.

- ▶ 장치를 아직 켜지 않은 경우 지금 켜십시오.
- ▶ **Connection[연결]** 입력 필드에 인터페이스의 **IPv4 주소**를 입력합니다. 다음 위치 아래의 장치 설정에서 주소를 찾을 수 있습니다.
인터페이스 ▶ 네트워크 ▶ X116
- ▶ **Connect**를 누름
- > 장치와의 연결이 설정됨
- > 상태 메시지가 업데이트됨
- > **Identifier** 및 **Language** 입력 필드가 활성화됨

6.6 스크린샷을 생성하도록 ScreenshotClient 구성

ScreenshotClient를 시작한 후 다음 구성을 실행할 수 있습니다.

- 스크린샷이 저장된 위치 및 파일 이름
- 스크린샷이 생성된 사용자 인터페이스 언어

6.6.1 스크린샷에 대한 저장 위치 및 파일 이름 구성

기본적으로 ScreenshotClient는 스크린샷을 다음 저장 위치에 저장합니다.

C: ▶ HEIDENHAIN ▶ [제품 명칭] ▶ ProductsMGE5 ▶ Mom ▶ [제품 코드] ▶ sources ▶ [파일 이름]

필요한 경우 다른 저장 위치를 정의할 수 있습니다.

- ▶ **Identifier** 입력 필드를 누름
- ▶ **Identifier** 입력 필드에 저장 위치에 대한 경로 및 스크린샷의 이름을 입력



다음 구문을 사용하여 스크린샷에 대한 경로 및 파일 이름을 입력합니다.

[드라이브]:w[폴더]w[파일 이름]

- > ScreenshotClient가 스크린샷을 입력한 저장 위치에 저장

6.6.2 스크린샷의 사용자 인터페이스 언어 구성

Language 입력 필드에 데모 소프트웨어 또는 장치에 사용할 수 있는 모든 사용자 인터페이스 언어를 표시합니다. 언어 코드를 선택하면 ScreenshotClient가 해당 언어로 스크린샷을 생성합니다.



장치에 관한 데모 소프트웨어에서 사용 중인 사용자 인터페이스 언어는 스크린샷에 영향을 주지 않습니다. 스크린샷은 언제나 ScreenshotClient에서 선택한 언어로 생성됩니다.

원하는 사용자 인터페이스 언어의 스크린샷

원하는 사용자 인터페이스 언어로 스크린샷을 생성하려면



▶ 화살표 키를 사용하여 **Language** 입력 필드에서 원하는 언어 코드를 선택



- > 선택된 언어 코드가 빨간색으로 표시됨
- > ScreenshotClient가 원하는 사용자 인터페이스 언어로 스크린샷을 생성

모든 사용 가능한 사용자 인터페이스 언어에 대한 스크린샷

모든 사용 가능한 사용자 인터페이스 언어로 스크린샷을 생성하려면



▶ 화살표 키를 사용하여 **Language** 입력 필드에서 **all** 선택

> **all** 언어 코드가 빨간색으로 표시됨



> ScreenshotClient가 모든 사용 가능한 사용자 인터페이스 언어로 스크린샷을 생성

6.7 스크린샷 생성

- ▶ 데모 소프트웨어 또는 장치에서 스크린샷을 생성할 뷰 불러오기
- ▶ **ScreenshotClient**로 전환**ScreenshotClient**
- ▶ **Snapshot**[스크린샷]을 누름**Snapshot**
- > 스크린샷이 생성되어 구성된 저장 위치에 저장됨

i 스크린샷은 [파일 이름]_[언어 코드]_[YYYYMMDDhhmmss] 형식
(예: **screenshot_en_20170125114100**)으로 저장됨

- > 상태 메시지가 업데이트됩니다.

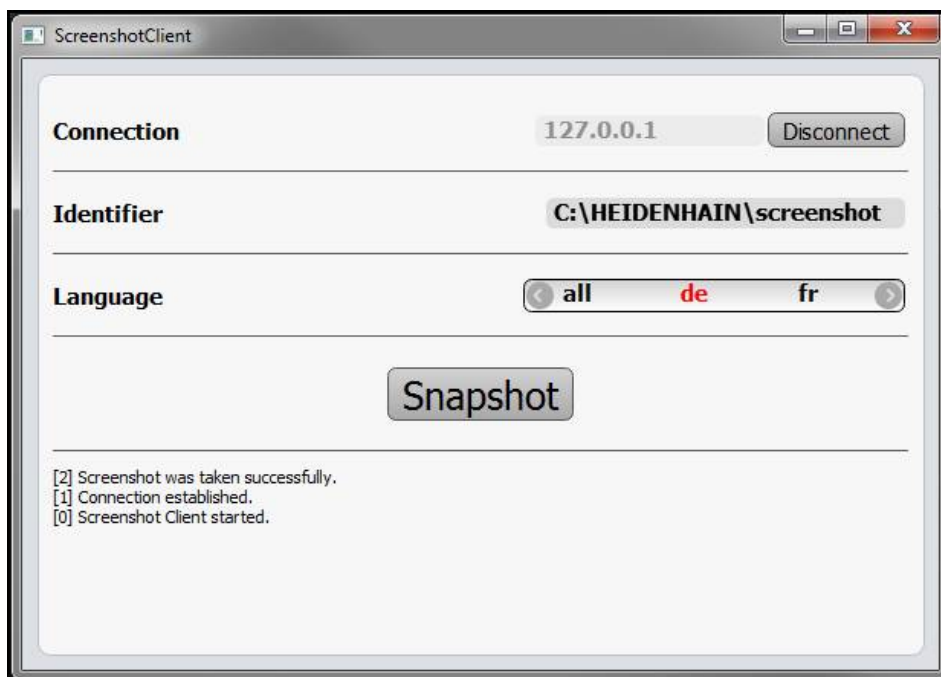


그림 32: 스크린샷이 성공적으로 생성된 후 ScreenshotClient

6.8 ScreenshotClient

- ▶ **Disconnect**[분리]를 누름**Disconnect**
- > 데모 소프트웨어 또는 장치에 대한 연결이 종료됨
- ▶ **Close** 누르기
- > ScreenshotClient가 종료됨

7 목 록

F

File management[파일 관리] 메뉴.....	37
-----------------------------------	----

M

Manual operation[수동 조작] 메뉴.....	28
MDI 메뉴.....	30
MDI 조작 모드 예제.....	61, 64

O

OEM 바.....	46
조작 요소.....	46

P

Program run[프로그램 실행] 메뉴.....	33
---------------------------------	----

S

ScreenshotClient.....	76
구성.....	78
스크린샷 생성.....	80
시작.....	77
연결.....	77
정보.....	76
종료.....	80
Settings[설정] 메뉴.....	39
Switch off[스위치 끄기] 메뉴.....	40

ㄱ

공구 테이블 생성.....	57
구성 ScreenshotClient.....	78
소프트웨어.....	48
스크린샷에 대한 저장 위치.....	78
스크린샷에 대한 파일 이름.....	78
스크린샷의 사용자 인터페이스 언어.....	79
구성 데이터 파일 복사.....	49
파일 업로드.....	50

끝

끝기.....	20
---------	----

ㄴ

누르기.....	19
----------	----

ㄷ

데모 소프트웨어 사용 목적.....	8
------------------------	---

데모 소프트웨어 기능.....	8
------------------	---

ㄹ

라이선스 키 활성화.....	48
--------------------	----

ㅁ

마우스 동작 끌기.....	20
누르기.....	19
유지.....	19
조작.....	19
메뉴 File management[파일 관리].	37
Manual operation[수동 조작]	28
MDI.....	30
Programming[프로그래밍].....	34
Program run[프로그램 실행]..	33
Settings[설정].....	39
Switch off[스위치 끄기].....	40
사용자 로그인.....	38

ㅂ

빠른 시작.....	54
------------	----

ㅅ

사용 목적.....	8
부적절한.....	8
사용자 로그아웃.....	24
로그인.....	24
사용자 로그인.....	24
사용자 로그인.....	24
메뉴.....	38
사용자 인터페이스 File management[파일 관리] 메 뉴.....	37
Manual operation[수동 조작] 메 뉴.....	28
MDI 메뉴.....	30
Programming[프로그래밍]메뉴... 34	
Program run[프로그램 실행] 메 뉴.....	33
Settings[설정] 메뉴.....	39
Switch off[스위치 끄기] 메뉴.	40
사용자 로그인 메뉴.....	38
시작 후.....	25
주 메뉴.....	26
상태 표시줄.....	44
조작 요소.....	44
설명서 읽기에 대한 참고 사항.....	8
설치 파일 다운로드.....	12
소프트웨어 구성 데이터.....	49, 50

라이선스 키 활성화.....	48
설치.....	13
설치 파일 다운로드.....	12
시스템 요구사항.....	12
시작.....	23
제거.....	15
종료.....	24
수동 조작 모드 예제.....	58, 59, 66
스크린샷 사용자 인터페이스 언어 구성	79
생성.....	80
저장 위치 구성.....	78
파일 이름 구성.....	78
시작 ScreenshotClient.....	77
소프트웨어.....	23

ㅇ

암호 기본 암호.....	55
언어 설정.....	25, 51
예 플랜지 도면.....	56
예제 맞춤(MDI 조작 모드).....	64
볼트 홀 원, 홀 행(프로그래 밍).....	68
볼트 홀 원, 홀 행(프로그램 실 행).....	72
스루홀(수동 조작 모드).....	59
직사각형 포켓(MDI 조작 모 드).....	61
프리셋(수동 조작 모드).....	58, 66
유지.....	19
입력 장치 조작.....	18

ㅈ

제스처 끌기.....	20
누르기.....	19
유지.....	19
조작.....	19
제품 버전.....	51
조작 일반 조작.....	18
제스처와 마우스 동작.....	19
조작 요소.....	21
터치스크린 및 입력 장치.....	18
조작 요소 OEM 바.....	46
닫기.....	22
뒤로.....	22
드롭다운 목록.....	21
상태 표시줄.....	44
슬라이딩 스위치.....	21

실행 취소.....	22
주 메뉴.....	26
추가.....	22
토글 스위치.....	21
플러스/마이너스 버튼.....	21
화면 키보드.....	21
확인.....	22
종료	
ScreenshotClient.....	80
소프트웨어.....	24

ㄷ

텍스트 표시에 사용되는 기호 및 글꼴.....	9
---------------------------	---

ㅍ

프로그래밍	
예제.....	68
프로그램 실행	
예제.....	72

8 그림 목록

이미지 1:	Installation wizard[설치 마법사]	13
이미지 2:	데모 소프트웨어 옵션이 활성화된 설치 마법사 Screenshot Utility	14
이미지 3:	사용자 로그인 메뉴	23
이미지 4:	사용자 인터페이스(Manual operation[수동 조작] 모드).....	26
이미지 5:	밀링 어플리케이션 모드의 Manual operation[수동 조작] 메뉴	28
이미지 6:	선삭 어플리케이션 모드의 Manual operation[수동 조작] 메뉴	29
이미지 7:	밀링 어플리케이션 모드의 MDI 모드 메뉴	30
이미지 8:	선삭 어플리케이션 모드의 MDI 모드 메뉴	31
이미지 9:	단일 블록 대화 상자	32
이미지 10:	밀링 어플리케이션 모드의 프로그램 실행 메뉴	33
이미지 11:	선삭 어플리케이션 모드의 프로그램 실행 메뉴	34
이미지 12:	밀링 어플리케이션 모드의 프로그래밍 메뉴	35
이미지 13:	시뮬레이션 창이 열린 Programming[프로그래밍] 메뉴	35
이미지 14:	선삭 어플리케이션 모드의 프로그래밍 메뉴	36
이미지 15:	시뮬레이션 창이 열린 Programming[프로그래밍] 메뉴	36
이미지 16:	File management[파일 관리] 메뉴	37
이미지 17:	사용자 로그인 메뉴	38
이미지 18:	설정 메뉴	39
이미지 19:	설정 메뉴	50
이미지 20:	예제 공작물.....	54
이미지 21:	예제 공작물 - 기술 도면.....	56
이미지 22:	예제 공작물 - 프리셋 D1 찾기.....	58
이미지 23:	예제 공작물 - 스루홀 드릴링.....	59
이미지 24:	예제 공작물 - 직사각형 포켓 가공.....	61
이미지 25:	예제 공작물 - 맞춤 가공.....	64
이미지 26:	예제 공작물 - 프리셋 D2 찾기.....	66
이미지 27:	예제 공작물 - 볼트 홀 패턴 및 홀 행 프로그래밍.....	68
이미지 28:	예제 공작물 - 시뮬레이션 창.....	71
이미지 29:	예제 공작물 - 볼트 홀 패턴 및 홀 행 드릴링.....	72
이미지 30:	ScreenshotClient 사용자 인터페이스.....	76
이미지 31:	ScreenshotClient가 시작됨(아직 연결되지 않음).....	77
이미지 32:	스크린샷이 성공적으로 생성된 후 ScreenshotClient.....	80

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

