



HEIDENHAIN



POSITIP 8000

操作说明

数显装置

目录

1	基础知识.....	19
2	安全.....	29
3	运输和保存.....	35
4	安装.....	41
5	系统安装.....	47
6	基本操作.....	61
7	调试.....	97
8	设置.....	133
9	铣削 – 快速入门.....	163
10	车削 – 快速入门.....	185
11	铣削 – 手动操作.....	197
12	车削 – 手动操作.....	205
13	铣削 – MDI模式.....	211
14	车削 – MDI模式.....	223
15	铣削 – 程序运行.....	233
16	车削 – 程序运行.....	241
17	铣削 – 编程.....	249
18	车削 – 编程.....	261
19	文件管理.....	273
20	设置.....	279
21	保养和维护.....	333
22	故障排除.....	341
23	拆下和处置.....	347
24	技术参数.....	349
25	索引.....	356
26	图目录.....	359

1	基础知识.....	19
1.1	概要.....	20
1.2	产品上的信息.....	20
1.3	本产品的演示软件.....	20
1.4	本产品的文档.....	20
1.4.1	本文档适用性.....	20
1.4.2	有关阅读本文档的说明.....	21
1.4.3	文档的存放和分发.....	21
1.5	关于这些说明.....	22
1.5.1	文档类别.....	22
1.5.2	本说明的目标用户群.....	22
1.5.3	根据用户类型的目标用户群.....	23
1.5.4	章中的内容.....	24
1.5.5	文档说明.....	26
1.5.6	标识文字的图符和字体.....	27
2	安全.....	29
2.1	概要.....	30
2.2	公认安全注意事项.....	30
2.3	目的用途.....	30
2.4	不正确使用.....	31
2.5	人员资质.....	31
2.6	产品使用公司责任.....	32
2.7	一般安全注意事项.....	32
2.7.1	产品上的图符.....	32
2.7.2	电气安全注意事项.....	33

3	运输和保存	35
3.1	概要	36
3.2	开箱	36
3.3	零部件和辅件	36
3.3.1	零部件	36
3.3.2	辅件	37
3.4	如果在运输中损坏	38
3.5	重新包装和保存	39
3.5.1	重新包装本产品	39
3.5.2	本产品的存放	39
4	安装	41
4.1	概要	42
4.2	本产品的组装	42
4.2.1	安装在单位支架上	43
4.2.2	安装在多位支架上	45
4.2.3	安装在多位安装座上	46
5	系统安装	47
5.1	概要	48
5.2	一般信息	48
5.3	产品概要	49
5.4	连接编码器	51
5.5	连接触发式测头	52
5.6	开关式输入和输出的连线	53
5.7	连接打印机	58
5.8	连接输入设备	59
5.9	连接网络辅助设备	59
5.10	连接进线电压	60

6	基本操作	61
6.1	概要	62
6.2	使用触摸屏显示器和输入设备	62
6.2.1	触控屏和输入设备	62
6.2.2	手势和鼠标操作	63
6.3	常规操作件和功能	65
6.4	POSITIP 8000 – 开机和关机	67
6.4.1	开机启动POSITIP 8000	67
6.4.2	激活和取消激活节能模式	67
6.4.3	关机POSITIP 8000	68
6.5	用户登录和退出用户登录	68
6.5.1	用户登录	68
6.5.2	用户退出	69
6.6	设置语言	69
6.7	启动后执行参考点回零	69
6.8	用户界面	69
6.8.1	开机后的用户界面	70
6.8.2	用户界面的主菜单	71
6.8.3	手动操作菜单	73
6.8.4	MDI菜单	75
6.8.5	程序运行菜单	78
6.8.6	程序编辑菜单	79
6.8.7	文件管理菜单	82
6.8.8	用户登录菜单	83
6.8.9	设置菜单	84
6.8.10	关机菜单	85
6.9	位置显示	85
6.9.1	位置显示区的操作件	85
6.9.2	位置显示功能	86
6.10	状态栏	89
6.10.1	状态栏操作件	89
6.10.2	调整快捷菜单的设置	90
6.10.3	秒表	91

6.10.4	计算器.....	91
6.10.5	手动操作模式的辅助功能.....	92
6.11	OEM栏.....	93
6.11.1	OEM栏的操作件.....	93
6.11.2	调用OEM栏的功能.....	94
6.12	信息和音频反馈.....	95
6.12.1	信息.....	95
6.12.2	向导.....	96
6.12.3	声音反馈声音反馈.....	96
7	调试.....	97
7.1	概要.....	98
7.2	登录进行调试.....	98
7.2.1	用户登录.....	98
7.2.2	启动后执行参考点回零.....	99
7.2.3	设置语言.....	99
7.2.4	修改密码.....	100
7.3	调试的步骤.....	101
7.3.1	选择应用.....	101
7.3.2	基本设置.....	102
7.3.3	配置轴.....	105
7.3.4	使用M功能.....	116
7.3.5	配置测头（在铣削应用模式下）.....	117
7.4	OEM区.....	118
7.4.1	添加文档.....	118
7.4.2	添加启动页.....	119
7.4.3	配置OEM栏.....	120
7.4.4	调整显示.....	125
7.4.5	定义出错信息.....	125
7.4.6	备份和还原OEM设置.....	128
7.4.7	配置本产品的截屏功能.....	130
7.5	备份配置.....	131
7.6	备份用户文件.....	132

8	设置.....	133
8.1	概要.....	134
8.2	登录进行设置.....	135
8.2.1	用户登录.....	135
8.2.2	启动后执行参考点回零.....	135
8.2.3	设置语言.....	136
8.2.4	修改密码.....	136
8.3	单步设置步骤.....	137
8.3.1	基本设置.....	137
8.3.2	准备加工操作 (可选)	151
8.4	备份配置.....	160
8.5	备份用户文件.....	161

9 铣削 – 快速入门.....	163
9.1 概要.....	164
9.2 登录进行快速启用.....	165
9.3 要求.....	166
9.4 确定预设点（手动操作模式）.....	168
9.5 加工通孔（手动操作模式）.....	169
9.5.1 预钻通孔.....	169
9.5.2 镗通孔.....	170
9.6 加工矩形型腔（MDI操作模式）.....	171
9.6.1 定义矩形型腔.....	172
9.6.2 铣削矩形型腔.....	173
9.7 加工配合孔（MDI操作模式）.....	174
9.7.1 定义配合孔.....	174
9.7.2 铰孔配合孔.....	175
9.8 确定预设点（手动操作模式）.....	176
9.9 编写螺栓孔圆和排孔的程序（编程）.....	178
9.9.1 创建程序头.....	178
9.9.2 编写刀具程序.....	179
9.9.3 编写螺栓孔圆程序.....	179
9.9.4 编写刀具程序.....	180
9.9.5 编写排孔程序.....	180
9.9.6 仿真程序运行.....	181
9.10 加工螺栓孔圆和排孔（程序运行）.....	182
9.10.1 打开程序.....	182
9.10.2 运行程序.....	183

10 车削 – 快速入门.....	185
10.1 概要.....	186
10.2 登录进行快速启用.....	186
10.3 要求.....	187
10.4 设置车床.....	189
10.4.1 测量参考刀.....	190
10.4.2 刀具测量.....	191
10.4.3 查找预设点.....	192
10.5 粗加工外轮廓.....	193
10.6 车削凹槽.....	194
10.7 精加工外轮廓.....	195
11 铣削 – 手动操作.....	197
11.1 概要.....	198
11.2 执行参考点回零.....	198
11.3 定义预设点.....	199
11.3.1 预设点的探测功能（在铣削应用模式下）.....	200
11.3.2 探测（在铣削应用模式下）的预设点设置.....	201
11.3.3 将一个位置设置为预设点.....	202
11.4 创建刀具.....	203
11.5 选择刀具.....	203
12 车削 – 手动操作.....	205
12.1 概要.....	206
12.2 定义主轴转速上限（车削应用模式下）.....	207
12.3 执行参考点回零.....	208
12.4 将一个位置设置为预设点.....	209
12.5 添加刀具.....	210
12.6 选择刀具.....	210

13 铣削 – MDI模式	211
13.1 概要	212
13.2 程序段类型	213
13.2.1 定位	213
13.2.2 加工阵列	213
13.3 执行程序段	217
13.4 使用仿真窗口	218
13.4.1 轮廓视图显示	219
13.5 使用定位辅助	220
13.6 应用缩放系数	221
14 车削 – MDI模式	223
14.1 概要	224
14.2 定义主轴转速上限 (车削应用模式下)	225
14.3 程序段类型	226
14.3.1 定位	226
14.4 执行程序段	227
14.5 使用仿真窗口	228
14.5.1 轮廓视图显示	229
14.6 使用定位辅助	230
14.7 应用缩放系数	231

15 铣削 – 程序运行.....	233
15.1 概要.....	234
15.2 使用程序.....	235
15.2.1 运行程序.....	236
15.2.2 控制程序段.....	237
15.2.3 中断程序运行.....	237
15.2.4 使用仿真窗口.....	237
15.2.5 应用缩放系数.....	239
15.2.6 设置主轴转速.....	239
15.3 管理程序.....	240
15.3.1 打开程序.....	240
15.3.2 关闭程序.....	240
16 车削 – 程序运行.....	241
16.1 概要.....	242
16.2 使用程序.....	243
16.2.1 运行程序.....	244
16.2.2 控制程序段.....	245
16.2.3 中断程序运行.....	245
16.2.4 使用仿真窗口.....	245
16.2.5 应用缩放系数.....	247
16.2.6 设置主轴转速.....	247
16.3 管理程序.....	248
16.3.1 打开程序.....	248
16.3.2 关闭程序.....	248

17 铣削 – 编程	249
17.1 概要	250
17.2 程序段类型	251
17.2.1 定位.....	251
17.2.2 坐标系.....	252
17.2.3 机床功能.....	252
17.2.4 加工阵列.....	253
17.3 创建程序	254
17.3.1 程序编辑支持.....	254
17.3.2 创建程序头.....	255
17.3.3 添加程序段.....	255
17.3.4 删除程序段.....	255
17.3.5 保存程序.....	255
17.4 使用仿真窗口	256
17.4.1 轮廓视图显示.....	257
17.4.2 激活仿真窗口.....	258
17.4.3 在仿真窗口中检查程序.....	258
17.5 管理程序	259
17.5.1 打开程序.....	259
17.5.2 关闭程序.....	259
17.5.3 保存程序.....	259
17.5.4 用新名保存程序.....	259
17.5.5 自动保存程序.....	259
17.5.6 删除程序.....	259
17.6 运行程序段	260

18 车削 – 编程	261
18.1 概要	262
18.2 程序段类型	262
18.2.1 定位.....	263
18.2.2 坐标系.....	263
18.2.3 机床功能.....	263
18.3 创建程序	264
18.3.1 程序编辑支持.....	265
18.3.2 创建程序头.....	265
18.3.3 添加程序段.....	266
18.3.4 删除程序段.....	266
18.3.5 保存程序.....	266
18.4 使用仿真窗口	267
18.4.1 轮廓视图显示.....	268
18.4.2 激活仿真窗口.....	269
18.4.3 在仿真窗口中检查程序.....	269
18.5 管理程序	270
18.5.1 打开程序.....	270
18.5.2 关闭程序.....	270
18.5.3 保存程序.....	270
18.5.4 用新名保存程序.....	270
18.5.5 自动保存程序.....	270
18.5.6 删除程序.....	270
18.6 运行程序段	271
19 文件管理	273
19.1 概要	274
19.2 文件类型	274
19.3 管理文件夹和文件	275
19.4 打开和查看文件	277
19.5 导出文件	277
19.6 导入文件	278

20 设置	279
20.1 概要	280
20.1.1 设置菜单简要.....	281
20.2 常规	282
20.2.1 设备信息.....	282
20.2.2 显示屏及触摸屏.....	282
20.2.3 显示.....	283
20.2.4 仿真窗口.....	285
20.2.5 Input devices.....	286
20.2.6 声音.....	286
20.2.7 打印机.....	287
20.2.8 属性.....	287
20.2.9 添加打印机.....	288
20.2.10 删除打印机.....	288
20.2.11 日期和时间.....	288
20.2.12 单位.....	289
20.2.13 版权.....	290
20.2.14 服务信息.....	290
20.2.15 技术文档.....	290
20.3 传感器	291
20.3.1 测头.....	291
20.4 接口	292
20.4.1 网络.....	292
20.4.2 网络驱动.....	293
20.4.3 USB.....	294
20.4.4 轴数（开关式功能）.....	294
20.4.5 Position-dependent switching functions.....	294
20.5 用户	296
20.5.1 OEM.....	296
20.5.2 Setup.....	297
20.5.3 Operator.....	298
20.5.4 添加用户.....	298
20.6 轴	299
20.6.1 轴配置的基础知识.....	299
20.6.2 参考点.....	303
20.6.3 信息.....	304
20.6.4 开关式功能.....	304
20.6.5 输入（开关式功能）.....	305
20.6.6 输出（开关式功能）.....	306
20.6.7 倍率调节.....	306
20.6.8 添加M功能.....	307

20.6.9	配置M功能.....	307
20.6.10	特殊设置.....	307
20.6.11	轴X, Y	308
20.6.12	编码器.....	310
20.6.13	参考点 (编码器)	313
20.6.14	参考点偏移.....	313
20.6.15	线性误差补偿 (LEC)	314
20.6.16	分段线性误差补偿 (SLEC)	314
20.6.17	Create table of supporting points.....	315
20.6.18	输出.....	315
20.6.19	输入.....	316
20.6.20	软限位开关.....	316
20.6.21	主轴坐标轴S.....	316
20.6.22	输出 (S).....	318
20.6.23	输入 (S).....	319
20.6.24	添加齿轮挡位.....	320
20.6.25	配置齿轮挡位.....	320
20.7	服务.....	321
20.7.1	固件信息.....	321
20.7.2	备份和还原配置.....	322
20.7.3	固件更新.....	322
20.7.4	复位.....	323
20.7.5	OEM区.....	323
20.7.6	OEM栏.....	324
20.7.7	添加OEM-栏中项目.....	324
20.7.8	标志 OEM栏项.....	325
20.7.9	主轴转速 OEM栏项.....	325
20.7.10	M 功能 OEM栏项.....	326
20.7.11	特殊功能 OEM栏项.....	327
20.7.12	文档OEM栏项.....	327
20.7.13	设置 (OEM区)	328
20.7.14	程序执行.....	328
20.7.15	Text database.....	329
20.7.16	Messages.....	329
20.7.17	配置M功能.....	330
20.7.18	技术文档.....	330
20.7.19	软件选装项.....	331
20.7.20	备份和还原配置 (OEM区)	331

21 保养和维护	333
21.1 概要	334
21.2 清洁	334
21.3 维护计划	335
21.4 恢复操作	335
21.5 更新固件	335
21.6 还原配置	337
21.7 Restore user files	338
21.8 复位全部设置	339
21.9 复位至工厂默认设置	339
22 故障排除	341
22.1 概要	342
22.2 系统或电源故障	342
22.2.1 恢复固件	342
22.2.2 还原配置	343
22.3 故障	343
22.3.1 故障排除	344
23 拆下和处置	347
23.1 概要	348
23.2 拆卸	348
23.3 处置	348
24 技术参数	349
24.1 概要	350
24.2 编码器数据	350
24.3 产品尺寸和配合尺寸	352
24.3.1 带单位支架的产品尺寸	353
24.3.2 带双位支架的产品尺寸	354
24.3.3 带多位支架的产品尺寸	354
24.3.4 带多位安装座的产品尺寸	355

25 索引.....	356
------------	-----

26 图目录.....	359
-------------	-----

1

基础知识

1.1 概要

本章提供有关本产品的信息及其说明。

1.2 产品上的信息

产品标识	ID	固件版本	索引
POSITIP 8000	1089176-xx , 1089177-xx	1252216.1.0.x	---

ID标签在本产品的背面。

举例：



- 1 产品标识
- 2 索引
- 3 零件号 (ID)

1.3 本产品的演示软件

POSITIP 8000演示软件可安装在独立于该设备的计算机中。POSITIP 8000演示软件帮助您熟悉本设备、试用本设备或演示本设备的功能。

最新版软件的下载地址：www.heidenhain.com.cn



要从HEIDENHAIN网站下载安装文件，需要**Software**相应产品目录的网络文件夹的访问权限。

如果没有网站的**Software**文件夹访问权限，请向HEIDENHAIN联系人索取该权限。

1.4 本产品的文档

1.4.1 本文档适用性

使用本文档及产品前，需检查确认文档与产品的相符性。

- ▶ 比较零件号与文档中的索引号，应对应于产品ID标签上的相应数据
- ▶ 比较文档的固件版本号与本产品的信息菜单中的固件版本号


更多信息：“设备信息”，282 页

- > 如果零件号与索引号以及固件版本号相符，本文档适用



如果零件号与索引号不符，本文档不适用；要查找本产品的当前文档，请访问www.heidenhain.com.cn。

1.4.2 有关阅读本文档的说明

 警告
<p>如果未遵守文档说明要求，可能造成严重事故、人员伤害或财产损失！</p> <p>如果未遵守文档要求，可导致严重事故、人员伤害或财产损失。</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 认真并完整阅读本文档 ▶ 保留本文档，以便未来查看

下表是按照优先顺序排列的文档组成部分。

技术文档	说明
补充说明	补充说明提供“使用说明”相应内容的补充信息或替换信息，有时根据情况也包括“安装说明”相应内容的补充信息。 如果补充说明是随产品一起提供的，该补充说明为第一优先阅读。文档中的所有其他内容保持有效。
安装说明	“安装说明”提供有关本产品正确安装和系统安装需要的全部信息和安全注意事项信息。每次交货中的“安装说明”的内容取自“操作说明”。 “安装说明”为第二优先阅读。
使用说明	“操作说明”提供有关按照目的用途正确操作本产品所需的全部信息和安全注意事项信息。该“操作说明”保存在随附的存储介质中，也可在以下网址的下载区下载 www.heidenhain.com.cn 。在本产品投入使用前，必须阅读“操作说明”。 “操作说明”为第三优先阅读。
用户手册	“用户手册”提供在计算机中安装演示软件和使用演示软件的全部信息。“用户手册”位于演示软件的安装文件夹下并可从网站下载，下载地址为 www.heidenhain.com.cn 。

是否希望进行一些修改或发现任何错误？

我们将不断改进本文档。如有任何希望或建议，请发电子邮件至：

userdoc@heidenhain.de

1.4.3 文档的存放和分发

这些说明文档必须保存在工作处且必须可供所有人随时可用。产品使用公司必须告知每一名操作人员这些说明文件的存放位置。如果说明文件已经字迹不清，产品使用公司需向制造商索取所需新文件。

如果本产品被转让或转售给任何第三方，必须将以下文档提供给新机主：

- 补充说明（如有）
- 使用说明

1.5 关于这些说明

这些说明提供有关安全操作本产品需要的全部信息和安全注意事项信息。

1.5.1 文档类别

操作说明

这些说明是本产品的**操作说明**。

操作说明

- 定位于产品生命周期
- 提供有关根据目的用途正确操作本产品所需的全部信息和安全注意事项信息

1.5.2 本说明的目标用户群

执行以下任何任务之一的每名人员都必须阅读和遵守这些说明要求：

- 安装
- 系统安装
- 调试和配置
- 操作
- 编程
- 保养，清洁和维护
- 故障排除
- 拆下和处置

1.5.3 根据用户类型的目标用户群

这些说明的目标用户群是指本产品的不同用户类型及其权限。
本产品提供以下用户类型：

OEM用户

OEM（原始设备制造商）用户的权限最高。该用户可以配置本产品硬件（例如连接编码器和传感器）。也能创建**Setup**和**Operator**类型的用户，并配置**Setup**和**Operator**用户。**OEM**用户不能重复和被删除。该用户不能自动登录。

Setup用户

Setup用户配置本产品，使其可在本产品使用地使用。该用户能创建**Operator**类型的用户。**Setup**用户不能重复和被删除。该用户不能自动登录。

Operator用户

Operator用户允许使用本产品的基本功能。

Operator类型用户不能创建其它用户，但可以编辑多种不同操作员的特定设置，例如名称或语言。**Operator**组的用户可以在本产品开机后自动登录。

1.5.4 章中的内容

下表显示：

- 这些说明所在的章
- 说明中这些章提供的信息
- 说明中这些章主要适用的目标用户群

节	目录	目标用户群		
		OEM	Setup	Operator
	本章提供的信息包括...			
1 "基础知识"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 本产品 ■ ... 这些说明 	✓	✓	✓
2 "安全"	...安全规范和安全措施 <ul style="list-style-type: none"> ■ 安装本产品 ■ 系统安装本产品 ■ 操作本产品 	✓	✓	✓
3 "运输和保存"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 运输本产品 ■ ... 保存本产品 ■ ... 本产品随附的零部件 ■ ... 本产品的辅件 	✓	✓	
4 "安装"	... 本产品的正确安装	✓	✓	
5 "系统安装"	... 本产品的正确系统安装	✓	✓	
6 "基本操作"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 本产品用户界面中的操作键 ■ ... 本产品的用户界面 ■ ... 本产品的基本功能 	✓	✓	✓
7 "调试"	... 调试本产品	✓		
8 "设置"	... 本产品的正确设置		✓	
9 "铣削 快速入门"	... 基于典型工件的典型生产过程			✓
10 "车削 快速入门"	... 基于典型工件的典型生产过程			✓
11 "铣削 手动操作"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... "手动" 操作模式 ■ ... 使用 "手动" 操作模式 		✓	✓
12 "车削 手动操作"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... "手动" 操作模式 ■ ... 使用 "手动" 操作模式 		✓	✓
13 "铣削 MDI模式"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... "MDI" 操作模式 ■ ... 使用 "MDI" 操作模式 ■ ... 执行单程序段 		✓	✓
14 "车削 MDI模式"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... "MDI" 操作模式 ■ ... 使用 "MDI" 操作模式 ■ ... 执行单程序段 		✓	✓
15 "铣削 程序运行"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... "程序运行" 操作模式 ■ ... 使用 "程序运行" 操作模式 ■ ... 执行已创建的程序 		✓	✓

节	目录	目标用户群		
		OEM	Setup	Operator
	本章提供的信息包括...			
16 "车削 程序运行"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... "程序运行" 操作模式 ■ ... 使用 "程序运行" 操作模式 ■ ... 执行已创建的程序 		✓	✓
17 "铣削 编程"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... "程序运行" 操作模式 ■ ... 使用 "程序运行" 操作模式 ■ ... 执行已创建的程序 		✓	✓
18 "车削 编程"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... "编程" 操作模式 ■ ... 使用 "编程" 操作模式 ■ ... 程序的创建和处理 		✓	✓
19 "文件管理"	... "文件管理" 菜单的功能	✓	✓	✓
20 "设置"	... 本产品的设置选项和相应的设置参数	✓	✓	✓
21 "保养和维护"	... 本产品的一般维护工作	✓	✓	✓
22 "故障排除"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 本产品的故障或工作异常的原因 ■ ... 本产品故障或工作异常的排错操作 	✓	✓	✓
23 "拆下和处置"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 本产品的拆解和处置 ■ ... 环境保护技术参数 	✓	✓	✓
24 "技术参数"	<ul style="list-style-type: none"> ■ ... 本产品的技术参数 ■ ... 本产品尺寸和配合尺寸 (图纸) 	✓	✓	✓
25 "索引"	本章按照特定主题提供可在这些说明中查找的特定内容。	✓	✓	✓

1.5.5 文档说明

安全注意事项

注意事项是对操作本产品危险情况的警告并提供避免危险的方法。根据危险的严重程度，注意事项分为以下几类：

危险

危险表示人员伤害的危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险将**导致人员死亡或严重伤害**。

警告

警告表示人员伤害的危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险可能**导致人员死亡或严重伤害**。

小心

小心表示人员伤害的危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险可能**导致人员轻微或一定伤害**。

注意

注意表示物体或数据危险。如果未遵守避免危险的说明要求，该危险可能**导致人员伤害之外的其它伤害，例如财产损失**。

提示信息

提示信息用于确保本产品可靠和高效地工作。提示信息分为以下几类：



信息符表示**提示信息**。
提示信息提供重要的补充或辅助信息。



齿轮符表示所述功能**取决于机床**，例如

- 机床必须具有一定软件或硬件选装项
- 该功能的作用与可配置的机床设置有关



书籍符代表**交叉引用**，引用外部文档，例如机床制造商或其它供应商的文档。

1.5.6 标识文字的图符和字体

在这些说明中，用以下图符和字体标识文字：

图示	含义
▶ ... > ...	标识一项操作和操作的结果 举例： ▶ 点击 确定 > 信息关闭
■ ... ■ ...	表示列表项 举例： ■ TTL接口 ■ EnDat接口 ■ ...
粗体	表示菜单、显示和按钮 举例： ▶ 点击 关机 > 操作系统关闭 ▶ 关闭电源开关

2

安全

2.1 概要

本章介绍有关本产品正确操作的重要安全信息。

2.2 公认安全注意事项

使用本系统时，必须认真遵守公认的安全注意事项，特别是有关带电设备操作方面的。未能遵守这些安全注意事项可能造成人员伤亡或产品损坏。

必须注意安全规范与各个公司有关。如果本说明的内容与使用本系统的公司的规定有冲突，必须使用其中较为严格的规定。

2.3 目的用途

POSITIP 8000系列产品是技术先进的数显装置，适用于手动机床应用。结合直线光栅尺和角度编码器，POSITIP 8000系列数显装置显示刀具在一个以上轴的位置并提供其它操作机床的功能。

POSITIP 8000 NC1软件选装项将工件的生产自动化。

该系列产品

- 只适用于商业应用及工业环境
- 必须安装在适当支架上或安装座中，确保本产品的正确及符合预期地工作
- 适用于室内使用，有关室内湿度、灰尘、油和润滑油污染情况需满足技术参数要求



本产品允许使用不同制造商的许多辅助设备。海德汉不提供有关这些设备目的用途的任何声明。必须遵守相应文档中有关其目的用途的说明。

2.4 不正确使用

特别是，POSITIP 8000系列的产品不能用在以下应用中：

- 在超出中规定的工作条件下使用和存放 "技术参数"
- 室外使用
- 用在可能产生爆炸的环境中
- 将POSITIP 8000系列的产品用作安全功能的一部分

2.5 人员资质

从事安装、系统安装、操作、保养、维护和拆卸的人员必须具有相应从业资质且必须阅读随产品以及相关外部设备一起提供的文档资料，从中掌握充分信息。

有关对于产品需执行个别操作的人员要求，详见这些说明文件中的相应章节。

根据用户的资质和工作任务，以下为各用户组的详细定义。

操作员

操作人员在目的用途的指定范围内使用和操作本产品。使用本产品的公司需告知使用人有关特殊任务和不正确使用可导致的潜在危险信息。

有资质人员

有资质的人员是指接受过产品使用公司有关执行高级操作和参数设置培训的人员。有资质的人员接受过所需技术培训，拥有适当知识和经验并了解相应规定，因此能执行应用所需和分配给他的任务所需技能并能主动发现和避免潜在风险。

电气专业人员

电气专业人员接受过所需技术培训，拥有适当知识和经验并了解相应标准和规定，因此能执行电气系统操作任务并能主动发现和避免潜在风险。电气专业人员需已接受其工作环境下的特殊培训。

电气专业人员必须满足有关事故防范相应法律规定的要求。

2.6 产品使用公司责任

产品使用公司是指拥有或租用该产品和外部设备的公司。承担始终满足目的用途要求的负责。

产品使用公司必须：

- 将需由本产品执行的不同任务分配给恰当、有资质和授权的人员
- 参加了权威培训机构及任务培训的人员
- 提供所有必要材料及措施使操作人员能完成要求的任务
- 确保仅在最佳技术状态时使用本产品
- 必须避免本产品被非授权使用

2.7 一般安全注意事项



使用本产品的任何系统的安全性由组装方或系统安装方负责。



本产品支持不同制造商的许多外部设备。海德汉不能提供有关这些设备的特定安全注意事项的任何声明。必须遵守相应文档提供的安全注意事项。如果手边无文档手册，必须向相应制造商索取。

有关本产品需执行的各项操作的特定安全注意事项，详见这些说明文件中的相应章节。

2.7.1 产品上的图符

以下图符用于标识本产品：

图符	含义
	连接本产品前，必须遵守有关电气和电源连接的安全注意事项。
	基于IEC/EN 60204-1的功能地线端口。必须遵守安装说明。
	产品铅封。损坏或拆除本产品铅封将导致保修和质保失效。

2.7.2 电气安全注意事项

⚠ 警告

打开本产品时，需注意接触带电零件的危险。

这可能导致电击、烧伤或死亡事故。

- ▶ 严禁打开外壳
- ▶ 只允许制造商进入本产品内部

⚠ 警告

直接或间接接触带电零件将使危险的电流流过人体。

这可能导致电击、烧伤或死亡事故。

- ▶ 对电气系统和带电部件进行工作时，只允许受过培训的电气专业人员执行操作
- ▶ 对于电源连接和所有接口连接，只允许使用满足相应标准要求的电缆和接头
- ▶ 请制造商立即更换损坏的电气部件
- ▶ 定期检查本产品上的所有连接的电缆及全部端口。必须立即排除连接松动或电缆划伤等缺陷

注意

损坏本产品内的零件！

如果打开本产品，其保修和质保将失效。

- ▶ 严禁打开外壳
- ▶ 只允许本产品的制造商进入本产品内部

3

运输和保存

3.1 概要

本章提供有关本产品运输与存放的信息并简要介绍本产品的零部件及辅件。



以下步骤只能由具有资质的人员执行。

更多信息: "人员资质", 31 页

3.2 开箱

- ▶ 打开包装箱上盖
- ▶ 拆除包装材料
- ▶ 打开包装
- ▶ 检查交付的产品是否完整
- ▶ 检查交付的产品是否损坏

3.3 零部件和辅件

3.3.1 零部件

以下零部件随本产品一起提供：

产品名	说明
补充说明 (选装项)	补充或替换“操作说明”中的信息，根据情况也可能补充或替换“安装说明”中信息。
操作说明	在存储介质中，当前可用语言“操作说明”的PDF版
产品	数显装置 POSITIP 8000
安装说明	当前可用语言“安装说明”的印刷版
单位支架	固定式安装支架，倾斜角为20°，固定孔阵列 100 mm x 100 mm

3.3.2 辅件



需要在本产品上用许可证密钥激活软件选装项。使用相应硬件部件时，需要激活相应的软件选装项。

更多信息: "激活软件选装项", 103 页

以下辅件为可选件并可向HEIDENHAIN订购：

辅件组	产品_名	说明	ID
操作			
	POSITIP 8000 AEI1软件选装项	附加编码器输入的激活	1089228-02
	POSITIP 8000 AEI1试用软件选装项	激活附加编码器输入端，限时试用版（60天）	1089228-52
	POSITIP 8000 NC1软件选装项	控制机床的一个轴（伺服电机或步进电机）	1089228-03
	POSITIP 8000 NC1试用软件选装项	控制机床的一个轴（伺服电机或步进电机）；限时试用版（60天）	1089228-53
系统安装			
	KT 130找边器	探测工件的测头（设置预设点）	283273-xx
	电源电缆	带欧洲标准插头（F型）的电源电缆，长度：3 m	223775-01
	适配接头1 Vpp	将1 V _{pp} 接口从安装在D-sub接头，2排，针式，15针转换到D-sub接头，2排，带锁紧螺丝，针式，15针	1089214-01
	TS 248测头	探测工件的测头（设置预设点），轴向电缆出线	683110-xx
	TS 248测头	探测工件的测头（设置预设点），径向电缆出线	683112-xx
	USB连接电缆	A型转B型接头的USB连接电缆	354770-xx
	电缆	有关连接电缆的更多信息，参见“HEIDENHAIN产品的连接电缆和接头”样本。	---
安装			
	固定框架	在面板中安装QUADRA-CHEK 3000和POSITIP 8000后续电子电路的安装框架	1089208-02
	多位安装座	将本设备固定在安装臂上的安装座中，在90°范围内连续可调倾斜角度，固定孔阵列100 mm x 100 mm	1089230-04
	双位支架	固定式安装支架，倾斜角为20°或45°，固定孔阵列100 mm x 100 mm	1089230-02

辅件组	产品_名	说明	ID
	多位支架	90°范围内连续可调倾斜角的支架，固定孔阵列100 mm x 100 mm	1089230-03
	单位支架	固定式安装支架，倾斜角为20°，固定孔阵列100 mm x 100 mm	1089230-01

3.4 如果在运输中损坏

- ▶ 向运输代理确认货损
- ▶ 保留包装材料进行检查
- ▶ 通知损坏件的发送方
- ▶ 有关备件，请联系代理商或机床制造商



如果在运输中损坏：

- ▶ 保留包装材料进行检查
- ▶ 联系海德汉或机床制造商

这同样适用于转运期间所需更换件的损坏。

3.5 重新包装和保存

按照下面的条件认真重新包装及保存本产品。

3.5.1 重新包装本产品

重新包装时需尽可能达到原包装程度。

- ▶ 在本产品上重新安装工厂交货时提供的所有安装件和防尘盖，或者按照工厂发货时的包装方式用原包装重新包装
- ▶ 重新包装本产品时，需确保
 - 避免被运输中的冲击和振动损坏
 - 避免落尘或潮湿
- ▶ 放入原发运时原包装中的全部辅件
更多信息: "零部件和辅件", 36 页
- ▶ 放入原包装中的所有文档手册
更多信息: "文档的存放和分发", 21 页



如果需将本产品发给服务部维修：

- ▶ 发运本产品，无需辅件、测量设备、外部设备

3.5.2 本产品的存放

- ▶ 按照以上要求包装本产品
- ▶ 遵守环境条件要求
更多信息: "技术参数", 349 页
- ▶ 运输后或长期保存后，检查本产品是否损坏

4

安装

4.1 概要

本章介绍本产品的安装。包括将本产品正确安装在支架或安装座上的方法。

i 以下步骤只能由具有资质的人员执行。
更多信息: "人员资质", 31 页

4.2 本产品的组装

一般安装信息

后面板提供不同安装形式的安装位。该端口适用于VESA标准100 mm x 100 mm。

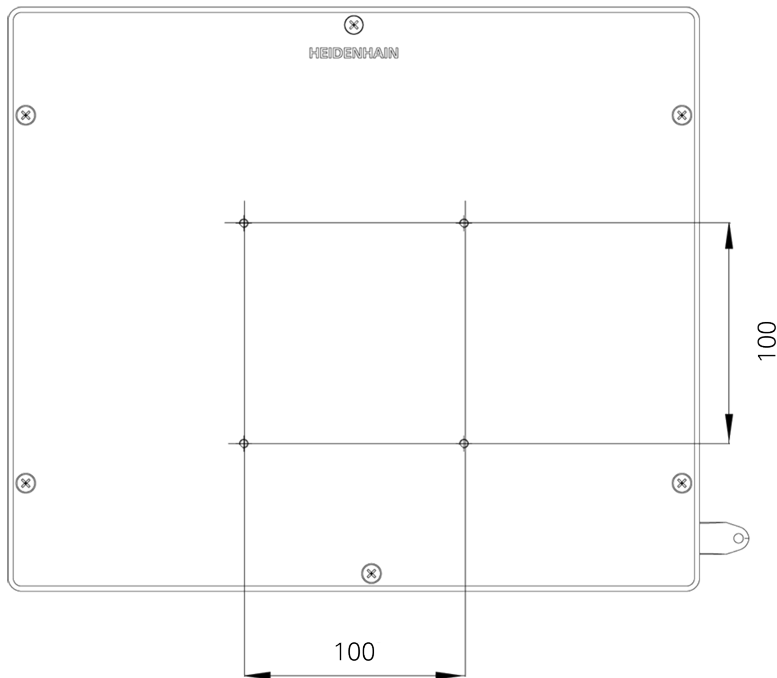


图 1: 后面板的尺寸

将安装装置固定在设备上所用的材料随设备一起提供。

还需要以下工具：

- Torx T20螺丝刀
- Torx T25螺丝刀
- 六方扳手，规格2.5（双位支架）
- 在支承面上安装所需的材料

i 本产品必须安装在支架上或安装座中，以确保本产品正确及符合预期地工作。

4.2.1 安装在单位支架上

可用单位支架将本产品固定在20°的角度位置处。

- ▶ 用随附的M4 x 8 ISO 14581沉头螺栓将支架固定在后面板上端的VESA 100螺纹孔中

i 紧固扭矩需满足2.6 Nm的允许值要求

- ▶ 用以上两个适当螺栓将支架固定在支撑面上
- 或者
- ▶ 将自粘橡胶垫固定在支架的底部
 - ▶ 将电缆从背面穿过支架开口，然后穿过横向开口，再连接至端口

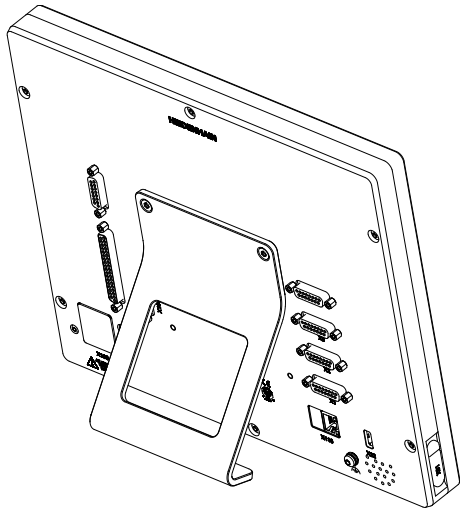


图 2: 将产品安装在单位支架上

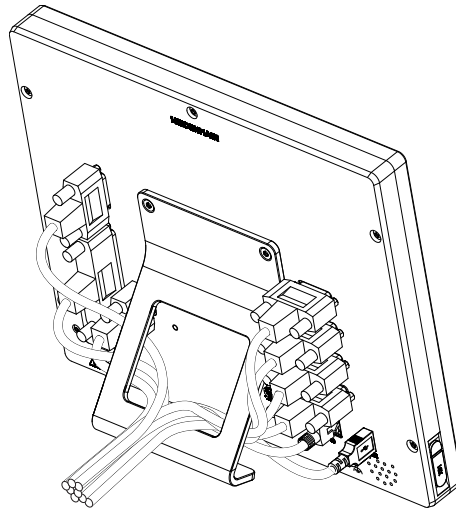


图 3: 电缆在单位支架上的走线

更多信息: "带单位支架的产品尺寸", 353 页

安装在双位支架上

可用双位支架将本产品固定在20°或45°角的位置处。

- ▶ 用随附的M4 x 8 ISO 7380沉六方套筒螺栓将支架固定在后面板下端的VESA 100螺纹孔中



紧固扭矩需满足2.6 Nm的允许值要求

- ▶ 用安装槽（宽度 = 4.5 mm），将支架固定在支撑面上
- 或者
- ▶ 自由地将设备放置在需要的位置处
 - ▶ 将电缆从背面穿过支架的两个支腿，然后穿过横向开口，再连接至端口

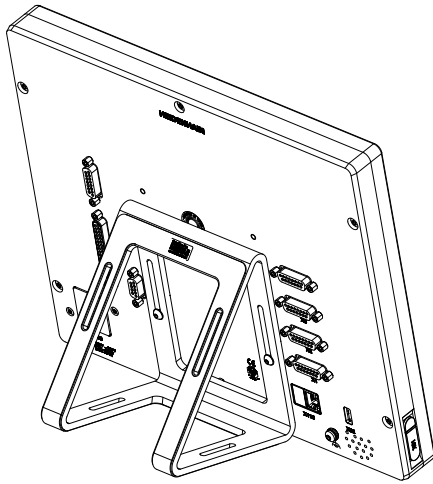


图 4: 将产品安装在双位支架上

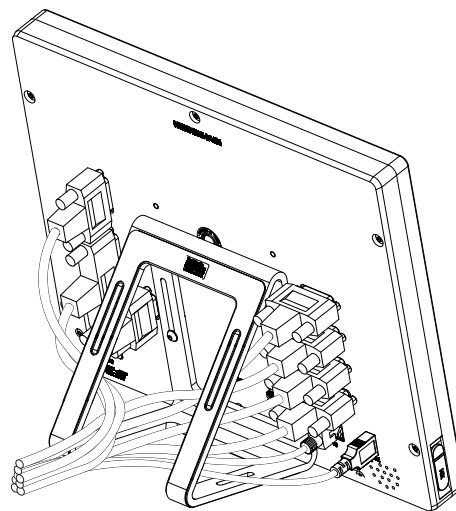


图 5: 电缆在双位支架上的走线

更多信息: "带双位支架的产品尺寸", 354 页

4.2.2 安装在多位支架上

- ▶ 用随附的M4 x 8 ISO 14581沉头螺栓（黑色）将支架固定在后面板的VESA 100螺纹孔中

i 紧固扭矩需满足2.6 Nm的允许值要求

- ▶ 用两个M5螺栓，也可以从底面将支架固定在支撑面上。
- ▶ 在90°的倾斜范围内调整到需要的倾斜角度位置
- ▶ 固定支架：紧固T25螺栓

i 按照螺栓T25的紧固要求紧固

- 推荐的紧固扭矩：5.0 Nm
- 最大允许的紧固扭矩：15.0 Nm

- ▶ 将电缆从背面穿过支架的两个支腿，然后穿过横向开口，再连接至端口

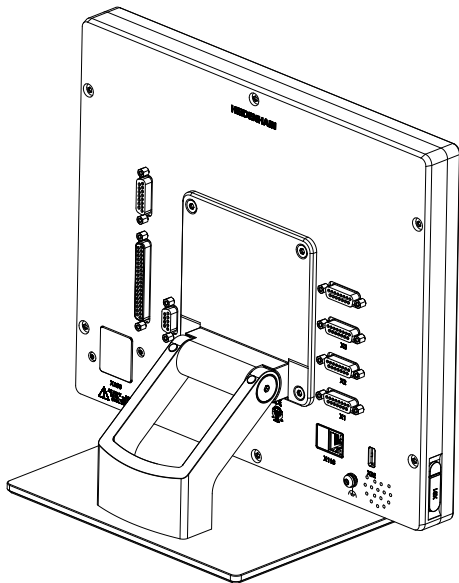


图 6: 将产品安装在多位支架上

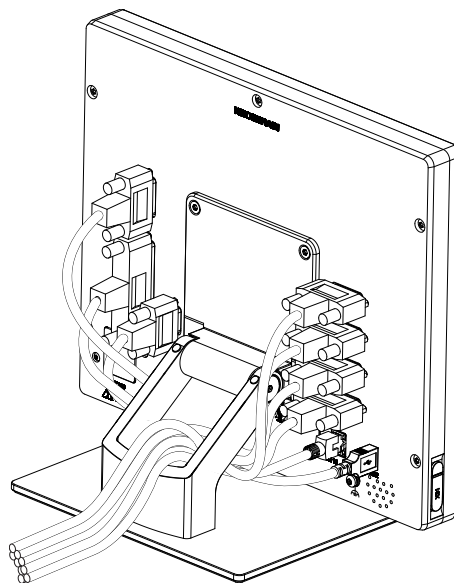


图 7: 电缆在多位支架上的走线

更多信息: "带多位支架的产品尺寸", 354 页

4.2.3 安装在多位安装座上

- ▶ 用随附的M4 x 8 ISO 14581沉头螺栓（黑色）将安装座固定在后面板的VESA 100螺纹孔中

i 紧固扭矩需满足2.6 Nm的允许值要求

- ▶ 用随产品提供的M8螺栓、垫圈、手柄和M8六角螺母将安装座安装在安装臂上
- ▶ 在90°的倾斜范围内调整到需要的倾斜角度位置
- ▶ 将安装座固定到位：紧固T25螺栓

i 按照螺栓T25的紧固要求紧固

- 推荐的紧固扭矩：5.0 Nm
- 最大允许的紧固扭矩：15.0 Nm

- ▶ 将电缆从背面穿过安装座的两个支腿，然后穿过横向开口，再连接至端口

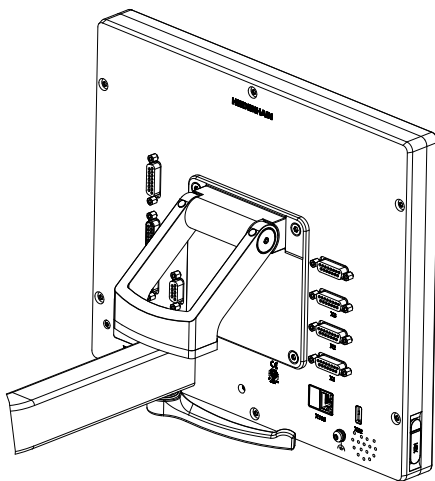


图 8: 将产品安装在多位安装座上

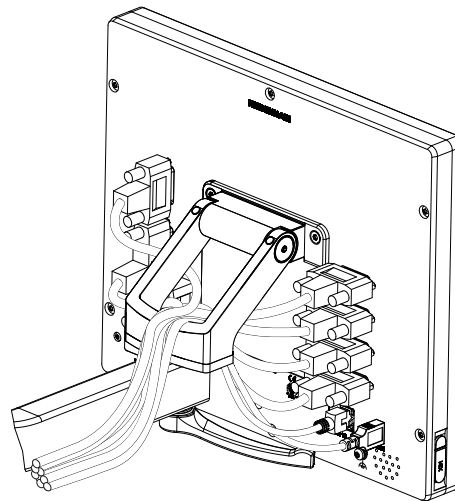


图 9: 电缆在多位安装座上的走线

更多信息: "带多位安装座的产品尺寸", 355 页

5

系统安装

5.1 概要

本章介绍本产品的系统安装。包括本产品的连接信息和正确连接辅助设备的方法。



以下步骤只能由具有资质的人员执行。

更多信息: "人员资质", 31 页

5.2 一般信息

注意

强电磁场干扰！

外部设备、例如变频器或伺服驱动器，可能有干扰。

为提高电磁干扰的抗噪性能：

- ▶ 使用基于IEC/EN 60204-1的选配功能地线端口
- ▶ 只使用全屏蔽的USB外部设备，例如用金属膜和金属编织网或金属壳。编织网的覆盖面必须高于85 %。屏蔽线必须与接头的整个圆周面连接（360°连接）。

注意

工作期间连接或分离连接件的连接将导致本设备损坏！

否则将导致内部元件损坏。

- ▶ 设备带电时，严禁连接任何连接件或断开其连接

注意

静电放电（ESD）！

本产品中的部分零部件对静电放电敏感，可被静电放电（ESD）损坏。

- ▶ 必须遵守静电放电敏感部件操作的安全注意事项
- ▶ 如果未正确接地，严禁接触接头针脚
- ▶ 连接产品时，必须佩戴接地的ESD腕带

注意

连线不正确将导致本产品损坏！

输入或输出连线不正确可导致本产品或辅助设备损坏。

- ▶ 注意针脚编号和本产品的技术规格。
- ▶ 只指定将使用的针脚或连线

更多信息: "技术参数", 349 页

5.3 产品概要

该设备的后面板的接头带防尘盖，避免被污染和损坏。

注意

如果防尘盖缺失，可造成污染或损坏！

如果未用的端口未使用防尘盖，可能影响触点的正常工作，甚至可能造成损坏。

- ▶ 只有连接测量设备或外部设备时才能拆下防尘盖
- ▶ 如果拆下测量设备或外部设备，重新安装端口的防护盖

i 编码器的连接方式与具体产品有关。

后面板无防尘保护盖

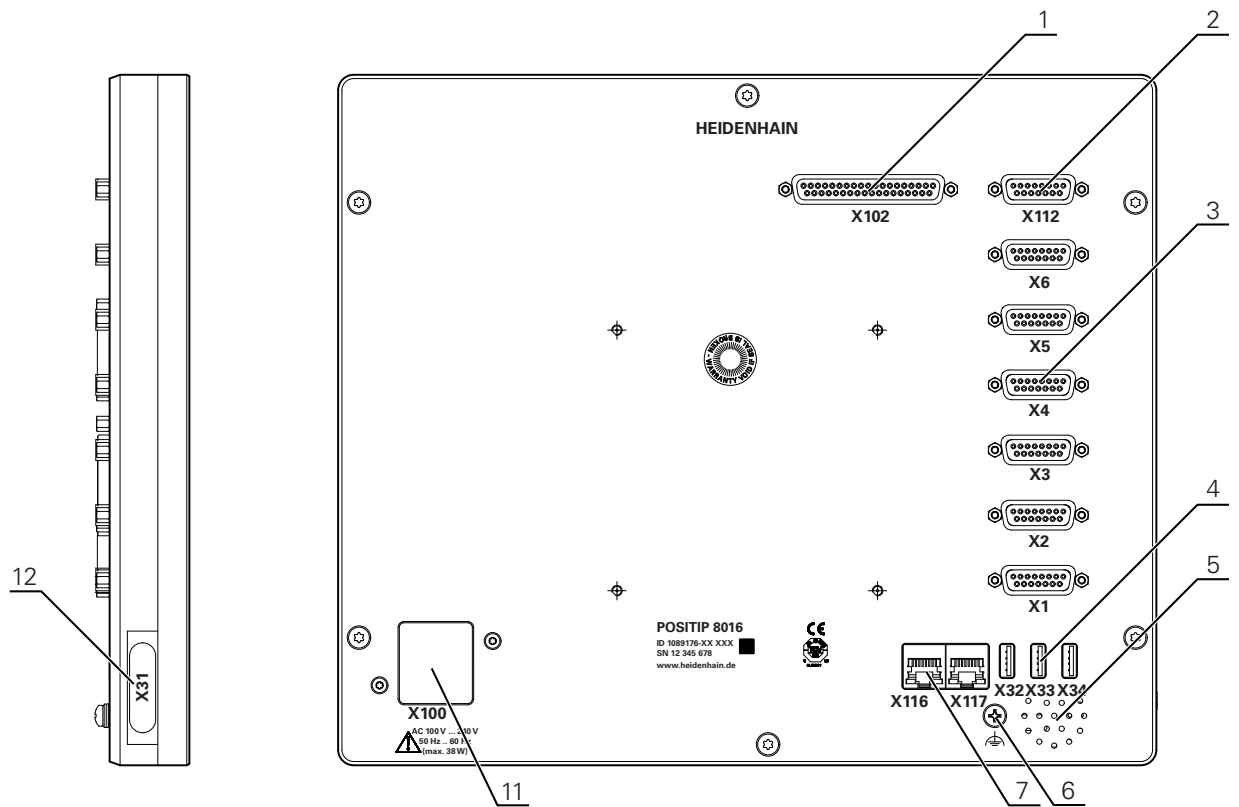


图 10: 该设备的后面板，ID 1089176-xx

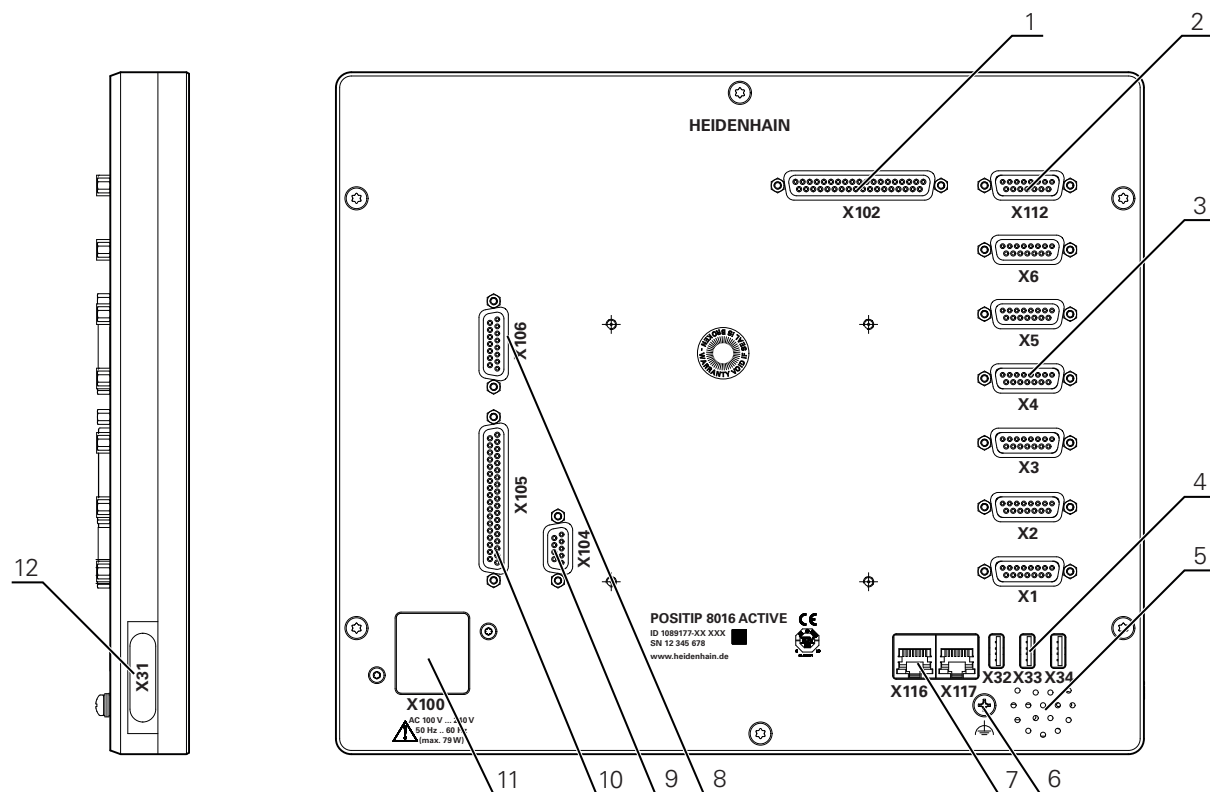


图 11: 该设备的后面板, ID 1089177-xx

端口：

- 1 X102：连接数字TTL接口的37针D-sub端口（8路输入，16路输出）
- 2 X112：连接触发式测头的15针D-sub端口（例如海德汉触发式测头）
- 3 X1-X6：连接1 V_{pp}、11μA_{pp}或EnDat 2.2编码器接口的15针D-sub端口
默认激活四路输入，可选激活另两路输入
- 4 X32-X34：USB 2.0高速端口（A型），连接打印机或 USB存储设备
- 5 扬声器
- 6 基于IEC/EN 60204-1的功能地线端口
- 7 X116：RJ45以太网端口，与后续系统或计算机进行通信及数据交换
X117：尚不支持
- 11 X100：电源开关和电源接口

该设备的附加端口，ID 1089177-xx：

- 8 X106：模拟接口（4路输入，4路输出）的15针D-sub端口
- 9 X104：通用继电器接口的9针D-sub端口（2个继电器切换触点）
- 10 X105：连接数字接口的37针D-sub端口（DC 24 V；24路开关式输入，8路开关式输出）

左侧面板

- 12 X31（保护盖下）：USB 2.0高速端口（A型），连接打印机或 USB存储设备

5.4 连接编码器

i 带EnDat 2.2接口的编码器：如果相应的编码器输入端已在本设备的设置中分配有一个轴，重新启动时将自动检测该编码器，并相应调整设置。或者，在编码器连接后，分配编码器输入端。

- ▶ 符合引脚编号
- ▶ 拆下并保存防尘盖
- ▶ 根据安装方式布线


更多信息: "本产品的组装", 42 页

- ▶ 将编码器电缆牢固连接到相应端口上

更多信息: "产品概要", 49 页

- ▶ 如果电缆接头有安装螺栓，严禁紧固力过大

X1, X2, X3, X4, X5, X6的引脚编号

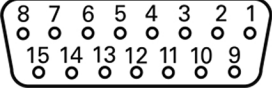1 V_{PP}, 11 μA_{PP}, EnDat 2.2								
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 V_{PP}	A+	0 V	B+	U _p	/	/	R-	/
11 μA_{PP}	I ₁₊		I ₂₊		/	内屏蔽	I ₀₊	/
EnDat	/		/		DATA		/	CLOCK
	9	10	11	12	13	14	15	
1 V_{PP}	A-	传感器 0 V	B-	传感器 U _p	/	R+	/	
11 μA_{PP}	I ₁₋		I ₂₋		/	I ₀₊	/	
EnDat	/		/		DATA	/	CLOCK	

5.5 连接触发式测头



以下测头可连接本产品：

- 海德汉TS 248触发式测头
- 海德汉KT 130找边器

更多信息: "零部件和辅件", 36 页

- ▶ 符合针脚编号
- ▶ 拆下并保存防尘盖
- ▶ 根据安装方式安排电缆走线

更多信息: "本产品的组装", 42 页

- ▶ 牢固地连接触发式测头

更多信息: "产品概要", 49 页

- ▶ 如果电缆接头有安装螺栓，严禁紧固力过大

X112针脚编号

1	2	3	4	5	6	7	8
LED+	B 5 V	B 12 V	/	DC 12 V	DC 5 V	/	GND
9	10	11	12	13	14	15	
/	/	TP	GND	TP	/	LED-	

B – 探测信号，就绪

TP – 测头，常闭

5.6 开关式输入和输出的连线

警告

用安全功能的开关式输入时危险！

如果为了安全功能使用机械限位开关的开关式输入，可能导致严重人员伤亡事故。

- ▶ 严禁为安全功能将开关式输入用于机械限位开关

i 根据相连的外部设备，需要电气专业人员执行连接。
 举例：超出安全的超低电压（SELV）范围
更多信息："人员资质"，31 页

i 在以下条件下该编码器满足IEC 61010-1标准要求：外部设备的供电来自带限流的辅助电路，该电路满足第3版IEC 61010-1标准的9.4节要求，或来自带功率限制的辅助电路，该电路满足第2版IEC 60950-1标准的2.5节要求，或来自UL1310标准中指定的2类辅助电路。
 作为第3版IEC 61010-1标准的9.4节的替代，可应用DIN EN 61010-1，EN 61010-1，UL 61010-1和61010-1号CAN/CSA-C22.2标准的相应章节；作为第2版IEC 60950#1标准的2.5节的替代，可应用DIN EN 60950-1，EN 60950-1，UL 60950-1，60950-1号CAN/CSA-C22.2标准的相应章节。

- ▶ 根据以下引脚编号连接开关式输入和输出端
- ▶ 拆下并保存防尘盖
- ▶ 根据安装方式安排电缆走线

更多信息："本产品的组装"，42 页

- ▶ 将辅助设备的连接电缆牢固连接其接头

更多信息："产品概要"，49 页


- ▶ 如果电缆接头有安装螺栓，严禁紧固力过大

i 必须在本设备相应开关功能的设置中分配数字或模拟输入端和输出端。


X102的针脚编号

1	2	3	4	5	6	7	8
GND	Din 1	Din 3	Din 4	Din 6	GND	Dout 0	Dout 2
9	10	11	12	13	14	15	16
Dout 4	GND	Dout 6	Dout 8	Dout 10	GND	Dout 12	Dout 14
17	18	19	20	21	22	23	24
/	/	GND	Din 0	Din 2	DC 5 V	Din 5	Din 7
25	26	27	28	29	30	31	32
GND	Dout 1	Dout 3	Dout 5	GND	Dout 7	Dout 9	Dout 11
33	34	35	36	37			
GND	Dout 13	Dout 15	/	/			

数字输入：

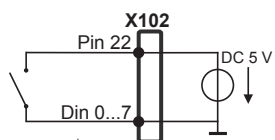

数字输出：

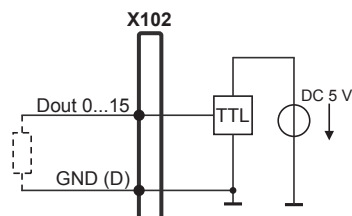


X104的针脚编号

1	2	3	4	5	6	7	8	9
R-0 NO	R-0 NC	/	R-1 NO	R-1 NC	R-0 CO	/	/	R-1 CO

CO – 切换
 NO – 常开
 NC – 常闭


中继输出：

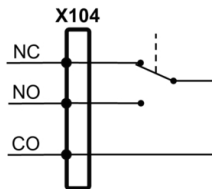


X 105的针脚编号

1	2	3	4	5	6	7	8
Din 0	Din 2	Din 4	Din 6	Din 8	Din 10	Din 12	Din 14
9	10	11	12	13	14	15	16
Din 16	Din 18	Din 20	Din 22	Dout 0	Dout 2	Dout 4	Dout 6
17	18	19	20	21	22	23	24
DC 24 V	DC 24 V	GND	Din 1	Din 3	Din 5	Din 7	Din 9
25	26	27	28	29	30	31	32
Din 11	Din 13	Din 15	Din 17	Din 19	Din 21	Din 23	Dout 1
33	34	35	36	37			
Dout 3	Dout 5	Dout 7	DC 24 V	GND			

数字输入：

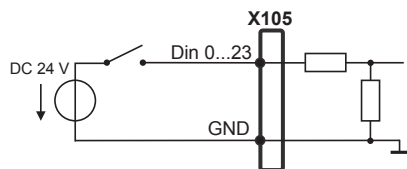


数字输出：

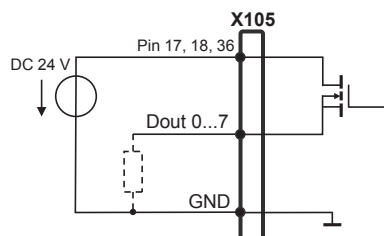


X 106的针脚编号

1	2	3	4	5	6	7	8
Aout 0+	Aout 1+	Aout 2+	Aout 3+	GND	GND	Ain 1	Ain 3
9	10	11	12	13	14	15	
Aout 0-	Aout 1-	Aout 2-	Aout 3-	DC 5 V	Ain 0	Ain 2	

模拟输入：

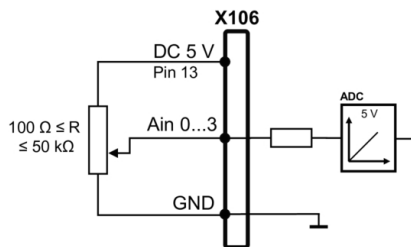

模拟输出：

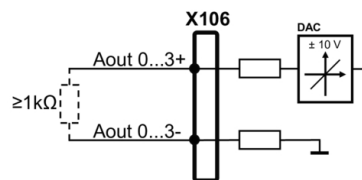

5.7 连接打印机

连接USB打印机


- ▶ 符合针脚编号
- ▶ 拆下并保存防尘盖
- ▶ 根据安装方式布线

更多信息: "本产品的组装", 42 页

- ▶ 将USB打印机连接到A型USB端口 (X31 , X32 , X33 , X34)。必须确保USB电缆接头完全插入

更多信息: "产品概要", 49 页

针脚编号X31 , X32 , X33 , X34

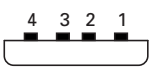			
1	2	3	4
DC 5 V	数据 (-)	数据 (+)	GND

连接以太网打印机


- ▶ 注意以下针脚编号
- ▶ 拆下并保存防尘盖
- ▶ 根据安装方式布线

更多信息: "本产品的组装", 42 页

- ▶ 用标准CAT.5电缆将以太网打印机连接至X116以太网端口。电缆接头必须牢固结合在端口中

更多信息: "产品概要", 49 页

针脚编号X116

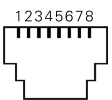							
1	2	3	4	5	6	7	8
D1+ (TX+)	D1- (TX-)	D2+ (RX+)	D3+	D3-	D2- (RX-)	D4+	D4-

5.8 连接输入设备


- ▶ 符合针脚编号
- ▶ 拆下并保存防尘盖
- ▶ 根据安装方式布线

更多信息: "本产品的组装", 42 页

- ▶ 将USB鼠标或USB键盘连接到A型USB端口 (X31 , X32 , X33 , X34)。必须确保USB电缆接头完全插入

更多信息: "产品概要", 49 页

针脚编号X31 , X32 , X33 , X34

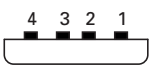			
1	2	3	4
DC 5 V	数据 (-)	数据 (+)	GND

5.9 连接网络辅助设备


- ▶ 符合针脚编号
- ▶ 拆下并保存防尘盖
- ▶ 根据安装方式安排电缆走线

更多信息: "本产品的组装", 42 页

- ▶ 用标准CAT.5电缆将网络辅助设备连接至X116以太网端口。电缆接头必须牢固结合在端口中

更多信息: "产品概要", 49 页

针脚编号X116

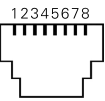							
1	2	3	4	5	6	7	8
D1+ (TX+)	D1- (TX-)	D2+ (RX+)	D3+	D3-	D2- (RX-)	D4+	D4-

5.10 连接进线电压

警告

有电危险！

如果电气设备接地不正确，电击可能造成严重人员伤害或死亡。

- ▶ 只能用3线的电源电缆
- ▶ 必须确保将地线正确连接到建筑物的电气系统地线

警告

使用不正确的电源电缆可导致火灾！


使用不符合安装地要求的电源电缆可导致火灾。

- ▶ 只能使用不低于本产品安装地国家标准要求的电源电缆

- ▶ 符合针脚编号
- ▶ 用符合要求的电缆连接电源端口与3芯带地线电源插座。

更多信息: "产品概要", 49 页

针脚编号X100

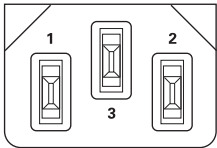		
1	2	3
L/N	N/L	⊕

6

基本操作

6.1 概要

本章介绍本产品的用户界面、操作件和基本功能。

6.2 使用触摸屏显示器和输入设备

6.2.1 触控屏和输入设备

的本产品用户界面中的操作件由触控屏或相连的USB鼠标操作。
要输入数据，用触控屏的软键盘或相连的键盘USB键盘输入。

注意

潮湿或沾水可能导致触摸屏异常！

潮湿或沾水影响触摸屏的正常工作。


- ▶ 避免触摸屏潮湿或沾水

更多信息: "编码器数据", 350 页

6.2.2 手势和鼠标操作

要激活、切换或移动用户界面中的操作件，用本产品的触控屏或鼠标操作。用手势操作触控屏和鼠标。

i 操作触控屏的手势可能与操作鼠标的手势不同。
如果操作触控屏的手势与操作鼠标的手势不同，那么本说明将把两种操作方式作为其它操作。
操作触控屏或鼠标的其它操作方式用以下图标表示：

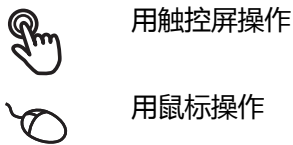

以下是有关不同手势的触摸屏或鼠标操作的简要介绍：

单击



即指用指尖快速触碰显示屏



即按下鼠标左键一次

点击可激活的操作包括

- - 菜单、几何元素或参数的选择
 - 用软键盘输入字符
 - 关闭对话框

按住



也即触摸屏幕并保持手指在屏幕上按住数秒钟时间



也即按下鼠标左键一次并保持按住

按住可激活的操作

- - 用正负号按钮快速修改输入框内数字

拖动



是长按和在触控屏上滑动的组合操作，同时至少在定义的运动起点位置时手指在触控屏上移动



是指按下鼠标左键一次并将其按住；同时至少在定义的起点位置时移动鼠标

拖动可激活的操作包括



- 浏览列表和文字

6.3 常规操作件和功能

用触控屏或输入设备配置和使用本产品时，可用以下介绍的操作件。

软键盘

用软键盘可以在用户界面的输入框中输入文字。根据具体的输入框，显示的软键盘可能是数字也可能是字母数字。

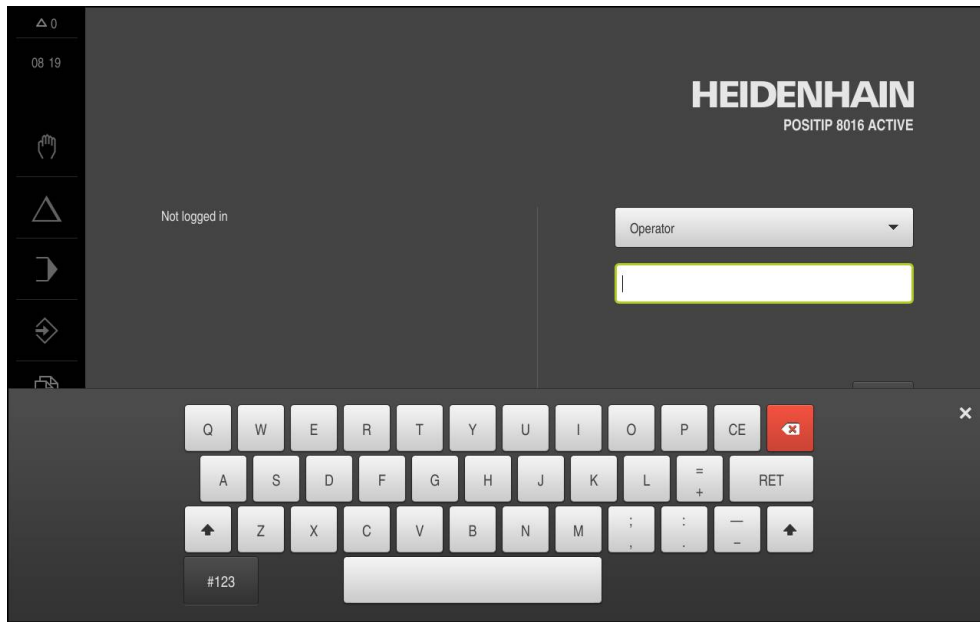


图 12: 软键盘

- ▶ 要输入数值，点击输入框
- > 输入框被高亮
- > 显示软键盘
- ▶ 输入文字或数字
- > 部分输入框中，用绿色对号表示输入正确
- > 如果输入不完整或不正确，显示红色感叹号。这时，无法完成该输入
- ▶ 要使数据生效，用**RET**确认
- > 显示数值
- > 软键盘显示消失

带正负号的输入框

要调整数字值，用数字值左侧和右侧的“+”（加号）和“-”（减号）按钮。



- ▶ 点击+或-直到显示所需值
- ▶ 长按+或-以更快的速度调整数值
- > 显示所选值

切换开关

用切换开关在两个功能之间切换。



- ▶ 点击所需功能
- > 当前可用功能用绿色显示
- > 不可用功能用浅灰色显示

滑动开关


滑动开关用于激活和关闭一个功能。



- ▶ 拖动滑动开关至所需位置或点击滑动开关
- > 功能被激活或关闭

下拉列表

可打开下拉列表的按钮显示一个向下的三角。

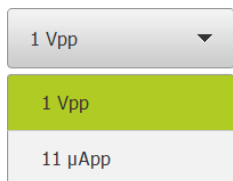


- ▶ 点击按钮
- > 下拉列表打开
- > 当前项用绿色高亮
- ▶ 点击所需项
- > 所选项被应用

撤销


用该按钮撤销最后的操作。

 已完成的操作不能撤销。




- ▶ 点击**撤销**
- > 最后的操作被撤销

 添加




- ▶ 要添加一个功能，点击**添加**
- > 添加一个新特性

 关闭



- ▶ 点击**关闭**，关闭对话框

 确认



- ▶ 点击**确认**，结束操作

返回



- ▶ 点击**返回**，退回到该菜单的上一级

6.4 POSITIP 8000 – 开机和关机

6.4.1 开机启动POSITIP 8000



使用本产品前，需要执行调试和设置步骤。根据使用目的，可能还需要对其它设置参数进行配置。

更多信息: "调试", 97 页

- ▶ 开启电源开关
电源开关位于本产品的背面
- > 本产品电源接通。稍等片刻
- > 如果激活了用户自动登录，最后一次登录的用户为**Operator**类型，用户界面打开时为**手动操作菜单**
- > 如果未激活用户自动登录功能，显示**用户登录菜单**
更多信息: "用户登录和退出用户登录", 68 页

6.4.2 激活和取消激活节能模式

如果一段时间内不用本产品，应激活节能模式。这将使本产品进入非活动状态，而不切断电源。在该状态时，显示屏被关闭。

激活节能模式



- ▶ 点击主菜单中的**关机**



- ▶ 点击**节能模式**
- > 显示屏被关闭

关闭节能模式



- ▶ 点击触摸屏的任何位置
- > 显示屏底部显示一个箭头
- ▶ 向上拖动箭头
- > 显示屏开启并显示原显示的用户界面

6.4.3 关机POSITIP 8000

注意

可能损坏操作系统！

在本产品电源通电时，如果断开电源连接，可能损坏本产品的操作系统。

- ▶ 用**关机**菜单关闭本产品
- ▶ 在本产品通电期间，严禁断开电源连接
- ▶ 只能在本产品关机后，才能关闭电源开关



- ▶ 点击主菜单中的**关机**



- ▶ 点击**关机**
- ▶ 操作系统关闭
- ▶ 等待显示屏显示以下信息：
现在可以关闭该设备。
- ▶ 关闭POSITIP 8000的电源开关

6.5 用户登录和退出用户登录

在**用户登录**菜单，可用用户身份登录和退出本产品。

一次只允许一名用户登录本产品。显示已登录的用户。新用户登录前，已登录的用户必须退出。



本产品提供多种权限，每一种权限分别拥有管理和操作功能的全部或限制功能。

6.5.1 用户登录



- ▶ 点击主菜单中的**用户登录**
- ▶ 选择下拉列表中的用户
- ▶ 点击**密码**输入框
- ▶ 输入用户密码

更多信息: "登录进行快速启用", 165 页



如果密码与默认密码不同，请联系**Setup**用户或**OEM**用户，索取分配的密码。
如果忘记了密码，联系HEIDENHAIN服务部。



- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**登录**
- ▶ 用户登录进入系统并显示**手动操作**菜单

6.5.2 用户退出



- ▶ 点击主菜单中的**用户登录**



- ▶ 点击**退出**
- > 用户退出
- > 主菜单的全部功能不可用，但不包括**关机**
- > 本产品只能在用户登录后才能使用

6.6 设置语言

用户界面的默认语言为英语。将用户界面切换至所需语言。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**用户**
- > 已登录的用户用对号表示
- ▶ 选择登录用户
- > 用户选择的语言由**语言**下拉列表的国旗代表
- ▶ 在**语言**下拉列表中选择需要的语言的国旗
- > 用户界面用所选的语言显示

6.7 启动后执行参考点回零



如果本产品被配置为**车削应用模式**且**主轴坐标轴为S**，那么必须在加工操作开始前，定义主轴转速的上限。

更多信息: "定义主轴转速上限 (车削应用模式下)", 207 页



如果激活产品启动后执行参考点回零，本产品的所有功能在成功完成参考点回零前都不可用。

更多信息: "参考点 (编码器)", 313 页



EnDat接口的串行编码器不需要执行参考点回零，这是因为这些轴自动回零。

如果本产品已激活参考点回零，那么向导将请你运动参考点回零轴。

- ▶ 登录后，按照操作向导的说明操作
- > 成功完成参考点回零后，参考点图标停止闪烁

更多信息: "位置显示区的操作件", 85 页

更多信息: "激活参考点回零", 107 页

6.8 用户界面



本产品提供不同的版本，各版本的配置不同。用户界面和可用的功能取决于版本。

6.8.1 开机后的用户界面

工厂默认的用户界面

该图显示本产品第一次开机后的用户界面。

本产品被复位为工厂默认设置后，也将显示该用户界面。

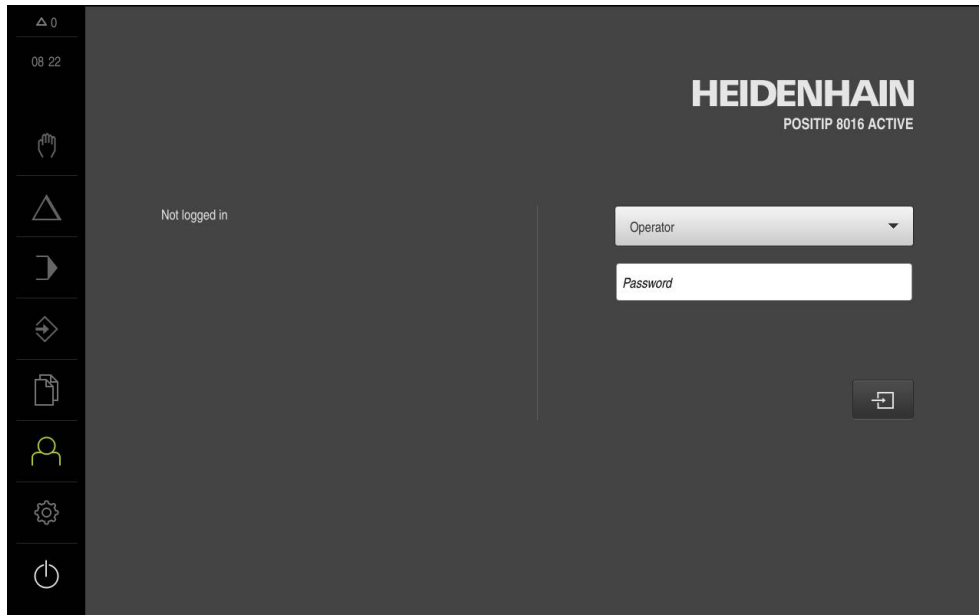


图 13: 本产品工厂默认设置的用户界面

启动后的用户界面

如果激活了用户自动登录，最后一次登录的用户为**Operator**类型，本产品启动后显示**手动操作菜单**。

更多信息: "手动操作菜单", 73 页

如果用户自动登录不可用，本产品打开**用户登录菜单**。

更多信息: "用户登录菜单", 83 页

6.8.2 用户界面的主菜单

用户界面（手动操作模式）

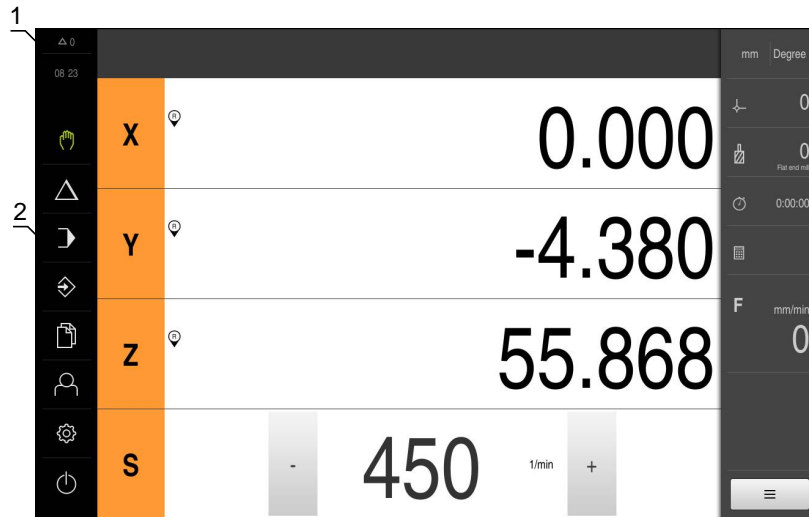




图 14: 用户界面（手动操作模式）

- 1 提示信息显示区，显示时间和未关闭的提示信息数量
- 2 带操作件的主菜单

主菜单的操作件

主菜单的显示独立于激活的软件选装项。

操作件	功能
	显示信息 概要显示全部信息和尚未关闭的信息数量 更多信息: "信息", 95 页
	手动操作 人工定位机床轴 更多信息: "手动操作菜单", 73 页
	MDI模式 所需轴运动的直接输入（手动数据输入）；计算和显示待移动距离 更多信息: "MDI菜单", 75 页
	程序运行 在操作帮助下执行已创建的程序 更多信息: "程序运行菜单", 78 页
	编程 编写和管理各个程序 更多信息: "程序编辑菜单", 79 页
	文件管理 管理本产品内的文件 更多信息: "文件管理菜单", 82 页

操作件	功能
	用户登录 用户的登录和退出 更多信息: "用户登录菜单", 83 页
	设置 本产品的设置, 例如设置用户, 配置传感器或更新固件 更多信息: "设置菜单", 84 页
	关机 关闭操作系统或激活节能模式 更多信息: "关机菜单", 85 页

6.8.3 手动操作菜单

激活



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作的用户界面

手动操作菜单（铣削应用模式）

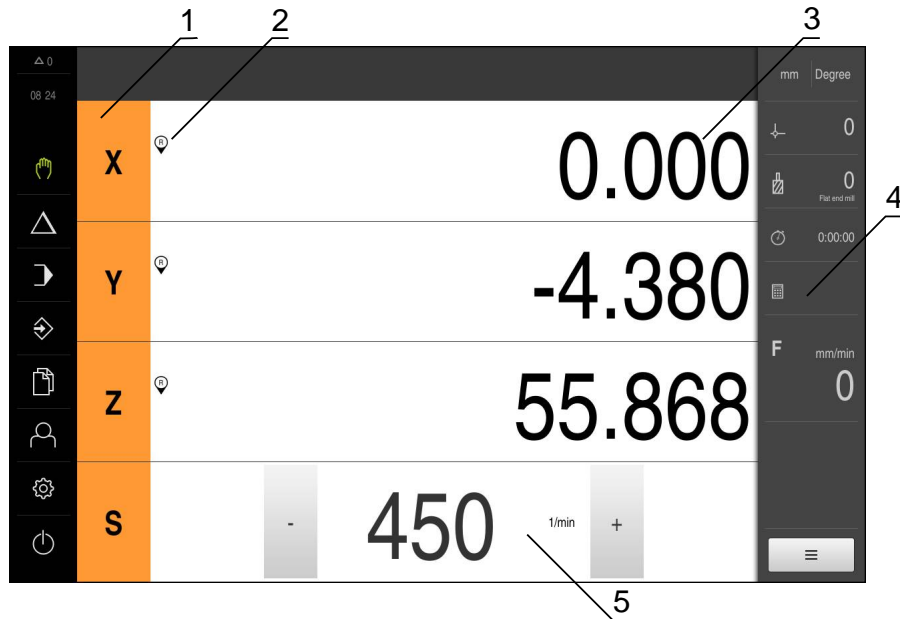


图 15: 铣削应用模式下的**手动操作**菜单

- 1 轴键
- 2 参考
- 3 位置显示
- 4 状态栏
- 5 主轴转速（机床）

手动操作菜单 (车削应用模式)

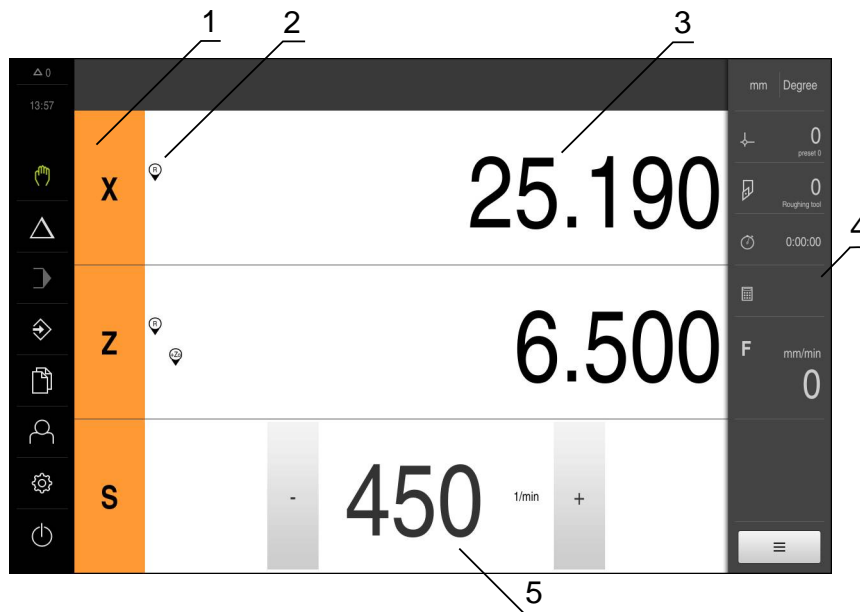


图 16: 车削应用模式下的手动操作菜单

- 1 轴键
- 2 参考
- 3 位置显示
- 4 状态栏
- 5 主轴转速 (机床)

在**手动操作**菜单中，工作区显示机床轴的位置测量值。

状态栏提供辅助功能。

更多信息: "铣削 手动操作", 197 页

更多信息: "车削 手动操作", 205 页

6.8.4 MDI菜单

激活



▶ 点击主菜单中的MDI

MDI模式菜单（铣削应用模式）

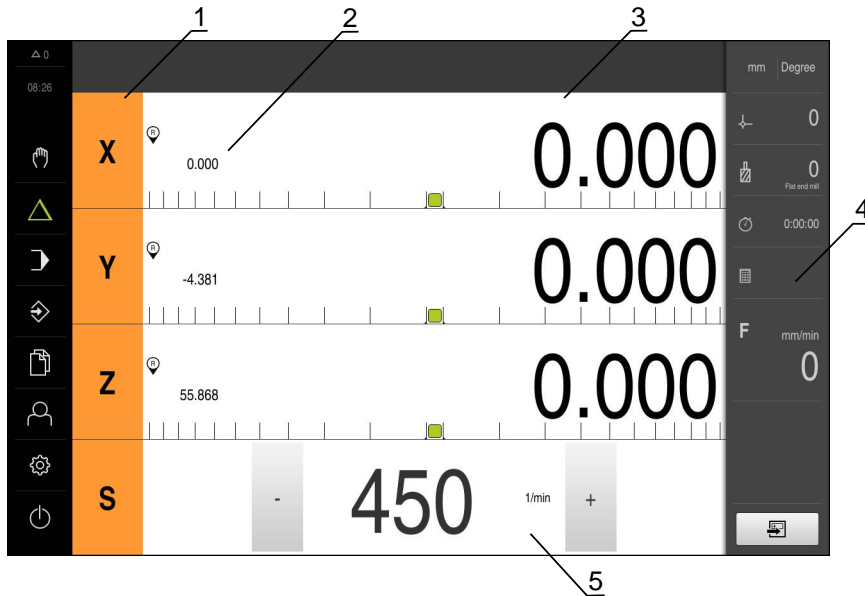


图 17: 铣削应用模式下的MDI模式菜单

- 1 轴键
- 2 实际位置
- 3 余程
- 4 状态栏
- 5 主轴转速（机床）

MDI模式菜单（车削应用模式）

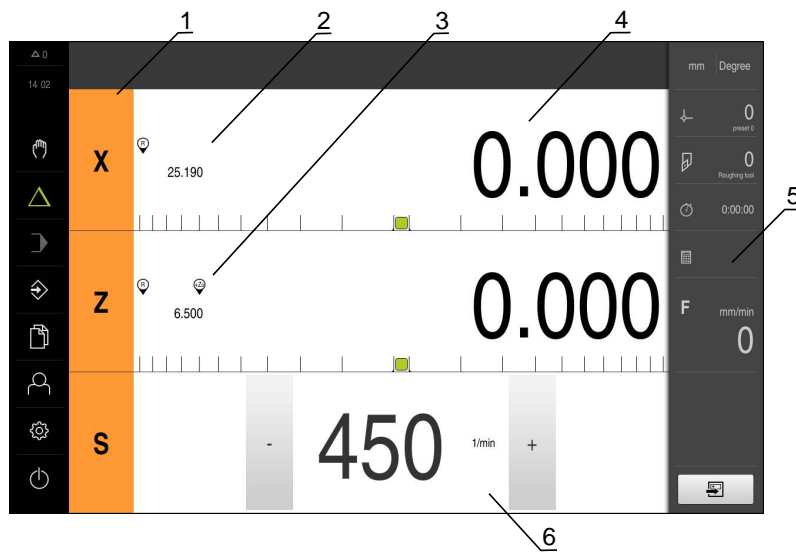


图 18: 车削应用模式下的MDI模式菜单

- 1 轴键
- 2 实际位置
- 3 关联轴
- 4 余程
- 5 状态栏
- 6 主轴转速（机床）

单程序段对话



▶ 点击主菜单中的**MDI**



▶ 点击状态栏的**创建**
 > 显示MDI模式的用户界面

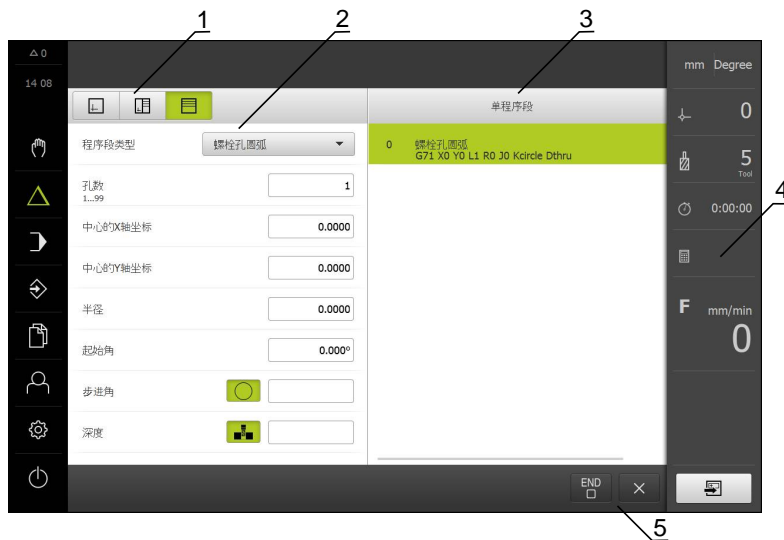


图 19: 单程序段对话

- 1 视图栏
- 2 程序段参数
- 3 MDI程序段
- 4 状态栏
- 5 程序段工具

MDI (手动数据输入) 菜单用于直接输入轴需要的运动距离。定义到目标点的距离, 然后计算和显示待移动距离。

状态栏提供其它测量值和功能。

更多信息: "铣削 MDI模式", 211 页

更多信息: "车削 MDI模式", 223 页

6.8.5 程序运行菜单

激活



- ▶ 点击主菜单中的**程序运行**
- > 显示程序运行的用户界面

程序运行菜单（在铣削应用模式下）



图 20: 铣削应用模式下的**程序运行**菜单

- 1 视图栏
- 2 状态栏
- 3 程序控制
- 4 主轴转速（机床）
- 5 程序管理

程序运行菜单（在车削应用模式下）

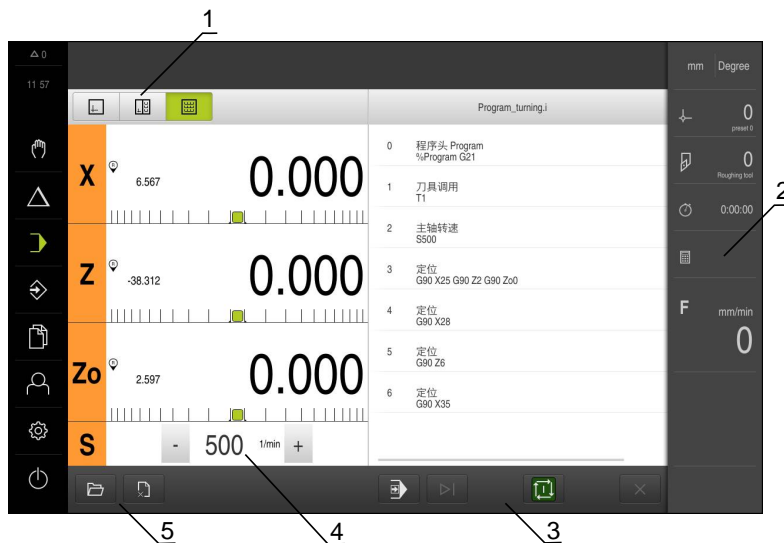


图 21: 车削应用模式下的程序运行菜单

- 1 视图栏
- 2 状态栏
- 3 程序控制
- 4 主轴转速（机床）
- 5 程序管理

程序运行菜单可以执行程序编辑操作模式下已创建的程序。执行期间，操作向导帮助用户完成各个程序步骤。

在可选的仿真窗口中可以直观地显示所选的程序段。

状态栏提供其它测量值和功能。

更多信息: "铣削 程序运行", 233 页

更多信息: "车削 程序运行", 241 页

6.8.6 程序编辑菜单

激活



- ▶ 点击主菜单中的**程序编辑**
- ▶ 显示程序编辑的用户界面



在**程序编辑**菜单中，不提供状态栏和选配的OEM栏。

程序编辑菜单（在铣削应用模式下）



图 22: 铣削应用模式下的程序编辑菜单

- 1 视图栏
- 2 工具栏
- 3 程序管理

在可选的仿真窗口中可以直观地显示所选的程序段。

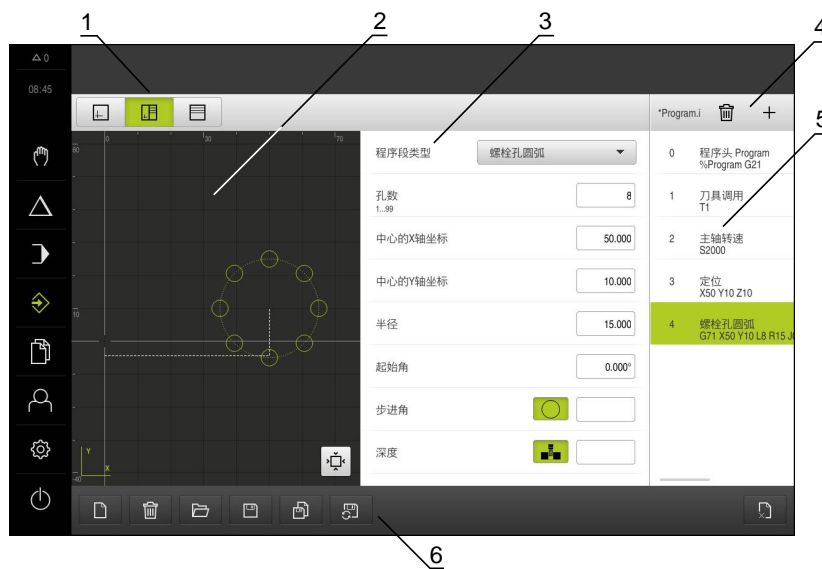


图 23: 仿真窗口已打开的程序编辑菜单

- 1 视图栏
- 2 仿真窗口（可选）
- 3 程序段参数
- 4 工具栏
- 5 程序段
- 6 程序管理

程序编辑菜单（在车削应用模式下）



图 24: 车削应用模式下的程序编辑菜单

- 1 视图栏
- 2 工具栏
- 3 程序管理

在可选的仿真窗口中可以直观地显示所选的程序段。

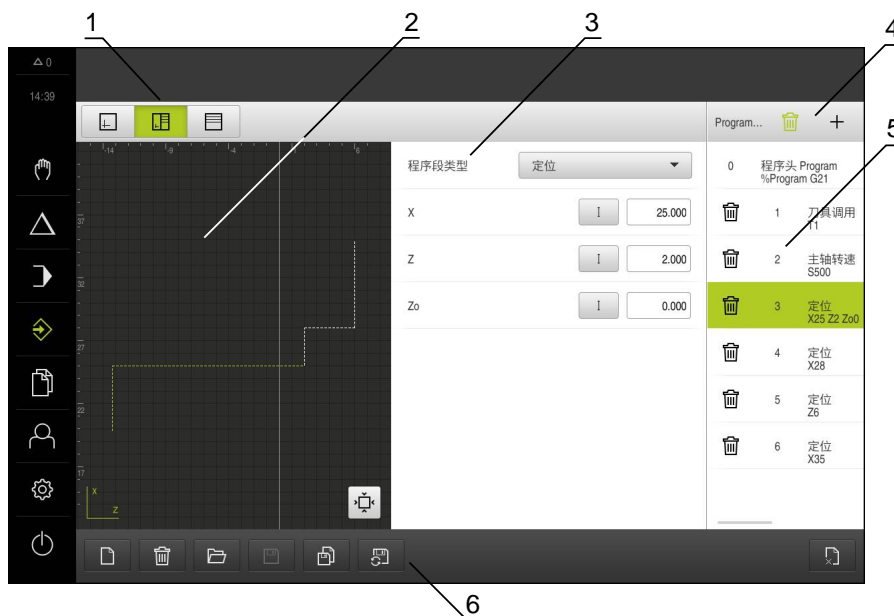


图 25: 仿真窗口已打开的程序编辑菜单

- 1 视图栏
- 2 仿真窗口（可选）
- 3 程序段参数
- 4 工具栏
- 5 程序段
- 6 程序管理

在**程序编辑**菜单中，可编写和管理程序。将每一个加工步骤或加工阵列定义为程序段。程序段组成程序。

更多信息: "铣削 编程", 249 页

更多信息: "车削 编程", 261 页

6.8.7 文件管理菜单

激活



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- > 显示文件管理的用户界面

简要说明

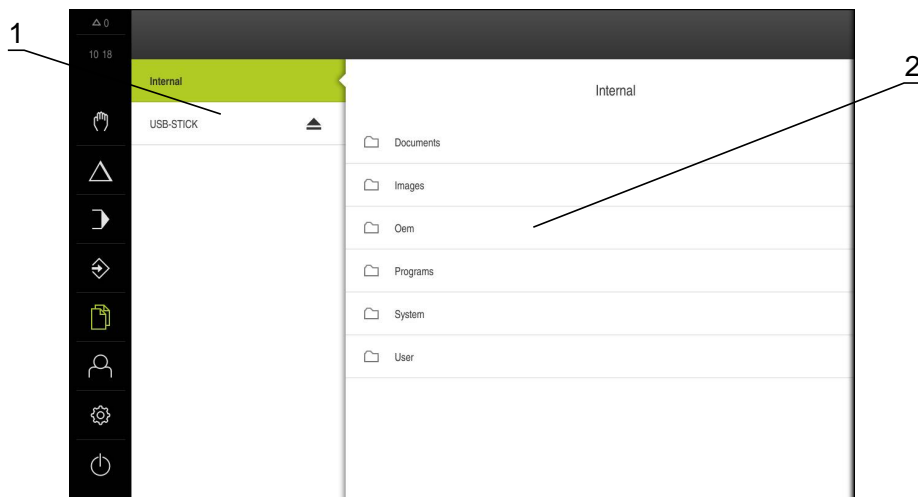


图 26: 文件管理菜单

- 1 可用保存位置列表
- 2 所选保存位置文件夹列表

文件管理菜单显示本产品存储器中保存文件的概要。

如果已连接USB存储设备（FAT32格式）或网络驱动器，它们在存储位置列表中显示。显示USB存储设备和网络驱动器的名称或驱动器标识。

更多信息: "文件管理", 273 页

6.8.8 用户登录菜单

激活



- ▶ 点击主菜单中的**用户登录**
- > 显示用户登录和退出的用户界面

简要说明

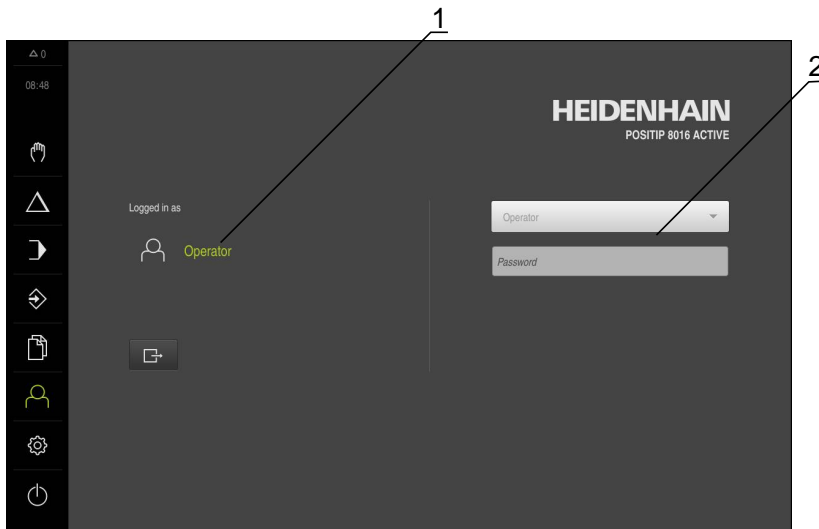


图 27: 用户登录菜单

- 1 已登录用户的显示
- 2 用户登录

用户登录菜单在左侧栏显示登录的用户。新用户的登录显示在右侧栏中。要用另一个用户身份登录，已登录用户必须退出。

更多信息: "用户登录和退出用户登录", 68 页

6.8.9 设置菜单

激活



- ▶ 点击主菜单的**设置**
- > 显示设备设置的用户界面

简要说明



图 28: 设置菜单

- 1 设置选项列表
- 2 设置参数列表

设置菜单显示本产品的全部设置选项。用设置参数可以根据现场要求调整本产品。

更多信息: "设置", 279 页



本产品提供多种权限，每一种权限分别拥有管理和操作功能的全部或限制功能。

6.8.10 关机菜单

激活



- ▶ 点击主菜单中的**关机**
- > 显示将操作系统关机、激活节能模式和激活清洁模式的操作件

简要说明

关机菜单提供以下以下选项：

操作件	功能
	关机 关闭操作系统
	节能模式 关闭显示屏和将操作系统切换到节电模式
	清洁模式 关闭显示屏；操作系统保持不变

更多信息: "POSITIP 8000 – 开机和关机", 67 页

更多信息: "", 334 页

6.9 位置显示

本产品的位置显示区显示轴位置和有关已配置轴的附加信息（如果适用）。也能关联多轴的显示并调用主轴功能。

6.9.1 位置显示区的操作件

图标	含义
	轴键 轴键功能： <ul style="list-style-type: none"> ■ 点击轴键：打开位置值的输入框（手动模式）或对话框单程序段（MDI模式） ■ 按住轴件：将当前位置设置为零点 ■ 向右拖动轴键：如果该轴提供该功能，打开菜单
	车削应用模式：位置显示区显示径向加工轴X的直径 更多信息: "显示", 283 页
	已成功执行参考点回零
	尚未执行参考点回零或未检测到参考点
	Zo轴与Z轴关联。位置显示区显示两个位置值的合计值 更多信息: "关联轴（在车削应用模式下）", 86 页
	Z轴与Zo轴关联。位置显示区显示两个位置值的合计值

图标	含义
	选择齿轮主轴的挡位 更多信息: "设置齿轮主轴的挡位", 87 页
	该主轴转速无法由被选挡位达到 ▶ 选择更高挡位
	该主轴转速无法由被选挡位达到 ▶ 选择更低挡位
	激活CSS (恒线速度) 主轴模式 更多信息: "设置主轴模式 (车削应用下)", 88 页 如果该图标闪亮, 表示计算的主轴转速超出定义的转速范围。无法获得需要的线速度。主轴将继续用最高转速或最低转速运转
	在MDI模式和程序运行操作模式下, 缩放系数适用于该轴 更多信息: "调整快捷菜单的设置", 90 页
	轴为反馈控制

6.9.2 位置显示功能

关联轴 (在车削应用模式下)

在车削应用模式下, 还能关联Z轴与Zo轴的显示。对于已关联的轴, 位置显示区显示两轴位置值的合计值。

如果已关联Z轴与Zo轴, 该程序运行操作模式不可用。

Z轴与Zo轴的关联相同。以下仅介绍Z轴的关联。

关联轴

- ▶ 在工作区内, 将**Z轴键**拖到右侧
- ▶ 点击**关联**
- ▶ **Zo**轴现在与**Z**轴关联在一起
- ▶ 已关联轴的图标显示在**Z轴键**旁
- ▶ 关联轴的位置值显示为合计值

取消关联轴

- ▶ 在工作区内, 将**Z轴键**拖到右侧
- ▶ 点击**取消关联**
- ▶ 两轴的位置值相互独立地显示

设置主轴转速


根据相连机床的配置，控制主轴转速。

 1250

- ▶ 点击或长按+或-设置需要的主轴转速
- 或者
- ▶ 点击**主轴转速**输入框，输入数据并点击**RET**确认
- ▶ 本产品将输入的主轴转速作为名义值，相应地控制机床的主轴转动

设置齿轮主轴的挡位

如果机床使用齿轮主轴，可选使用的挡位。

 挡位的选择也能由外部信号进行控制。
更多信息: "主轴坐标轴S", 316 页



- ▶ 在工作区内，将**S轴键**拖到右侧




- ▶ 点击**挡位**
- ▶ 显示**设置挡位**对话框
- ▶ 点击需要的挡位



- ▶ 点击**确认**
- ▶ 被选的挡位现在采用新值
- ▶ 将**S轴键**拖到左侧



- ▶ 备选挡位的图标显示在**S轴键**旁

 如果选择的挡位不能获得需要的主轴转速，挡位图标将与向上箭头（更高挡位）或向下箭头一起闪亮（更低挡位）。

设置主轴模式（车削应用下）

在车削应用模式下，本产品的主轴转速可选择用标准转速模式或选择用**CSS**（恒线速度）模式。

在**CSS**主轴模式下，本产品计算主轴转速，使车刀的线速度在任何工件几何处都保持不变。

激活CSS主轴模式



- ▶ 在工作区内，将**S轴键**拖到右侧



- ▶ 点击**CSS模式**
- > 显示**激活CSS**对话框
- ▶ 输入**最高主轴转速值**



- ▶ 点击**确认**
- > 激活**CSS**主轴模式
- > 主轴转速用**m/min**单位显示



- ▶ 将**S轴键**拖到左侧
- > **CSS**主轴模式的图标显示在**S轴键**旁

激活速度模式



- ▶ 在工作区内，将**S轴键**拖到右侧



- ▶ 点击**速度模式**
- > 显示**激活速度模式**对话框
- ▶ 输入**最高主轴转速值**



- ▶ 点击**确认**
- > 速度模式被激活
- > 主轴转速用**rpm**单位显示
- ▶ 将**S轴键**拖到左侧

6.10 状态栏



在**程序编辑**菜单中，不提供状态栏和选配的OEM栏。

状态栏显示进给速率和运动速度。用状态栏的操作件也可以直接访问预设表和刀具表，以及计时表和几何元素计算器。

6.10.1 状态栏操作件

状态栏提供以下操作件：


操作件	功能
	快捷菜单 要设置直线和角度值的尺寸单位，配置缩放系数、和配置径向加工轴的位置显示（ 车削应用模式 下）；点击打开快捷菜单 更多信息: "调整快捷菜单的设置", 90 页
	原点表 显示当前预设点；点击后打开预设表 更多信息: "创建预设表", 154 页
	刀具表 显示当前刀具；点击后打开刀具表 更多信息: "创建刀具表", 151 页
	计时表 显示开始 / 停止时间的功能，时间格式为h:mm:ss 更多信息: "秒表", 91 页
	计算器 计算器提供最重要的数学函数、速度计算器和锥度计算器 更多信息: "计算器", 91 页
	进给速率 显示当前速度最快轴的实际进给速率 在 手动操作 和 MDI 操作模式下可设置进给速率值；点击进给速率，打开进给速率菜单
	倍率调节 显示轴变化的运动速度。在NC数控机床上用外部控制系统调整
	辅助功能 手动操作模式下的辅助功能取决于配置的应用模式 更多信息: "手动操作模式的辅助功能", 92 页
	单程序段 在MDI模式下创建加工程序段

6.10.2 调整快捷菜单的设置

用快捷菜单可以调整以下设置：

- 直线值的单位（毫米或英寸）
- 角度值的单位（弧度、小数度或Deg-Min-Sec）
- 径向加工轴（半径或直径）的显示
- 缩放系数，在执行MDI程序段或程序段中保存的位置值与该缩放系数相乘
- 手动操作和MDI操作模式下轴的进给速率值

 调整尺寸单位




- ▶ 点击状态栏的快捷菜单
- ▶ 选择需要的直线值单位
- ▶ 选择需要的角度值单位



- ▶ 点击关闭，关闭快捷菜单
- ▶ 所选单位显示在快捷菜单中

 激活径向加工轴的显示



- ▶ 点击状态栏的快捷菜单
- ▶ 选择需要的选装项
- ▶ 点击关闭，关闭快捷菜单

 


- ▶ 如果选择了直径选装项，位置显示区显示相应图标



激活缩放系数

执行MDI程序段或程序段期间，缩放系数与程序段中保存的位置值相乘。这样可以镜像或缩放单轴或多轴的单程序段或程序段，而无需修改程序段。



- ▶ 点击状态栏的快捷菜单
- ▶ 要浏览需要的设置，向左拖动视图
- ▶ 用ON/OFF滑动开关激活缩放系数
- ▶ 输入每一轴需要的缩放系数
- ▶ 用RET确认每项输入
- ▶ 点击关闭，关闭快捷菜单



- ▶ 如果当前缩放系数≠ 1，位置显示区显示相应图标



指定进给速率值

在手动操作和MDI操作模式下，用mm/min单位设置轴的进给速率；在车削应用模式下，也可以用mm/rev单位设置。






- ▶ 点击状态栏的进给速率
- ▶ 显示进给速率对话框
- ▶ 在铣削应用模式下：输入进给速率，mm/min
- ▶ 根据需要，在车削应用模式下：输入进给速率，mm/rev



- ▶ 点击关闭，关闭该对话框
- ▶ 该轴用输入的进给速率运动。

6.10.3 秒表

状态栏提供计算加工时间等的秒表。秒表使用h:mm:ss的时间格式，工作原理与标准秒表相同，也就是说计算已经过的时间。

操作件	功能
	开始 开始计算时间或 暂停 后恢复计算时间
	暂停 中断时间的计算
	停止 停止时间的计算并将其重设为0:00:00

6.10.4 计算器

为进行计算，本产品状态栏提供的标准功能包括计算器，计算器提供大部分重要的数学函数。也能选择速度计算器和锥度计算器。要输入数字值，像常规计算器一样使用数字键。

计算器	功能	应用模式
标准 计算计算器 锥度计算器	标准 含最重要的数学函数	铣削 车削
标准 计算计算器 锥度计算器	计算计算器 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 在提供的输入框中输入直径 (mm)和切削速度 (m/min) > 自动计算速度 	铣削 车削
标准 计算计算器 锥度计算器	锥度计算器 <ul style="list-style-type: none"> ▶ 在提供的输入框中输入D1、D2和L > 自动计算角度 > 图形显示锥度 	车削

6.10.5 手动操作模式的辅助功能

根据配置的应用模式，提供以下操作件：

操作件	功能
	参考点 开始执行参考点回零 更多信息: "激活参考点回零", 107 页
	探测 探测工件边 更多信息: "定义预设点", 199 页
	探测 探测工件中心线 更多信息: "定义预设点", 199 页
	探测 确定圆弧几何元素的中心点（孔或圆柱） 更多信息: "定义预设点", 199 页
	原点 设置预设点 更多信息: "探测（在车削应用模式下）的预设点设置", 157 页
	刀具数据 刀具设置（触发式） 更多信息: "设置刀具（在车削应用模式下）", 152 页

6.11 OEM栏



i 在**程序编辑**菜单中，不提供状态栏和选配的OEM栏。

可选的OEM栏用于独立于相连机床配置对该机床的功能进行配置。

6.11.1 OEM栏的操作件

i OEM栏的操作件取决于设备配置和相连的机床。
更多信息: "配置OEM栏", 120 页

OEM栏通常提供以下操作件：

操作件	功能
	标志 显示配置的OEM徽标
	主轴转速 显示一个或多个相连NC数控机床预定义的主轴转速 更多信息: "配置主轴转速的名义值", 121 页

6.11.2 调用OEM栏的功能



OEM栏的操作件取决于设备配置和相连的机床。

更多信息: "配置OEM栏", 120 页

OEM栏的操作件用于控制特殊功能 (例如主轴功能)。

更多信息: "配置特殊功能", 123 页

设置主轴转速

- ▶ 点击OEM栏中的**主轴转速**字段
- ▶ 本产品使用预定义的电压值, 在该电压值, 相连机床的主轴达到选定的转速 (主轴空载时)

编程主轴转速

- ▶ 点击或长按+或-使主轴转速达到要求的转速

- ▶ 长按OEM栏中需要的**主轴转速**字段
- ▶ 该字段的背景颜色被绿色高亮
- ▶ 该产品用当前主轴转速作为名义转速并显示在**主轴转速**字段中

6.12 信息和音频反馈

6.12.1 信息

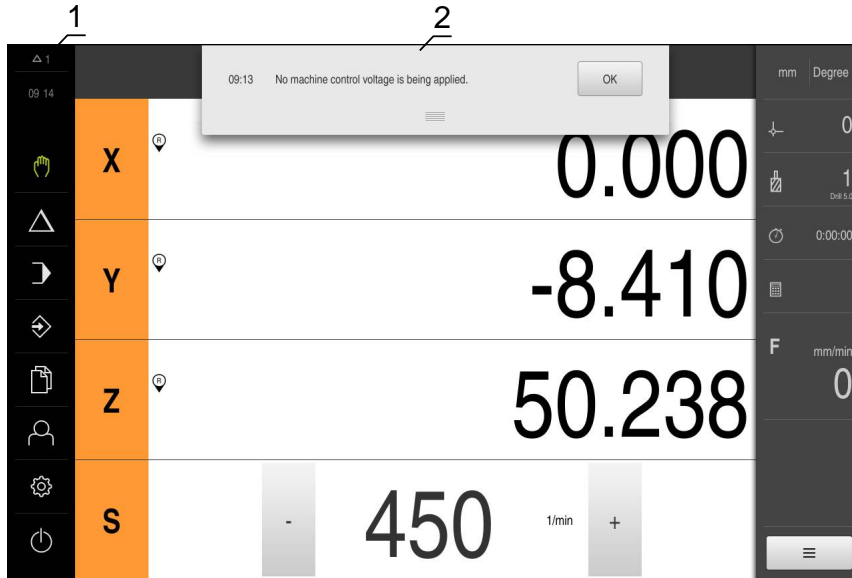



图 29: 工作区中的信息显示

- 1 信息显示区
- 2 信息列表

在工作区顶部显示的信息是由于多种原因导致的，例如操作人员错误或未完成的操作。

出现错误时或点击显示屏左侧顶部的**信息**时，显示该信息。

 查看信息



- ▶ 点击**信息**
- > 信息列表打开

调整显示区大小



- ▶ 要调整显示区大小，向上或向下拖动**控点**
- ▶ 要关闭显示区，向上拖动**控点**使其超出显示屏
- > 未关闭的出错信息数显示在**信息**处

关闭信息

根据信息的内容，可用以下操作件关闭该信息：



- ▶ 要关闭提示信息，点击**关闭**
- > 信息消失

或者

- ▶ 要关闭可能对应用有影响的信息，点击**确定**
- > 如果可以，应用将考虑该信息
- > 信息消失

6.12.2 向导

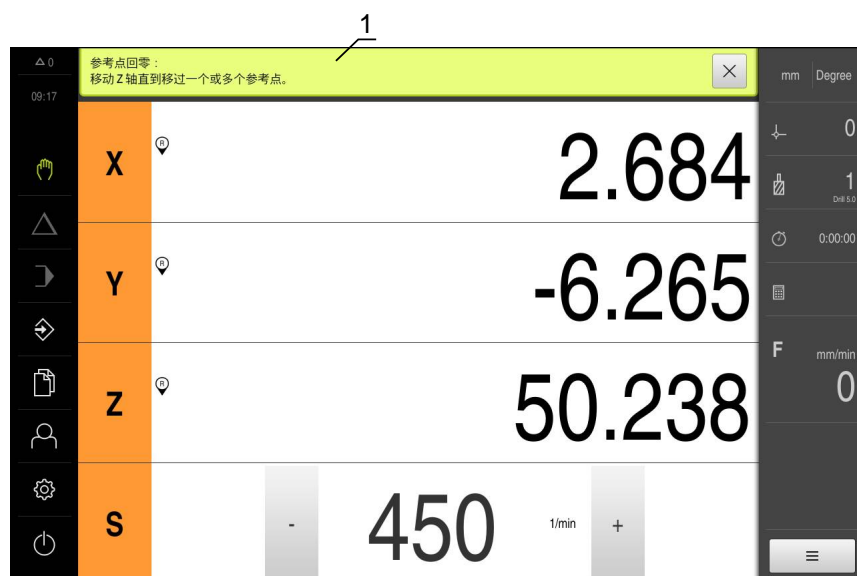







图 30: 操作步骤向导提供的支持

1 向导 (举例)

向导将帮助用户完成操作步骤或进行信息获取操作以及执行程序。

向导的以下操作件取决于工作步骤或操作步骤：

-  ▶ 要返回上一步操作或重复进行操作，点击**撤销**
-  ▶ 要确认显示的工作步骤，点击**确认**
▶ 向导转到下一步或完成操作
-  ▶ 点击**下一步**，进入下一个步骤
-  ▶ 点击**返回**，退回到上一步
-  ▶ 点击**关闭**，关闭向导

6.12.3 声音反馈声音反馈

本产品提供声音反馈，用声音代表用户操作、完成操作或异常情况。

可用的音频声音分为多个类型。每个类型内的声音不同。

在**设置**菜单中定义音频反馈的设置。

更多信息: "声音", 286 页

7

调试

7.1 概要

本章提供有关本产品调试的全部信息。

调试期间，机器制造商的调试工程师(OEM)配置本产品，使其适用于特定机床的要求。

这些设置可被复位为工厂默认设置。

更多信息: "复位", 323 页



执行以下操作前，必须确保已阅读和理解"基本操作"章的内容。

更多信息: "基本操作", 61 页



以下步骤只能由具有资质的人员执行。

更多信息: "人员资质", 31 页

7.2 登录进行调试

7.2.1 用户登录

要调试本产品，OEM用户必须登录。



- ▶ 点击主菜单中的**用户登录**
- ▶ 根据需要，当前已登录的用户退出
- ▶ 选择**OEM**用户
- ▶ 点击**密码**输入框
- ▶ 输入密码 "oem"




如果密码与默认密码不同，请联系**Setup**用户或**OEM**用户，索取分配的密码。


如果忘记了密码，联系HEIDENHAIN服务部。




- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**登录**
- > 用户登录
- > 本产品打开**手动操作**模式

7.2.2 启动后执行参考点回零

 如果本产品被配置为车削应用模式且主轴坐标轴为S，那么必须在加工操作开始前，定义主轴转速的上限。
更多信息: "定义主轴转速上限 (车削应用模式下)", 207 页

 如果激活产品启动后执行参考点回零，本产品的所有功能在成功完成参考点回零前都不可用。
更多信息: "参考点 (编码器)", 313 页

 EnDat接口的串行编码器不需要执行参考点回零，这是因为这些轴自动回零。

如果本产品已激活参考点回零，那么向导将请你运动参考点回零轴。

- ▶ 登录后，按照操作向导的说明操作
- > 成功完成参考点回零后，参考点图标停止闪烁

更多信息: "位置显示区的操作件", 85 页

更多信息: "激活参考点回零", 107 页

7.2.3 设置语言

用户界面的默认语言为英语。将用户界面切换至所需语言。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**用户**
- > 已登录的用户用对号表示
- ▶ 选择登录用户
- > 用户选择的语言由**语言**下拉列表的国旗代表
- ▶ 在**语言**下拉列表中选择需要的语言的国旗
- > 用户界面用所选的语言显示

7.2.4 修改密码

必须修改密码，避免非授权访问配置。

必须妥善保护密码，严禁泄露给任何其他人。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**用户**
- > 已登录的用户用对号表示
- ▶ 选择登录用户
- ▶ 点击**密码**
- ▶ 输入当前密码
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 输入新密码并再次输入
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**确定**
- ▶ 用**确定**关闭该信息
- > 用户下次登录时用新密码

7.3 调试的步骤

注意

可能丢失配置数据或造成配置数据损坏！

如果本产品正在通电期间断电，可能丢失或损坏配置数据。

- ▶ 备份配置数据并保存配置文件以便还原

7.3.1 选择应用

本产品¹在调试期间，选择**铣削**和**车削**应用模式。在工厂默认设置中，本产品被设置为**铣削**应用模式。



改变本产品的应用模式时，将重置轴的全部设置。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **设置**
- ▶ 在**应用**下拉列表中选择需要的应用模式：
 - **铣削**：铣削应用模式
 - **车削**：车削应用模式

7.3.2 基本设置

设置日期和时间



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**常规**
- ▶ 点击**日期和时间**
- > 用以下格式显示设置值：年，月，日，小时，分钟
- ▶ 要设置中间行的日期和时间，向上或向下拖动该列
- ▶ 点击**设置**确认
- ▶ 在**日期格式**列表中，选择需要的格式：
 - MM-DD-YYYY：月，日，年显示格式
 - DD-MM-YYYY：日，月，年显示格式
 - YYYY-MM-DD：年，月，日显示格式

更多信息: "日期和时间", 288 页

调整尺寸单位

可设置多种参数以定义尺寸单位、圆整方式和小数位数。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**常规**
- ▶ 点击**单位**
- ▶ 要设置尺寸单位，点击相应下拉列表并选择所需单位
- ▶ 要设置圆整方式，点击相应的下拉列表并选择需要的圆整方式
- ▶ 要设置显示的小数位数，点击-或+

更多信息: "单位", 289 页

激活软件选装项

用**许可证密钥**激活本产品的其它**软件选装项**。



在概要页可查看已激活的**软件选装项**。
更多信息: "检查软件选装项", 104 页

申请许可证密钥

用以下步骤可申请许可证密钥：

- 为申请许可证密钥，读取设备信息
- 创建许可证密钥申请

为申请许可证密钥，读取设备信息



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**常规**
- ▶ 点击**设备信息**
- > 概要显示设备信息
- > 显示本产品标识、ID号、序列号和固件版本号
- ▶ 联系海德汉服务部并提交显示的设备信息，为本产品申请许可证密钥
- > 生成的许可证密钥和许可证文件将由电子邮件提供

创建许可证密钥申请



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 点击**软件选装项**
- ▶ 要申请付费的软件选装项，点击**请求选项**
- ▶ 要申请免费的试用选装项，点击**请求试用选装项**
- ▶ 选择需要的软件选装项



- ▶ 要取消输入，点击相应软件选装项的对号

- ▶ 点击**创建请求**
- ▶ 在对话框中，选择保存位置，将许可证密钥申请保存在该处
- ▶ 输入适当文件名
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**另存为**
- > 许可证密钥申请创建完成并保存在所选文件夹下
- ▶ 如果许可证密钥申请保存在本产品中，将该文件移动到相连的USB存储设备（FAT32格式）中或网络驱动器中
更多信息: "移动文件", 276 页
- ▶ 联系海德汉服务部并提交创建的文件，为本产品申请许可证密钥
- > 生成的许可证密钥和许可证文件将由电子邮件提供

激活许可证密钥

可用以下方式激活许可证密钥

- 将所提供的许可证文件的许可证密钥读入到本产品中
- 将许可证密钥手动输入到本产品中

由许可证文件上传许可证密钥



- ▶ 点击主菜单中的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **软件选装项**
 - **激活选项**
- ▶ 点击**读取许可证文件**
- ▶ 选择USB存储设备或网络驱动器中文件系统内的许可证文件
- ▶ 用**选择**确认选择
- ▶ 点击**确定**
- > 许可证密钥被激活
- ▶ 点击**确定**
- > 根据具体软件选装项，可能需要重新启动本产品
- ▶ 用**确定**确认重新启动
- > 激活的软件选装项已可用

手动输入许可证密钥



- ▶ 点击主菜单中的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **软件选装项**
 - **激活选项**
- ▶ 在**许可证密钥**输入框中输入许可证密钥
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**确定**
- > 许可证密钥被激活
- ▶ 点击**确定**
- > 根据具体软件选装项，可能需要重新启动本产品
- ▶ 用**确定**确认重新启动
- > 激活的软件选装项已可用

检查软件选装项

在概要页，本产品检查已激活的**软件选装项**。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **软件选装项**
 - **概要**
- > 显示已激活的**软件选装项**列表

7.3.3 配置轴

开始测量前，需要轴执行参考点回零。此外，必须配置各轴相连编码器的参数。其步骤取决于相连编码器的接口类型和轴类型：

- 带EnDat类接口的编码器：
 - 这些轴自动回零
 - 许多参数自动进行调整
 - 必须手动配置个别参数**更多信息:** "配置EnDat接口编码器的轴", 106 页
- 1 V_{pp}和11 μA_{pp}接口类型的编码器：
 - 必须执行参考点回零
 - 必须手动配置全部参数**更多信息:** "激活参考点回零", 107 页 和 108 页
- **主轴或齿轮主轴**轴类型
 - 必须配置输入和输出参数以及其它参数**更多信息:** "主轴坐标轴S", 316 页

有关通常连接本产品的海德汉编码器的参数，参见典型编码器概要。

更多信息: "典型编码器概要", 110 页

然后，执行误差补偿。

更多信息: "执行误差补偿", 112 页

配置EnDat接口编码器的轴

如果已将相应编码器的输入端分配给一个轴，重新启动时自动检测相连EnDat接口的编码器并调整设置。或者，在编码器连接后，分配编码器输入端。

要求：将EnDat接口的编码器连接本产品。



配置操作对于每一个轴都相同。以下仅介绍X轴的配置。



▶ 点击主菜单的**设置**



▶ 点击**轴**

▶ 点击**X**或根据需要，点击**未定义**

▶ 根据需要，在**轴名**下拉列表中选择轴标识。

▶ 点击**编码器**

▶ 为**编码器输入**下拉列表中的相应编码器指定端口：

- X1
- X2
- X3
- X4
- X5
- X6

> 可用的编码器信息传给本产品

> 其设置被更新



带EnDat 2.2接口的编码器：如果相应的编码器输入端已在本设备的设置中分配有一个轴，重新启动时将自动检测该编码器，并相应调整设置。或者，在编码器连接后，分配编码器输入端。

▶ 在**编码器型号**下拉列表中，选择编码器类型：

- **直线光栅尺**
- **角度编码器**
- **角度编码器用作直线光栅尺**

▶ 如果选择**角度编码器用作直线光栅尺**，输入**机械比**

▶ 点击**参考点偏移**

▶ 用**ON/OFF**滑动开关激活或取消激活**参考点偏移**（参考点与机床零点之间偏移值的计算）

▶ 如果已激活，输入**参考点偏移**的偏移值

▶ 用**RET**确认输入

▶ 或者，点击**参考点偏移的当前位置**中的**应用**，使当前位置为偏移值



▶ 要切换至上一个显示，点击**返回**

> 要查看编码器的电子ID标签，点击**Identification label**

> 要查看编码器的诊断结果，点击**诊断**

更多信息："轴X, Y ...", 308 页

激活参考点回零

本产品用参考点建立机床工作台与机床的位置关系。如果已激活了参考点回零，本产品启动时将显示向导，要求用户移动轴进行参考点回零。

要求：已在轴参数的配置中为安装的编码器设置了参考点。



EnDat接口的串行编码器不需要执行参考点回零，这是因为这些轴自动回零。



可根据配置，取消本产品启动时自动执行的参考点回零操作。

更多信息："参考点（编码器）"，313 页



▶ 点击主菜单的**设置**



▶ 点击**轴**

▶ 按顺序打开

■ **常规设置**

■ **参考点**

▶ 用**ON/OFF**滑动开关激活**设备启动后搜索参考点**

> 本产品每次启动时都必须执行参考点回零操作

> 本产品的功能只有完成参考点回零操作后才可用

> 成功完成参考点回零后，参考点图标停止闪亮

更多信息："位置显示区的操作件"，85 页

配置使用1 V_{pp}和11 μA_{pp}接口的轴



配置操作对于每一个轴都相同。以下仅介绍X轴的配置。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**轴**
- ▶ 点击**X**或根据需要，点击**未定义**
- ▶ 根据需要，在**轴名**下拉列表中选择轴标识



- ▶ 点击**轴类型**
- ▶ 选择**直线轴轴类型**
- ▶ 要切换至上一个轴，点击**返回**
- ▶ 点击**编码器**
- ▶ 为**编码器输入**下拉列表中的相应编码器指定端口：
 - **X1**
 - **X2**
 - **X3**
 - **X4**
 - **X5**
 - **X6**
- ▶ 在**增量信号**下拉列表中选择增量信号的类型：
 - **1 V_{pp}**：正弦电压信号
 - **11 μA**：正弦电流信号
- ▶ 在**编码器型号**下拉列表中，选择编码器类型：
 - **直线光栅尺**：直线轴
 - **角度编码器**：旋转轴
 - **角度编码器用作直线光栅尺**：旋转轴显示为直线轴
- ▶ 根据选择，输入其它参数：
 - 对于**直线光栅尺**，输入**信号周期 [μm]**（参见110页）
 - 对于**角度编码器**，输入**线数**（参见110页）
 - 对于**角度编码器用作直线光栅尺**，输入**线数和机械比**
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**参考点**
- ▶ 在**参考点**下拉列表中选择参考点：
 - **无**：无参考点
 - **一个**：该编码器有一个参考点
 - **编码**：编码器为距离编码参考点
- ▶ 如果直线光栅尺为距离编码器参考点，输入**最大运行行程**（参见110页）
- ▶ 如果角度编码器为距离编码参考点，输入**名义增量**的参数（参见110页）
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 用**ON/OFF**滑动开关，激活或取消激活**参考点脉冲反向**
- ▶ 点击**参考点偏移**
- ▶ 用**ON/OFF**滑动开关激活或取消激活**参考点偏移**（参考点与机床零点之间偏移值的计算）



- ▶ 如果已激活，输入**参考点偏移**的偏移值
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 或者，点击**参考点偏移的当前位置**中的**应用**，使当前位置为偏移值
- ▶ 要切换至上一个显示，点击**返回**两次
- ▶ 在**模拟过滤器频率**下拉列表中，选择低通过滤器的频率，以过滤高频干扰信号：
 - **33 kHz**：高于33 kHz的干扰频率
 - **400 kHz**：高于 400 kHz的干扰频率
- ▶ 用**ON/OFF**滑动开关激活或取消激活**终端电阻**

i 对于电流类信号的增量信号 (11 μA_{pp})，自动取消激活终端电阻

- ▶ 在**错误监测**下拉列表中选择错误监测类型：
 - **关**：错误监测未被激活
 - **污染**：信号幅值的错误监测
 - **频率**：信号频率的错误监测
 - **频率和污染**：信号幅值和信号频率的错误监测
- ▶ 在**计数方向**下拉列表中选择需要的计数方向：
 - **正**：运动方向为编码器的计数方向
 - **负**：运动方向为与编码器计数方向相反的方向

更多信息: "轴X, Y ...", 308 页

典型编码器概要

以下概要信息为连接本产品的HEIDENHAIN典型编码器的参数列表。



连接其它编码器时，其需要的参数，参见该编码器的文档。

直线光栅尺

常用增量式编码器举例

编码器系列	接口	信号周期	参考点	最大运行行程
LS 388C/688C	1 V _{pp}	20 μm	编码	20 mm
LS 187/487C	1 V _{pp}	20 μm	编码	20 mm
LB 382C	1 V _{pp}	40 μm	编码	80 mm

常用绝对式编码器举例

编码器系列	接口	测量步距
LC 415	EnDat 2.2	5 nm

角度编码器和旋转编码器

编码器系列	接口	线数/ 输出信号/ 圈	参考点	名义增量
RON 285C	1 V _{pp}	18000	编码	20°
ROD 280C	1 V _{pp}	18000	编码	20°
ROD 480	1 V _{pp}	1000 ...5000	一个	-
ERN 180	1 V _{pp}	1000 ...5000	一个	-
ERN 480	1 V _{pp}	1000 ...5000	一个	-



用以下公式计算距离编码参考点的角度编码器的名义增量值：

名义增量值 = $360^\circ \div \text{参考点数} \times 2$

名义增量值 = $(360^\circ \times \text{信号周期的名义增量值}) \div \text{线数}$

常用绝对式编码器举例

编码器系列	接口	测量步距
ROC 425	EnDat 2.2	25 bit
RCN 5310	EnDat 2.2	26 bit

配置主轴坐标轴

根据相连机床的配置，必须在使用前配置输入和输出，以及主轴坐标轴的参数。如果机床使用齿轮主轴，还可以配置相应挡位。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**轴**
- ▶ 点击**S**或根据需要，点击**未定义**
- ▶ 点击**轴类型**
- ▶ 选择**轴类型**：
 - **主轴**
 - **齿轮主轴**



- ▶ 要切换至上一个显示，点击**返回**
- ▶ 根据需要，为**轴名**下拉列表中的轴选择轴名**S**
- ▶ 点击**输出**
- ▶ 输入已用模拟输出的参数（参见318页）



- ▶ 要切换至上一个显示，点击**返回**
- ▶ 点击**输入**
- ▶ 输入已用数字或模拟输入参数（参见319页）



- ▶ 要切换至上一个显示，点击**返回**
- ▶ 在**轴类型**下，如果选择**齿轮主轴**选项，点击**齿轮挡位**



- ▶ 点击**添加**
- ▶ 点击挡位并输入挡位参数（参见320页）



- ▶ 要切换至上一个显示，点击**返回**
- ▶ 在**轴类型**下，如果选择**齿轮主轴**选项，用**ON/OFF**滑动开关激活或取消激活**用外部信号选择挡位**
- ▶ 在**主轴转速上限的启动时间**和**主轴转速下限的启动时间**字段中输入相应值
- ▶ 在**轴类型**下，如果选择**主轴**选项，在**启动时间特性曲线的断点**和**最低主轴转速**输入框中输入相应值
- ▶ 根据需要，在**主轴定向的最高主轴转速**和**螺纹切削的最高主轴转速**输入框中输入相应值

更多信息: "主轴坐标轴S", 316页

输出和输入的最低配置

为使用主轴，必须为主轴坐标轴至少分配一路模拟输出。可用**M功能 M3/M4**或手动启动和停止主轴坐标轴。

如果无**M3/M4 M功能**，只能手动操作主轴。为此，必须配置**主轴启动**和**主轴停止**数字输入的参数。这导致输出和输入的最低配置：

主轴坐标轴的控制	模拟量输出	输入	
		主轴启动	主轴停止
手动	分配	分配	分配
M功能 M3/M4	分配	无连接	无连接

执行误差补偿

机械影响，例如导轨误差、终点位置倾斜、安装面公差、或较差安装情况（阿贝误差）可导致测量误差。误差补偿功能使本产品在进行加工工件期间能系统地自动补偿测量误差。比较名义值与实际值后，可定义一个或多个补偿系数。

方法如下：

- 线性误差补偿（LEC）：基于基准的指定长度（名义长度）和实际移动距离（实际长度）计算补偿系数。补偿系数线性地应用于整个测量范围。
- 分段线性误差补偿（SLEC）：将一个轴分为多个段，最大支点数为200个。确定和应用各段的特定补偿系数。

注意

编码器设置后，如改变其设置可导致测量误差

如果编码器设置，例如编码器输入、编码器类型、信号周期或参考点改变，以前确定的补偿系数可能不再适用。

- ▶ 如果编码器设置改变，需要重新配置误差补偿。



每一种误差补偿方法都需要准确地测量实际误差曲线（例如用比较仪或基准）。



线性误差补偿和分段线性误差补偿不能一起使用。

配置线性误差补偿 (LEC)

线性误差补偿 (LEC) 是指本产品应用由基准的指定长度 (名义长度) 与实际运动距离 (实际长度) 计算得到的补偿系数。补偿系数适用于整个测量范围。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**轴**
- ▶ 选择轴
- ▶ 按顺序打开
 - **误差补偿**
 - **线性误差补偿 (LEC)**
- ▶ 输入基准的长度 (名义长度)
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 输入测量确定的实际运动距离 (实际长度)
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 用**ON/OFF**滑动开关激活**补偿**



如果旋转角度小于 360° ，角度编码器也可以用**线性误差补偿 (LEC)**。

更多信息: "线性误差补偿 (LEC)", 314 页

配置分段线性误差补偿 (SLEC)

对于分段线性误差补偿 (SLEC)，将轴分为最多200个支点的短段。实际运动距离与各段长度间的偏差决定补偿值，补偿该轴的机械影响。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**轴**
- ▶ 选择**轴**
- ▶ 按顺序打开
 - **误差补偿**
 - **分段线性误差补偿 (SLEC)**
- ▶ 用**ON/OFF**滑动开关取消激活**补偿**
- ▶ 点击**Create table of supporting points**
- ▶ 点击**+**或**-**，设置需要的**补偿点数量** (最多200点)
- ▶ 输入需要的**补偿点间距**
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 输入**起点**
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**创建**创建支点表
- > 创建支点表
- > 该表提供各段的**支点位置 (P)**和各段**补偿值 (D)**
- ▶ 输入**支点0**的补偿值 (D) "**0.0**"
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 将为每个已创建支点的补偿值输入到**补偿值 (D)**输入框中
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 要切换至上一个显示，点击**返回**两次
- ▶ 用**ON/OFF**滑动开关激活**补偿**
- > 对该轴应用误差补偿



更多信息: "分段线性误差补偿 (SLEC)", 314 页


调整现有的支点表

创建分段线性误差补偿的支点表后，可根据需要修改该表。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**轴**
 - ▶ 选择轴
 - ▶ 按顺序打开
 - **误差补偿**
 - **分段线性误差补偿 (SLEC)**
 - ▶ 用**ON/OFF**滑动开关取消激活**补偿**
 - ▶ 点击**补偿点表**
 - > 该表提供各段的**支点位置 (P)**和**各段补偿值 (D)**
 - ▶ 调整支点的**补偿值 (D)**
 - ▶ 用**RET**确认输入
- 
- ▶ 要切换至上一个显示，点击**返回**
 - ▶ 用**ON/OFF**滑动开关激活**补偿**
 - > 对该轴应用调整后的误差补偿

更多信息: "分段线性误差补偿 (SLEC)", 314 页

7.3.4 使用M功能

根据机床的配置，还能用M功能（机床功能）进行加工操作。用M功能影响以下因素：

- 机床的功能，例如主轴转动的启动和停止，冷却液的打开和关闭
- 在**铣削**应用模式下：刀具的轮廓加工特性
- 程序执行

在程序编辑和程序运行中，作为程序段使用全部M功能。

更多信息: "机床功能", 252 页

在程序运行中还可选调用M功能的图形。

更多信息: "配置M功能", 330 页

本产品区分标准M功能与制造商特定的M功能。

标准M功能

本产品支持以下标准M功能（基于DIN 66025/ISO 6983）：

代码	说明
M2	程序停止，主轴停止，冷却液停止
M3	主轴顺时针旋转
M4	主轴逆时针旋转
M5	主轴停止
M8	冷却液开启
M9	冷却液关闭
M30	程序停止，主轴停止，冷却液停止

这些M功能独立于机床；但是，部分M功能取决于机床的配置（例如主轴功能）。

制造商特定的M功能



只有相连的输出端已完成配置后，制造商特定的M功能M100至M120才可用。

更多信息: "配置M功能", 307 页

本产品还支持制造商的特定M功能并提供以下特点：

- 编号范围可定义，M100至M120
- 功能由机床制造商确定
- 使用OEM栏的按钮

更多信息: "配置OEM栏", 120 页

7.3.5 配置测头（在铣削应用模式下）



以下信息仅适用于**铣削**应用模式。

用海德汉 KT 130找边器的探测功能设置预设点。找边器的测针另外带红宝石球头。为使用KT 130找边器，需要配置相应参数。探测功能考虑该参数。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**传感器**
- ▶ 点击**测头**
- ▶ 在**测头**下拉列表中选择**KT 130**型找边器
- ▶ 根据需要，用**ON/OFF**滑动开关激活或取消激活**必须用测头进行探测**选项
- ▶ 将找边器的长度差值输入到**长度**字段中
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 将找边器的测针直径输入到**直径**字段中
- ▶ 用**RET**确认输入

7.4 OEM区

在OEM区中，调试工程师可用多种方法自定义本产品：

- **技术文档**：添加OEM文档，例如服务信息
- **启动页**：定义带OEM公司徽标的启动页
- **OEM栏**：配置带特殊功能的OEM栏
- **设置**：选择应用，调整显示部件和信息
- **截屏**：配置本产品以使用ScreenshotClient程序截屏

7.4.1 添加文档

在本产品中保存产品的文档并在右侧显示。



只能添加*.pdf文件格式的文档。本产品不能显示其它文件格式的文档。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **技术文档**
 - **选择文档**
- ▶ 根据需要，将USB存储设备（FAT32格式）连接在本产品的USB端口处
- ▶ 要浏览所需文件，点击保存文件的位置



如果意外点触了不正确的文件夹，可返回上个文件夹。

- ▶ 点击列表上方显示的文件名

- ▶ 浏览到含该文件的文件夹处
- ▶ 点击文件名
- ▶ 点击**选择**
- ▶ 将该文件复制到本产品的**服务信息区**
更多信息: "服务信息", 290 页
- ▶ 成功完成传输后，用**确定**确认

更多信息: "技术文档", 330 页

安全拔出USB存储设备



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- ▶ 转到保存位置列表处



- ▶ 点击**安全拔出**
- ▶ 显示**现在可移除存储介质**。信息
- ▶ 断开USB存储设备的连接

7.4.2 添加启动页

可定义OEM专用的启动页，例如公司名或徽标，当本产品开机启动时显示。为此，需要将以下类型的图像文件保存在本产品内：

- 文件类型：PNG或JPG
- 分辨率：96 ppi
- 图像格式：16:10（其它格式的图像将按比例缩放）
- 图像尺寸：最大1280 x 800 px

添加启动页



- ▶ 点击主菜单的**设置**。



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **启动页**
 - **选择启动页**
- ▶ 根据需要，将USB存储设备（FAT32格式）连接在本产品的USB端口处
- ▶ 要浏览所需文件，点击保存文件的位置



如果意外点触了不正确的文件夹，可返回上个文件夹。

- ▶ 点击列表上方显示的文件名

- ▶ 浏览到含该文件的文件夹处
- ▶ 点击文件名
- ▶ 点击**选择**
- ▶ 图形文件将被复制到本产品中，在本产品下次开机时，该图形将作为启动页显示
- ▶ 成功完成传输后，用**确定**确认

安全拔出USB存储设备



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- ▶ 转到保存位置列表处
- ▶ 点击**安全拔出**



- ▶ 显示**现在可移除存储介质**。信息
- ▶ 断开USB存储设备的连接

7.4.3 配置OEM栏

配置显示风格和OEM栏的菜单项。



如果配置的菜单项多于**OEM栏**可显示的数量，垂直浏览**OEM栏**。

显示或隐藏OEM栏



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **OEM栏**
- ▶ 用**ON/OFF**滑动开关激活或取消激活**显示栏**

配置OEM徽标

在OEM栏显示OEM专用的公司徽标。点击OEM徽标，可选打开OEM文档的PDF文件。

配置OEM徽标



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **OEM栏**
 - **栏中项目**



- ▶ 点击**添加**
- ▶ 点击**说明**输入框
- ▶ 输入菜单项的说明
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**类型**下拉列表中的**标志**
- ▶ 点击**选择徽标**选择保存的图像文件
- ▶ 根据需要，用**上传图像文件**选择新图像文件
- ▶ **更多信息:** "标志 OEM栏项", 325 页
- ▶ 浏览到含图像文件的文件夹，并选择文件
- ▶ 点击**选择**
- ▶ 在**文档的链接**下拉列表中选择需要的选项

配置主轴转速的名义值

在OEM栏，根据机床配置，定义主轴转速控制的菜单项。



要改写配置的主轴转速，按下**主轴转速**字段，用当前设置的主轴坐标轴转速改写。

更多信息: "调用OEM栏的功能", 94 页

配置主轴转速的名义值



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **OEM栏**
 - **栏中项目**



- ▶ 点击**添加**
- ▶ 点击**说明**输入框
- ▶ 输入菜单项的说明
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**类型**下拉列表中的**主轴转速**
- ▶ 点击**主轴**下拉列表中的主轴名称
- ▶ 在**主轴转速**输入框中输入需要的名义值

配置M功能

在OEM栏，根据机床配置，定义用于控制M功能使用的菜单项。



只有相连的输出端已完成配置后，制造商特定的M功能M100至M120才可用。

更多信息: "配置M功能", 307 页

配置M功能



- ▶ 点击主菜单的**设置**。



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **OEM栏**
 - **栏中项目**



- ▶ 点击**添加**
- ▶ 点击**说明**输入框
- ▶ 输入菜单项的说明
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**类型**下拉列表中的**M功能**
- ▶ 在**M 功能号**输入框中输入数字：
 - **100.T ...120.T** (**TOGGLE**切换点击时的状态)
 - 激活时, **100.P ... 120.P** (**PULSE**输出短脉冲；如果设置**Pulse time**，可延长脉冲时间)
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 对于每一个M功能，也能用**选择当前功能的图像**和**为未激活的功能选择图像**定义显示状态的相应图像

更多信息: "M 功能 OEM栏项", 326 页

配置特殊功能

在OEM栏，定义相连机床特殊功能控制的菜单项。



可用功能取决于设备的配置和相连机床的配置。

配置特殊功能



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **OEM栏**
 - **栏中项目**



- ▶ 点击**添加**
- ▶ 点击**说明**输入框
- ▶ 输入菜单项的说明
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**类型**下拉列表中的**特殊功能**
- ▶ 在**功能**下拉列表中点击需要的特殊功能
 - **螺纹切削**
 - **主轴方向**
 - **冷却液**
 - **主轴工作期间 冷却**
 - **夹紧轴**
 - **置零刀具轴**
- ▶ 对于每一个特殊功能，也能用**选择当前功能的图像**和**为未激活的功能选择图像**定义显示状态的相应图像
更多信息: "特殊功能 OEM栏项", 327 页

配置文档

在OEM栏，定义另外显示文档的菜单项。要显示的文件需要为此在本产品中保存为PDF格式。

配置文档



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **OEM栏**
 - **栏中项目**



- ▶ 点击**添加**
- ▶ 点击**说明**输入框
- ▶ 输入菜单项的说明
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**类型**下拉列表中的**文档**
- ▶ 点击**选择一个文档**选择保存的文档
- ▶ 点击**选择显示的图像**选择要显示的图像文件
- ▶ 浏览到含图像文件的文件夹，并选择文件
- ▶ 点击**选择**

删除菜单项

删除OEM栏的个别菜单项。

删除菜单项



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **OEM栏**
 - **栏中项目**
- ▶ 点击需要的菜单项
- ▶ 点击**移除栏中项目**
- ▶ 点击**确定**确认删除
- ▶ 该菜单项从OEM栏中删除

7.4.4 调整显示

调整**手动操作**和**MDI**菜单中的倍率调节显示。也能定义软键盘的布局。

调整倍率调节显示



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **设置**
- ▶ 在**倍率调节显示**下拉列表中选择需要的单位：
 - **百分比**：运动速度的百分比差值
 - **值**：运动速度的绝对值

定义键盘结构



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **设置**
- ▶ 在**键盘主题**下拉列表中选择软键盘需要的布局

7.4.5 定义出错信息

OEM厂商可以定义自己的特定出错信息，作为附加信息取代标准出错信息或由已定义的输入信号触发。为此，可创建含特定出错信息的文本数据库。

创建Text database

要创建含OEM特定出错信息的文本数据库，创建*.xml类型的文件并在文件中添加各个出错信息文本的内容。

该XML文件必须以UTF-8格式编码。下图为该XML文件的正确结构：

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <source version="1">
3    <entry id="ID_OEM_EMERGENCY_STOP">
4      <text lang="de">Der Not-Aus ist aktiv.</text>
5      <text lang="cs">Nouzové zastavení je aktivní.</text>
6      <text lang="en">The emergency stop is active.</text>
7      <text lang="fr">L&apos;arrêt d&apos;urgence est actif.</text>
8      <text lang="it">L&apos;arresto d&apos;emergenza è attivo.</text>
9      <text lang="es">La parada de emergencia está activa.</text>
10     <text lang="ja">緊急停止がアクティブです.</text>
11     <text lang="pl">Wyłączenie awaryjne jest aktywne.</text>
12     <text lang="pt">O desligamento de emergência está ativo.</text>
13     <text lang="ru">Активен аварийный останов.</text>
14     <text lang="zh">急停激活.</text>
15     <text lang="zh-tw">緊急停止啟動.</text>
16     <text lang="ko">비상 정지가 작동 중입니다.</text>
17     <text lang="tr">Acil kapatma etkin.</text>
18     <text lang="nl">De noodstop is actief.</text>
19   </entry>
20   <entry id="ID_OEM_CONTROL_VOLTAGE">
21     <text lang="de">Es liegt keine Steuerspannung an.</text>
22     <text lang="cs">Není použito žádné řídící napětí.</text>
23     <text lang="en">No machine control voltage is being applied.</text>
24     <text lang="fr">Aucune tension de commande n&apos;est appliquée.</text>
25     <text lang="it">Non è applicata alcuna tensione di comando.</text>
26     <text lang="es">No está aplicada la tensión de control.</text>
27     <text lang="ja">御電圧は適用されていません.</text>
28     <text lang="pl">Brak zasilania sterowania.</text>
29     <text lang="pt">Não existe tensão de comando.</text>
30     <text lang="ru">Управляющее напряжение отсутствует.</text>
31     <text lang="zh">无控制电压.</text>
32     <text lang="zh-tw">並無供應控制電壓.</text>
33     <text lang="ko">공급된 제어 전압이 없습니다.</text>
34     <text lang="tr">Kumanda gerilimi mevcut değil.</text>
35     <text lang="nl">Er is geen sprake van stuurspanning.</text>
36   </entry>
37 </source>

```

图 31: 文本数据库的XML文件举例

然后，将该XML文件用USB存储设备（FAT32格式）导入并保存在本产品中，例如保存在**内部/Oem**存储位置。

导入Text database



- ▶ 点击主菜单的**设置**。



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 -
 - **Text database**
- ▶ 要浏览所需文件，点击保存文件的位置



如果意外点触了不正确的文件夹，可返回上个文件夹。

- ▶ 点击列表上方显示的文件名

- ▶ 浏览到含XML文件的文件夹
- ▶ 点击文件名
- ▶ 点击**选择**
- ▶ 成功完成传输后，用**确定**确认
- > 现已成功导入**Text database**

更多信息: "Text database", 329 页

配置出错信息

OEM特定出错信息可选为输入端的附加信息。当激活该输入端时，将显示该出错信息。为使其工作，需要为输入信号分配出错信息。



- ▶ 点击主菜单的**设置**。



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **设置**
 - **Messages**



- ▶ 点击**添加**
- ▶ 点击**名称**输入框
- ▶ 输入唯一名
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**Text ID or text**输入框
- ▶ 从文本数据库中输入现有信息文本的ID，或输入新信息文本
- ▶ 在**Message type**下拉列表中选择需要的信息类型
 - **标准**：只要输入端已激活，就显示该信息
 - **Acknowledgment by user**：用户确认前保持该信息的显示



- ▶ 点击**Input**
- ▶ 选择需要的数字输入端
- ▶ 要切换至上一个显示，点击**返回**

更多信息: "Messages", 329 页

删除出错信息

可以删除现有的个别出错信息。



- ▶ 点击主菜单的**设置**。



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **设置**
 - **Messages**
- ▶ 点击需要的信息项
- ▶ 点击**删除输入项**
- ▶ 点击**确定**确认删除
- > 出错信息被删除

7.4.6 备份和还原OEM设置

可将OEM区的全部设置备份为一个文件，在本产品重置为工厂默认设置后可用该文件还原或将该文件用于多台产品的安装。

Back up OEM specific folders and files

OEM区的设置可在USB存储设备或相连网络驱动器上备份为一个ZIP文件。



- ▶ 点击主菜单的**设置**。



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **备份和还原配置**
 - **Back up OEM specific folders and files**
 - **保存为ZIP文件**
- ▶ 根据需要，将USB存储设备（FAT32格式）连接在本产品的USB端口处
- ▶ 选择要复制数据的文件夹
- ▶ 指定该数据的名称，例如"<yyyy-mm-dd>_OEM_config"
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**另存为**
- ▶ 点击**确定**，确认成功备份数据
- > 该数据被保存

Restore OEM specific folders and files



- ▶ 点击主菜单的**设置**。



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **OEM区**
 - **备份和还原配置**
 - **Restore OEM specific folders and files**
 - **Load as ZIP**
- ▶ 根据需要，将USB存储设备（FAT32格式）连接在本产品的USB端口处
- ▶ 浏览到含备份文件的文件夹位置
- ▶ 选择备份文件
- ▶ 点击**选择**
- ▶ 成功完成传输后，用**确定**确认

安全拔出USB存储设备



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- ▶ 转到保存位置列表处
- ▶ 点击**安全拔出**



- > 显示**现在可移除存储介质**。信息
- ▶ 断开USB存储设备的连接

7.4.7 配置本产品的截屏功能

ScreenshotClient

ScreenshotClient计算机软件用于用计算机对本产品的当前屏幕进行截屏。

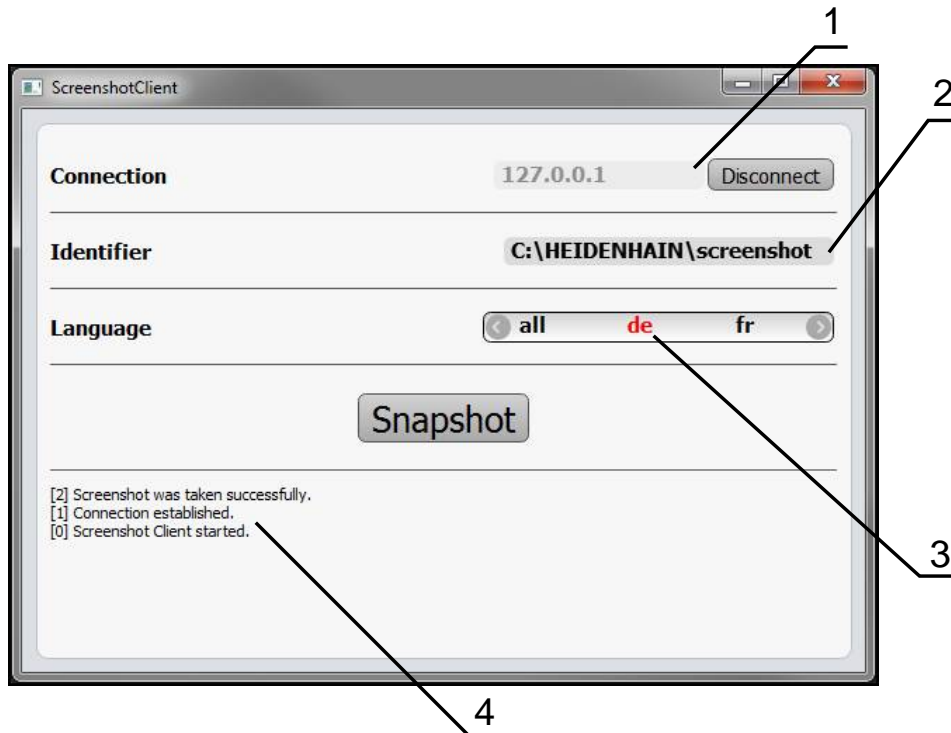


图 32: ScreenshotClient用户界面

- 1 连接状态
- 2 文件路径或文件名
- 3 语言选择
- 4 状态信息

i POSITIP 8000 演示软件的标准安装中包括ScreenshotClient。

M 有关其详细说明，参见该软件下载文件夹中的**POSITIP 8000演示软件用户手册**。

更多信息: "本产品的演示软件", 20 页

激活截屏功能的远程访问

用需要在本产品上激活**截屏功能的远程访问权限**的计算机将ScreenshotClient连接到本产品上。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 点击**OEM区**
- ▶ 用**ON/OFF**滑动开关激活**截屏功能的远程访问权限**

更多信息: "OEM区", 323 页

7.5 备份配置

本产品的设置可被备份在一个文件中，在本产品重置为工厂默认设置后可用该产品还原或用于多个产品的安装。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **备份和还原配置**
 - **备份配置**

执行完成备份

完整备份配置期间，将备份本产品的所有设置。

- ▶ 点击**完成备份**
- ▶ 根据需要，将USB存储设备（FAT32格式）连接在本产品的USB端口处
- ▶ 选择复制配置数据的文件夹
- ▶ 指定配置数据的文件名，例如"<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**另存为**
- ▶ 点击**确定**，确认成功备份配置
- > 配置文件被备份

更多信息: "备份和还原配置", 322 页

安全拔出USB存储设备



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- ▶ 转到保存位置列表处
- ▶ 点击**安全拔出**
- > 显示**现在可移除存储介质**。信息
- ▶ 断开USB存储设备的连接



7.6 备份用户文件

本产品的用户文件可被备份在一个文件中，在重置为工厂默认设置后可用该文件还原。与设置的备份一起，可以备份本产品的全部配置。

更多信息: "备份配置", 131 页



备份中包括相应文件夹下保存的全部用户组的全部文件，并可还原为用户文件。

不还原**System**文件夹下的文件。

执行备份

用户文件可备份为ZIP文件，保存在USB存储设备中或相连的网络驱动器上。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **备份和还原配置**
 - **备份用户文件**
- ▶ 点击**保存为ZIP文件**
- ▶ 根据需要，将USB存储设备（FAT32格式）连接在本产品的USB端口处
- ▶ 选择要复制ZIP文件的文件夹
- ▶ 指定ZIP文件的文件名，例如 "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**另存为**
- ▶ 点击**确定**确认成功完成用户文件备份
- > 用户文件被备份。

更多信息: "备份和还原配置", 322 页

安全拔出USB存储设备



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- ▶ 转到保存位置列表处
- ▶ 点击**安全拔出**
- > 显示**现在可移除存储介质**。信息
- ▶ 断开USB存储设备的连接



8

设置

8.1 概要

本章提供有关设置本产品的全部信息。

设置期间，设置工程师 (**Setup**) 配置本产品，使本产品用于相应应用下的机床。
例如，设置操作员和创建预设表和刀具表。



执行以下操作前，必须确保已阅读和理解"基本操作"章的内容。

更多信息: "基本操作", 61 页



以下步骤只能由具有资质的人员执行。

更多信息: "人员资质", 31 页

8.2 登录进行设置

8.2.1 用户登录

要设置本产品，**Setup**用户必须登录。



- ▶ 点击主菜单中的**用户登录**
- ▶ 根据需要，当前已登录的用户退出
- ▶ 选择**Setup**用户
- ▶ 点击**密码**输入框
- ▶ 输入密码 “setup”



如果密码与默认密码不同，请联系**Setup**用户或**OEM**用户，索取分配的密码。
如果忘记了密码，联系HEIDENHAIN服务部。

- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**登录**



8.2.2 启动后执行参考点回零



如果本产品被配置为**车削应用模式**且**主轴坐标轴为S**，那么必须在加工操作开始前，定义主轴转速的上限。

更多信息: "定义主轴转速上限 (车削应用模式下)", 207 页



如果激活产品启动后执行参考点回零，本产品的所有功能在成功完成参考点回零前都不可用。

更多信息: "参考点 (编码器)", 313 页



EnDat接口的串行编码器不需要执行参考点回零，这是因为这些轴自动回零。

如果本产品已激活参考点回零，那么向导将请你运动参考点回零轴。

- ▶ 登录后，按照操作向导的说明操作
- ▶ 成功完成参考点回零后，参考点图标停止闪烁

更多信息: "位置显示区的操作件", 85 页

更多信息: "激活参考点回零", 107 页

8.2.3 设置语言

用户界面的默认语言为英语。将用户界面切换至所需语言。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**用户**
- > 已登录的用户用对号表示
- ▶ 选择登录用户
- > 用户选择的语言由**语言**下拉列表的国旗代表
- ▶ 在**语言**下拉列表中选择需要的语言的国旗
- > 用户界面用所选的语言显示

8.2.4 修改密码

必须修改密码，避免非授权访问配置。

必须妥善保护密码，严禁泄露给任何其他人。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**用户**
- > 已登录的用户用对号表示
- ▶ 选择登录用户
- ▶ 点击**密码**
- ▶ 输入当前密码
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 输入新密码并再次输入
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**确定**
- ▶ 用**确定**关闭该信息
- > 用户下次登录时用新密码

8.3 单步设置步骤

8.3.1 基本设置



调试工程师 (OEM) 可能已执行了部分基本设置。

设置日期和时间



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**常规**
- ▶ 点击**日期和时间**
- ▶ 用以下格式显示设置值：年，月，日，小时，分钟
- ▶ 要设置中间行的日期和时间，向上或向下拖动该列
- ▶ 点击**设置确认**
- ▶ 在**日期格式**列表中，选择需要的格式：
 - MM-DD-YYYY：月，日，年显示格式
 - DD-MM-YYYY：日，月，年显示格式
 - YYYY-MM-DD：年，月，日显示格式

更多信息: "日期和时间", 288 页

调整尺寸单位

可设置多种参数以定义尺寸单位、圆整方式和小数位数。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**常规**
- ▶ 点击**单位**
- ▶ 要设置尺寸单位，点击相应下拉列表并选择所需单位
- ▶ 要设置圆整方式，点击相应的下拉列表并选择需要的圆整方式
- ▶ 要设置显示的小数位数，点击-或+

更多信息: "单位", 289 页

输入和配置用户

本产品的工厂默认设置中定义了以下不同权限的用户类型：

- OEM
- Setup
- Operator

创建用户和密码

创建新**Operator**用户。用户ID和密码可用任何字符。这些输入信息是大小写敏感的。

要求： OEM或Setup用户已登录。



不能创建新**OEM**或**Setup**类型的用户。



▶ 点击主菜单的**设置**



▶ 点击**用户**



▶ 点击**添加**
▶ 点击**用户ID**输入框



例如在登录提示时，显示**用户ID**，进行用户选择。
以后不允许修改**用户ID**。

- ▶ 输入用户ID
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**名称**输入框
- ▶ 输入新用户名
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**密码**输入框
- ▶ 输入新密码并再次输入
- ▶ 用**RET**确认输入



可用明文显示该密码框中的内容，并可以再次将其隐藏：

- ▶ 用**ON/OFF**滑动开关显示或隐藏内容

- ▶ 点击**确定**
- > 显示信息
- ▶ 用**确定**关闭该信息
- > 用基本数据创建用户。然后，可以继续编辑其自己的数据

配置用户

创建新**Operator**类型的用户后，添加或编辑以下用户数据：

- 名称
- 名称
- 部门
- 密码
- 语言
- 自动登录



如果一名用户或多名用户已激活用户自动登录，在本产品开机启动时将自动登录最后登录的用户。不需要输入用户ID和密码。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**用户**
- ▶ 选择用户
- ▶ 点击要编辑内容的输入框：**名称，名称，部门**
- ▶ 编辑内容并用**RET**确认修改
- ▶ 要修改密码，点击**密码**
- > 显示**修改密码**对话框
- ▶ 修改已登录用户的密码时，输入当前密码
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 输入新密码并再次输入
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**确定**
- > 显示信息
- ▶ 用**确定**关闭该信息
- ▶ 要修改语言，在**语言**下拉列表中选择需要的语言
- ▶ 要激活或取消激活**自动登录**，用**ON/OFF**滑动开关

删除用户

删除已不再需要的**Operator**类型用户。



不能删除**OEM**和**Setup**类型的用户。

要求：OEM或Setup类型的用户已登录。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**用户**
- ▶ 点击要删除的用户
- ▶ 点击**删除用户账户**
- ▶ 输入授权用户的密码（**OEM**或**Setup**）
- ▶ 点击**确定**
- > 用户被删除

添加操作说明

本产品允许用所需语言上传“使用说明”。从USB存储设备中将“操作说明”复制到本产品中。

也可在www.heidenhain.com.cn找到最新版的“操作说明”。

要求：“使用说明”用PDF格式文件提供。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **技术文档**
 - **添加使用说明**
- ▶ 根据需要，将USB存储设备（FAT32格式）连接在本产品的USB端口处
- ▶ 浏览到含新“使用说明”的文件夹处



如果意外点触了不正确的文件夹，可返回上个文件夹。

- ▶ 点击列表上方显示的文件名

- ▶ 选择文件
- ▶ 点击**选择**
- > “使用说明”文件被复制到本产品中
- > 任何现有的“使用说明”将被覆盖
- ▶ 用**确定**确认成功完成传输
- > “操作说明”可在本产品上打开和显示

配置网络

网络设置



有关本产品网络配置的正确设置，请联系网络系统管理员。

要求：设备已接入网络。

更多信息："连接网络辅助设备", 59 页



▶ 点击主菜单的**设置**



▶ 点击**接口**

▶ 点击**网络**

▶ 点击**X116**接口

> 自动检测MAC地址

▶ 根据网络环境，用**ON/OFF**滑动开关，激活或取消激活**DHCP**

> 如果DHCP被激活，在获得分配的IP地址时自动获得网络设置

▶ 如果DHCP未被激活，输入**IPv4地址**、**IPv4子掩码**和**IPv4标准网关**

▶ 用**RET**确认输入

▶ 根据网络环境，用**ON/OFF**滑动开关激活或取消激活**IPv6 SLAAC**

> 如果IPv6 SLAAC被激活，在获得分配的IP地址时自动获得网络设置

▶ 如果IPv6 SLAAC未被激活，输入**IPv6地址**、**IPv6子网前缀长度**和**IPv6标准网关**

▶ 用**RET**确认输入

▶ 输入**优选的DNS服务器**并根据需要输入**备用DNS服务器**

▶ 用**RET**确认输入

> 网络连接的配置生效

更多信息："网络", 292 页

网络驱动器

需要以下数据配置网络驱动器：

- 名称
- 服务器IP地址或主机名
- 共享文件夹
- 用户名
- 密码
- 网络驱动选项



有关本产品网络配置的正确设置，请联系网络系统管理员。

要求：本产品已接入网络和网络驱动器可用。

更多信息："连接网络辅助设备", 59 页



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**接口**
- ▶ 点击**网络驱动**
- ▶ 输入详细的网络驱动信息
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 用**ON/OFF**滑动开关，激活或取消激活**显示密码**
- ▶ 根据需要，选择**网络驱动选项**
 - 选择**认证**在网络中将密码加密
 - 配置**可选安装**
 - 点击**确定**
- ▶ 点击**安装**
- ▶ 网络驱动的连接生效

更多信息："网络驱动", 293 页

配置打印机

本产品通过USB端口或网络上的打印机可打印和保存的PDF文件。本产品支持不同制造商的大量型号的打印机。有关支持的打印机完整列表，参见www.heidenhain.com.cn的产品部分

如果该列表包括已用的打印机，本产品提供相应驱动器，且可直接配置该打印机。否则，需要打印机专用的PPD文件。

更多信息："查找PPD文件", 147 页

添加USB打印机

要求：USB打印机已连接本产品。

更多信息: "连接打印机", 58 页



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**常规**
- ▶ 点击**打印机**
- > 如果尚未设置默认打印机，显示信息
- ▶ 点击该信息中的“关闭”



- ▶ 按顺序打开
 - **添加打印机**
 - **USB打印机**
- > 自动检测连接的USB打印机
- ▶ 点击**确定位置的打印机**
- > 显示已检测到的打印机列表
- > 如果只有一个连接的打印机，自动选择该打印机
- ▶ 选择需要的打印机
- ▶ 再次点击**确定位置的打印机**
- > 显示可用的打印机信息，例如打印机名及其描述
- ▶ 根据需要，在**名称**输入框中输入打印机名



文字中不允许含斜线（“/”）、井号（“#”）或空格。

- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 根据需要，在**说明**输入框中可选输入打印机的描述，例如“彩色打印机”
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 根据需要，在**位置**输入框中可选输入地点信息，例如“办公室”
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 根据需要，如果尚未自动输入，在**连接**输入框中输入相应参数
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**选择驱动器**
- ▶ 选择打印机类型的相应驱动



如果列表中没有相应驱动，需要将PPD文件复制到本产品中。

更多信息: "查找PPD文件", 147 页

- > 驱动被激活
- ▶ 点击信息中的**关闭**
- ▶ 点击**设置默认值**
- ▶ 点击**分辨率**，设置打印机分辨率
- ▶ 选择所需分辨率
- ▶ 再次点击**分辨率**

- ▶ 点击**纸张大小**，设置纸型
- ▶ 选择所需纸张大小
- ▶ 根据打印机类型，选择其它值，例如纸型或双面打印
- ▶ 点击**属性**
- > 输入值被保存为默认值
- > 该打印机添加完成并可使用



在CUPS网页界面中配置相连打印机的增强型设置。如果在本产品上无法加载打印机信息，也可以用该网页界面。

更多信息: "使用CUPS", 148 页

更多信息: "打印机", 287 页

添加网络打印机

要求：网络打印机或网络已连接本产品。

更多信息："连接打印机", 58 页

更多信息："连接网络辅助设备", 59 页



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**常规**
- ▶ 点击**打印机**
- ▶ 按顺序打开
 - **添加打印机**
 - **网络打印机**
- > 自动检测网络上的打印机
- ▶ 点击**确定位置的打印机**
- > 显示已检测到的打印机列表
- > 如果只有一个连接的打印机，自动选择该打印机
- ▶ 选择需要的打印机
- ▶ 再次点击**确定位置的打印机**
- > 显示可用的打印机信息，例如打印机名及其描述
- ▶ 根据需要，在**名称**输入框中输入打印机名



文字中不允许含斜线（"/"）、井号（"#"）或空格。

- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 根据需要，在**说明**输入框中可选输入打印机的描述，例如“彩色打印机”
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 根据需要，在**位置**输入框中可选输入地点信息，例如“办公室”
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 根据需要，如果尚未自动输入，在**连接**输入框中输入相应参数
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**选择驱动器**
- ▶ 选择打印机类型的相应驱动



如果列表中没有相应驱动，需要将PPD文件复制到本产品中。

更多信息："查找PPD文件", 147 页

- > 驱动被激活
- ▶ 点击信息中的**关闭**
- ▶ 点击**设置默认值**
- ▶ 点击**分辨率**，设置打印机分辨率
- ▶ 选择所需分辨率
- ▶ 再次点击**分辨率**
- ▶ 点击**纸张大小**，设置纸型
- ▶ 选择所需纸张大小

- ▶ 根据打印机类型，选择其它值，例如纸型或双面打印
- ▶ **点击属性**
- > 输入值被保存为默认值
- > 该打印机添加完成并可使用



在CUPS网页界面中配置相连打印机的增强型设置。如果在本产品上无法加载打印机信息，也可以用该网页界面。

更多信息: "使用CUPS", 148 页

更多信息: "打印机", 287 页

不支持的打印机

要设置不支持的打印机，本产品需要含打印机属性和驱动程序的“PPD”文件



本产品只支持由Gutenprint提供的驱动程序
(www.gutenprint.sourceforge.net)。

也可以选择支持的打印机列表中的类似打印机。功能范围有限但提供一般打印功能。

查找PPD文件

执行以下操作，找到需要的PPD文件：

- ▶ 在www.openprinting.org/printers搜索打印机制造商和打印机型号
- ▶ 下载相应的PPD文件

或者

- ▶ 在打印机制造商网站中搜索该打印机型号的Linux版驱动
- ▶ 下载相应的PPD文件

使用PPD文件

配置不支持的打印机时，在驱动选择步骤中，需要将找到的PPD文件复制到本产品中：

- ▶ 点击**选择驱动器**
- ▶ 在**选择生产商**对话框中，点击**选择 *.ppd 文件**
- ▶ 点击**选择文件**
- ▶ 要浏览所需的PPD文件，点击保存文件的**位置**
- ▶ 浏览到含下载的PPD文件的文件夹位置
- ▶ 选择PPD文件
- ▶ 点击**选择**
- > PPD文件被复制到本产品中
- ▶ 点击**继续**
- > 加载PPD文件并激活驱动
- ▶ 点击信息中的**关闭**

增强型打印机设置

使用CUPS

关于打印机控制，本产品使用Common Unix Printing System (CUPS)。在网络中，CUPS允许设置相连的打印机和在网页界面中管理打印机。这些功能取决于本产品使用USB打印机还是使用网络打印机。

CUPS网页界面允许配置与本产品相连打印机的增强型设置。如果无法用本产品设置打印机，还可以在网页界面中设置打印机。

要求：本产品已接入网络。


更多信息："连接网络辅助设备"，59 页



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**接口**
- ▶ 点击**网络**
- ▶ 点击**X116**接口
- ▶ 指定和记录**IPv4地址**处提供的IP地址
- ▶ 在联网的计算机中，用以下网址调用CUPS的网页界面：
http://[本产品的IP地址:631]
(例如http://10.6.225.86:631)
- ▶ 在网页界面中，点击**系统管理员**选项卡并选择需要的操作

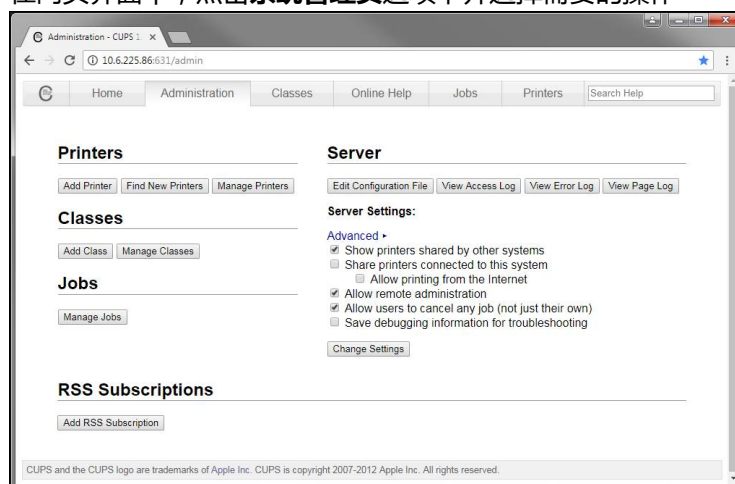

有关CUPS网页界面的详细信息，参见**在线帮助**选项卡。

修改打印机的分辨率和纸型



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**常规**
- ▶ 点击**打印机**
- ▶ 如果已为本产品设置多个默认打印机，在**默认打印机**下拉列表中选择需要的打印机
- ▶ 点击**属性**
- ▶ 点击**分辨率**，设置打印机分辨率
 - > 显示驱动提供的分辨率
- ▶ 选择分辨率
- ▶ 再次点击**分辨率**
- ▶ 点击**纸张大小**，设置纸型
 - > 显示驱动提供的纸张大小
- ▶ 选择纸张大小
- > 输入值被保存为默认值



根据打印机类型，在**属性**下选择其它设置值，例如纸型或双面打印

更多信息: "打印机", 287 页

删除一台打印机



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**常规**
- ▶ 按顺序打开：
 - **打印机**
 - **删除打印机**
- ▶ 在**打印机**下拉列表中，选择不再需要的打印机
 - > 显示打印机的型号、位置和连接
- ▶ 点击**删除**
- ▶ 用**确定**确认
- > 该打印机从列表中删除且不再能被使用

配置鼠标或触控屏的操作

本产品可用触控屏操作，也可用相连的（USB）鼠标操作。如果本产品采用工厂默认设置，触摸触控屏将取消鼠标的的使用。或者，将本产品设置为仅用鼠标或仅用触控屏操作。

要求：USB鼠标已连接本产品。

更多信息："连接输入设备", 59 页

修改触控屏的触摸灵敏度使触控屏在特殊操作条件（例如戴手套操作）下可操作。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**Input devices**
- ▶ 在**触摸屏灵敏度**下拉列表中选择需要的选项
- ▶ 在**Mouse substitute for multitouch gestures**下拉列表中选择需要的选项

更多信息："Input devices", 286 页

配置USB键盘

该键盘布局的工厂默认语言为英语。可将键盘布局切换为需要的语言。

要求：USB键盘已连接本产品。

更多信息："连接输入设备", 59 页



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**Input devices**
- ▶ 在**USB keyboard layout**下拉列表中选择需要的语言的国旗
- > 键盘布局对应于需要的语言

更多信息："Input devices", 286 页

8.3.2 准备加工操作（可选）

根据目的用途，机床设置员（Setup）可准备本产品，配置刀具表和预设表，将本产品用于特定的加工操作。

i 以下操作也可由Operator类型的用户执行。

创建刀具表

通常根据图纸中的工件尺寸输入坐标值。

在**铣削**应用模式下，本产品用刀具半径补偿功能计算刀具中心点的刀路。为此，必须为每把刀输入**刀具长度**和**刀具直径**。

在**车削**应用模式下，必须输入所用车刀的**X轴**刀具坐标和**Z轴**刀具坐标。用**设置刀具数据**功能在车床上直接设置刀具。

在状态栏，访问刀具表，刀具表提供每把可用刀具的特定参数。在刀具表中最多可保存99把刀。

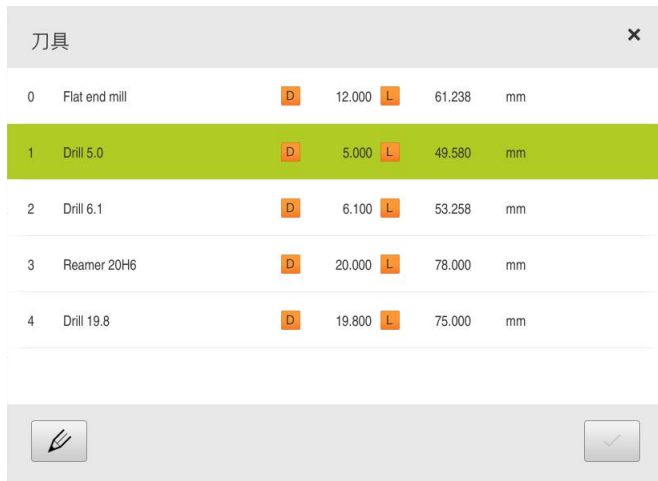


图 33: 铣削应用模式下带刀具参数的刀具表

- 1 刀具类型
- 2 刀具直径
- 3 刀具长度
- 4 编辑刀具表

刀具参数

定义以下参数：

	说明	参数	
铣削应用模式	刀具类型 唯一代表刀具的刀具标识	直径 D 刀具接触面的直径	长度 L 沿刀具轴的刀具长度
车削应用模式	刀具类型 唯一代表刀具的刀具标识	刀具坐标X 刀具切削刃的刀尖在Z轴	刀具坐标Z 刀具切削刃的刀尖在X轴

创建刀具

铣削应用模式



- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框

车削应用模式



- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框



- ▶ 点击**打开表**
- > 显示**刀具表**对话框



- ▶ 点击**添加**
- ▶ 在**刀具类型**输入框中输入名称
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 逐一点击输入框并输入相应值
- ▶ 根据需要，在选择菜单中修改尺寸单位
- > 输入值被转换
- ▶ 用**RET**确认输入
- > 已定义的刀具添加到刀具表中



- ▶ 要避免刀具的表项被意外修改或删除，点击该刀具表项旁的**锁定**图标



- > 该图标改变和该项被锁定



- ▶ 点击**关闭**
- > **刀具表**对话框关闭

设置刀具（在车削应用模式下）



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作模式的用户界面



- ▶ 点击状态栏的**其它功能**



- ▶ 点击对话框中的**刀具数据**
- > 打开**设置刀具数据**对话框
- ▶ 将刀具移到需要的位置



- ▶ 点击**保存位置**
- > 刀具的当前位置被保存
- ▶ 将刀具退回到安全位置
- ▶ 在输入框中输入需要的位置数据



- ▶ 点击操作向导中的**确认**
- > 显示**选择刀具**对话框
- ▶ 在**被选刀具**输入框中选择需要的刀具：
 - ▶ 要改写现有的刀具，选择刀具表中的表项
 - ▶ 要添加新刀具，在刀具表中输入尚未用到的编号并按下**RET**确认



- ▶ 点击操作向导中的**确认**
- > 探测坐标值根据刀具情况进行调整

删除刀具

铣削应用模式



- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框

车削应用模式



- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框



- ▶ 点击**打开表**
- > 显示**刀具表**对话框
- ▶ 要选择一把或多把刀具，点击相应行的复选框
- > 当前复选框用绿色高亮显示



该刀具表项被锁定，避免被意外修改或删除。

- ▶ 点击该项旁的**开锁**图标
- > 该图标改变和该项解除锁定



- ▶ 点击**删除**
- > 显示信息
- ▶ 用**确定**关闭该信息
- > 选择的刀具从刀具表中删除



- ▶ 点击**关闭**
- > **刀具表**对话框关闭

创建预设表

在状态栏可访问预设表。预设表提供预设点相对参考点的绝对位置。在预设表中可保存多达99个预设点。

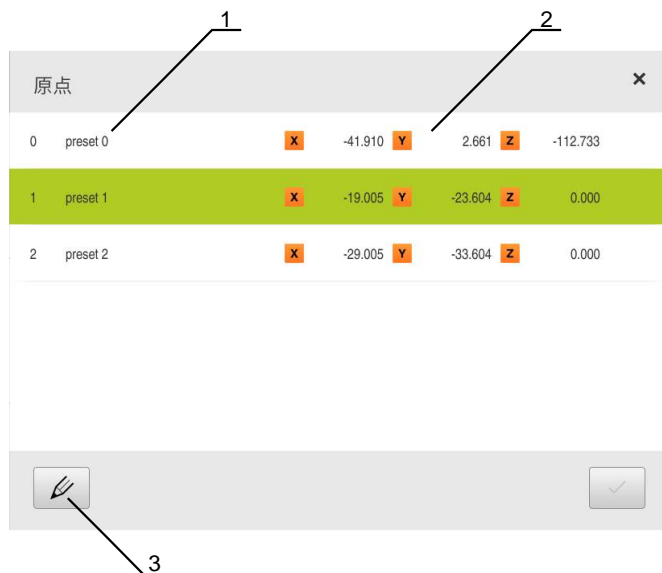


图 34: 铣削应用模式下带绝对位置的预设表

- 1 标识
- 2 坐标
- 3 编辑预设表

定义预设点

用以下方法定义预设表：

应用	名称	说明
铣削	探测	用HEIDENHAINKT 130找边器探测工件。本产品自动将预设点传到预设表中
铣削 车削	触发式	用刀具探测工件。必须将相应的刀具位置手动定义为预设点
铣削 车削	数值输入	必须手动将预设点的数字值输入到预设表中


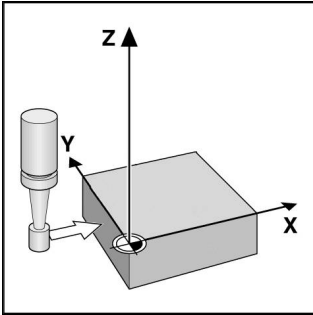

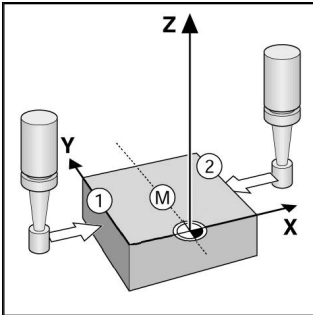

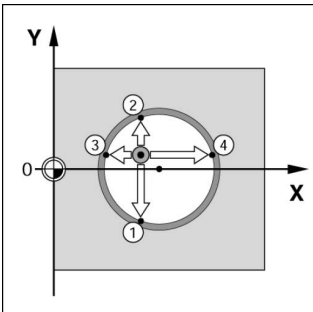


根据应用要求，Operator类的用户定义预设点。

预设点的探测功能（在铣削应用模式下）

操作向导帮助用户通过探测设置预设点。

以下功能用于探测工件：

图标	功能	图例
	探测工件边 （一步探测）	
	确定工件中心线 （两步探测）	
	确定圆弧形状的圆心（孔或圆柱） （刀具三步探测；找边器四步探测）	

探测（在铣削应用模式下）的预设点设置



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作的用户界面
- ▶ 点击状态栏的**其它功能**



- ▶ 在**探测**下的对话框中点击需要的功能：

- ▶ 探测边

或者

- ▶ 查找中心线

或者

- ▶ 查找圆心



- ▶ 在**选择刀具**对话框中选择插入的刀具：

- ▶ 用HEIDENHAINKT 130找边器：激活**用测头**

- ▶ 使用刀具时：

- ▶ 取消激活**用测头**

- ▶ 在**刀具直径**输入框中输入需要值

或者

- ▶ 选择刀具表中的相应刀具



- ▶ 点击操作向导中的**确认**

- > 按照操作向导的说明进行探测

- ▶ 探测时，必须注意：

- ▶ 将找边器移向工件边直到找边器上的LED指示灯亮

或者

- ▶ 移动刀具直到刀具接触到工件边

- ▶ 确认操作向导的的每一步

- ▶ 最后一次探测后，退回找边器或刀具

- > 最后一次探测后，显示**选择原点**对话框

- ▶ 在**被选原点**输入框中选择需要的预设点：

- ▶ 要改写现有的预设点，选择预设表中的表项

- ▶ 要添加新预设点，输入预设表中尚未用到的编号

- ▶ 用**RET**确认输入

- ▶ 在**设置位置值**输入框中输入需要的值：

- ▶ 将该输入框留空，加载测量值

- ▶ 要定义新值，输入需要值

- ▶ 用**RET**确认输入



- ▶ 点击操作向导中的**确认**

- > 探测的坐标加载为预设点

探测（在车削应用模式下）的预设点设置



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作的用户界面



- ▶ 点击状态栏的**其它功能**



- ▶ 点击对话框中的**原点**
- > 打开**设置预设点数据**对话框
- ▶ 将刀具移到需要的位置



- ▶ 点击**保存位置**
- > 刀具的当前位置被保存
- ▶ 将刀具退回到安全位置
- ▶ 在输入框中输入需要的位置数据



- ▶ 点击操作向导中的**确认**
- > 显示“选择”预设点对话框
- ▶ 在**被选原点**输入框中选择需要的预设点：
 - ▶ 要改写现有的预设点，选择预设表中的表项
 - ▶ 要创建新预设点，输入预设表中尚未用到的编号并用**RET**确认



- ▶ 点击操作向导中的**确认**
- > 探测坐标值作为预设点

手动原点设置

如果在预设表中手动创建预设点，执行以下操作：

- 预设表中的表项为各个轴的当前实际位置分配一个新位置值
- 用**CE**清除表项，将把个别轴的位置值再次重置为机床原点。因此，新位置值只相对机床原点



- ▶ 点击状态栏的**原点**
- > 显示**原点**对话框



- ▶ 点击**打开表**
- > 显示**原点表**对话框



- ▶ 点击**添加**
- ▶ 在**说明**输入框中输入名称
- ▶ 点击一个或多个需要轴的输入框，并输入相应位置值
- ▶ 用**RET**确认输入
- > 已定义的预设点添加到预设表中



- ▶ 要避免预设点的表项被意外修改或删除，点击预设点表项旁的**锁定**图标



- > 该图标改变和该项被锁定



- ▶ 点击**关闭**
- > **原点表**对话框关闭

删除预设点



- ▶ 点击状态栏的**原点**
- > 显示**原点**对话框
- ▶ 点击**打开表**
- > 显示**原点表**对话框
- ▶ 要选择一个或多个预设点，点击相应行的复选框
- > 当前复选框用绿色高亮显示



预设点表项被锁定，避免被意外修改或删除。

- ▶ 点击该项旁的**开锁**图标
- > 该图标改变和该项解除锁定



- ▶ 点击**删除**
- > 显示信息
- ▶ 用**确定**关闭该信息
- > 选择的预设点从预设表中删除



- ▶ 点击**关闭**
- > **原点表**对话框关闭

8.4 备份配置

本产品的设置可被备份在一个文件中，在本产品重置为工厂默认设置后可用该产品还原或用于多个产品的安装。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **备份和还原配置**
 - **备份配置**

执行完成备份

完整备份配置期间，将备份本产品的所有设置。

- ▶ 点击**完成备份**
- ▶ 根据需要，将USB存储设备（FAT32格式）连接在本产品的USB端口处
- ▶ 选择复制配置数据的文件夹
- ▶ 指定配置数据的文件名，例如"<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**另存为**
- ▶ 点击**确定**，确认成功备份配置
- > 配置文件被备份

更多信息: "备份和还原配置", 322 页

安全拔出USB存储设备



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- ▶ 转到保存位置列表处
- ▶ 点击**安全拔出**



- > 显示**现在可移除存储介质**。信息
- ▶ 断开USB存储设备的连接

8.5 备份用户文件

本产品的用户文件可被备份在一个文件中，在重置为工厂默认设置后可用该文件还原。与设置的备份一起，可以备份本产品的全部配置。

更多信息: "备份配置", 131 页



备份中包括相应文件夹下保存的全部用户组的全部文件，并可还原为用户文件。

不还原**System**文件夹下的文件。

执行备份

用户文件可备份为ZIP文件，保存在USB存储设备中或相连的网络驱动器上。



- ▶ 点击主菜单的**设置**



- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **备份和还原配置**
 - **备份用户文件**
- ▶ 点击**保存为ZIP文件**
- ▶ 根据需要，将USB存储设备（FAT32格式）连接在本产品的USB端口处
- ▶ 选择要复制ZIP文件的文件夹
- ▶ 指定ZIP文件的文件名，例如 "<yyyy-mm-dd>_config"
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**另存为**
- ▶ 点击**确定**确认成功完成用户文件备份
- > 用户文件被备份。

更多信息: "备份和还原配置", 322 页

安全拔出USB存储设备



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- ▶ 转到保存位置列表处
- ▶ 点击**安全拔出**
- > 显示**现在可移除存储介质**。信息
- ▶ 断开USB存储设备的连接



9

铣削 – 快速入门

9.1 概要

本章介绍示例工件的生产。在生产示例工件中，本产品将介绍多种操作模式下使用不同加工选项一步一步的操作。成功生产该法兰需要执行以下加工步骤：

加工步骤	操作模式
确定预设点0	手动操作
加工通孔	手动操作
加工矩形型腔	MDI模式
加工配合尺寸	MDI模式
确定预设点1	手动操作
加工螺栓孔圆	编写程序和程序运行
加工一排孔	编写程序和程序运行

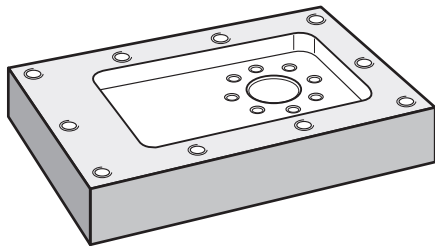


图 35: 工件举例

本章不介绍示例工件的外轮廓的加工操作。假定外轮廓已完成加工。

i 有关各项操作的详细说明，请参见以下各章“铣削 手动操作”、“铣削 MDI模式”、“铣削 编程”和“铣削 程序运行”。

i 执行以下操作前，必须确保已阅读和理解“基本操作”章的内容。
更多信息: “基本操作”，61 页

9.2 登录进行快速启用

用户登录

为快速启用，**Operator**用户必须进行登录。



- ▶ 点击主菜单中的**用户登录**
- ▶ 根据需要，当前已登录的用户退出
- ▶ 选择**Operator**用户
- ▶ 点击**密码**输入框
- ▶ 输入密码 “operator”



如果密码与分配给用户的默认密码不同，有关已分配的密码，请查看**Setup**用户或**OEM**用户。
如果忘记了密码，联系HEIDENHAIN服务部。



- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**登录**

9.3 要求

要加工铝法兰，用手动操作或NC数控机床。该法兰的带尺寸技术图为：

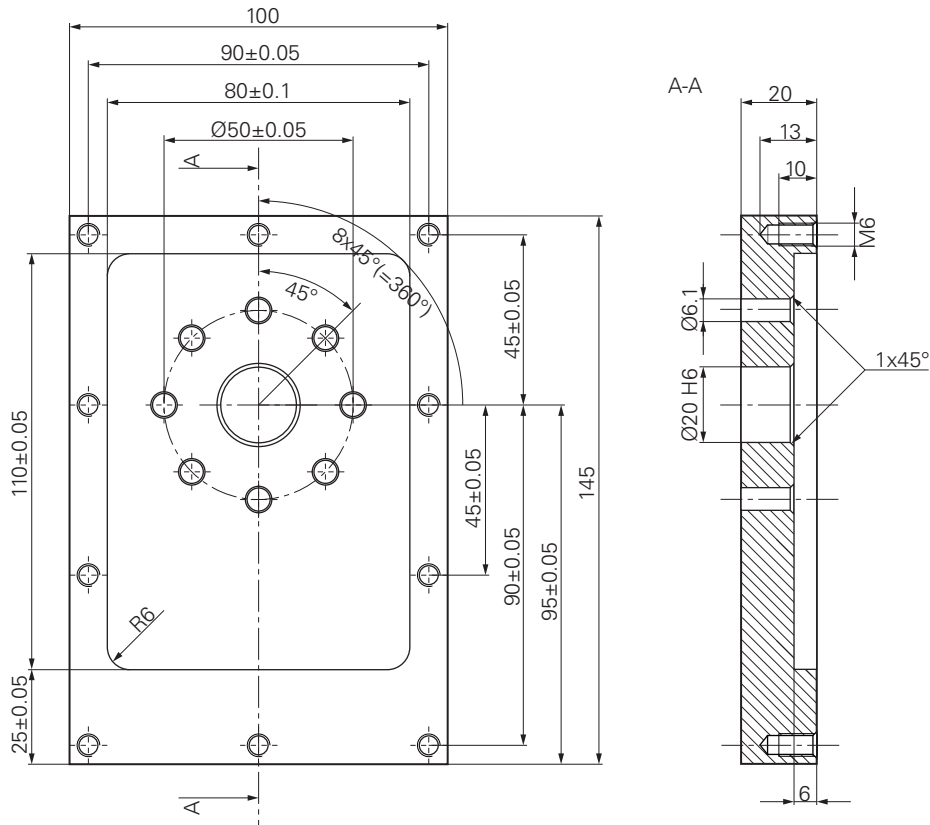


图 36: 示例工件 – 技术图

机床

- 机床开机启动
- 预加工的工件毛坯夹持在机床上

产品

- 主轴坐标轴被配置
- 该轴已执行参考点回零
更多信息: "执行参考点回零", 198 页
- 配海德汉KT 130找边器

刀具

提供以下刀具：

- 钻头Ø 5.0 mm
- 钻头Ø 6.1 mm
- 钻头Ø 19.8 mm
- 铰刀Ø 20 mm H6
- 端铣刀Ø 12 mm
- 镗孔刀Ø 25 mm 90°
- 丝锥M6

刀具表

该例 假定加工使用的刀具尚未定义。

因此，必须为每一把使用的刀具在本产品的刀具表中定义其特定的参数。后续加工中，可用状态栏访问刀具表中的参数。

更多信息: "创建刀具表", 151 页



▶ 点击状态栏的**刀具**

> 显示**刀具**对话框



▶ 点击**打开表**

> 显示**刀具表**对话框



▶ 点击**添加**

▶ 在**刀具类型**输入框中，输入名称**钻头5.0**

▶ 用**RET**确认输入

▶ 在**直径**输入框中，输入数值**5.0**

▶ 用**RET**确认输入

▶ 在**长度**输入框中，输入钻头长度

▶ 用**RET**确认输入

> 已定义的Ø 5.0 mm钻头添加到刀具表中

▶ 用**[类型] [直径]**的命名方式为其它刀具重复该操作



▶ 点击**关闭**

> **刀具表**对话框关闭

9.4 确定预设点 (手动操作模式)

首先需要确定第一预设点。基于该预设点，本产品计算相对坐标系的全部值。用海德汉KT 130找边器确定预设点。

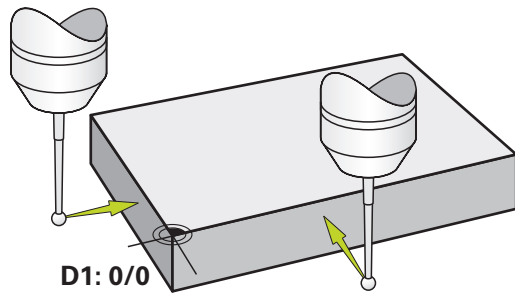


图 37: 示例工件 – 确定预设点D1

激活



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作的用户界面

探测预设点D1



- ▶ 在机床上，将海德汉KT 130找边器插入到主轴中并连接本产品
更多信息: "配置测头 (在铣削应用模式下)", 117 页
- ▶ 点击状态栏的**辅助功能**



- ▶ 在该对话框中，点击**探测边**
- > 显示**选择刀具**对话框
- ▶ 在**选择刀具**对话框中，激活**用测头**选项
- ▶ 按照操作向导的说明操作并在X轴方向探测以定义预设点
- ▶ 将找边器移向工件边直到找边器上的LED指示灯亮
- > 打开**选择原点**对话框
- ▶ 将找边器退离工件边
- ▶ 在**被选原点**字段，从预设表中选择预设点**0**
- ▶ 在**设置位置值**字段中，输入X轴方向的数据**0**并用**RET**确认
- ▶ 点击操作向导中的**确认**
- > 探测的坐标值加载到预设点**0**中
- ▶ 重复该操作并在Y轴方向探测以定义预设点



9.5 加工通孔 (手动操作模式)

第一步的加工是在手动操作模式下用 $\varnothing 5.0$ mm钻头钻通孔。然后，用 $\varnothing 19.8$ mm钻头钻通孔。输入框中的输入值直接来自带尺寸的技术图。

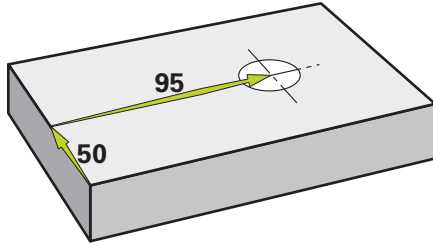


图 38: 示例工件 – 钻通孔

激活



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作的用户界面

9.5.1 预钻通孔



- ▶ 在机床上，将 $\varnothing 5.0$ mm钻头插入到主轴中
- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框
- ▶ 点击**钻头5.0**



- ▶ 点击**确认**
- > 将自动应用相应的机床参数
- > **刀具**对话框关闭



- ▶ 在本产品上，设置主轴转速为3500 1/min
- ▶ 在机床上，用以下方法移动主轴：
 - X轴方向：95 mm
 - Y轴方向：50 mm
- ▶ 预钻通孔并退离主轴
- ▶ 保持X轴和Y轴位置不变
- > 成功预钻通孔

9.5.2 镗通孔



- ▶ 在机床上，将 \varnothing 19.8 mm钻头插入到主轴中
- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框
- ▶ 点击**钻头19.8**
- ▶ 点击**确认**
- > 将自动应用相应的机床参数
- > **刀具**对话框关闭
- ▶ 在本产品上，设置主轴转速为400 rpm

- ▶ 镗通孔并退离主轴
- > 成功镗通孔

9.6 加工矩形型腔 (MDI操作模式)

用MDI操作模式加工矩形型腔。输入框中的输入值直接来自带尺寸的技术图。

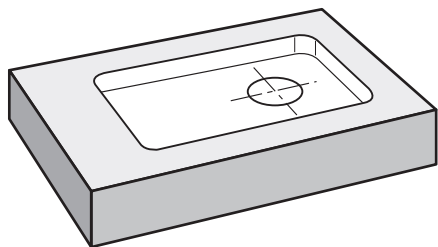


图 39: 示例工件 – 加工矩形型腔

激活



- ▶ 点击主菜单中的**MDI**
- > 显示MDI模式的用户界面

9.6.1 定义矩形型腔



▶ 点击状态栏的**刀具**

> 显示**刀具**对话框

▶ 点击**端铣刀**



▶ 点击**确认**

> 将自动应用相应的机床参数

> **刀具**对话框关闭



▶ 移动刀具直到刀具接触到法兰的表面

▶ 按住数显装置中的**Z**

> 本产品显示Z轴为0



▶ 点击状态栏的**创建**

> 显示新程序段

▶ 在**程序段类型**下拉列表中选择**矩形型腔**程序段类型

▶ 根据尺寸数据，输入以下参数：

■ **安全高度**：10

■ **深度**：-6

■ **中心的X轴坐标**：80

■ **中心的Y轴坐标**：50

■ **X轴侧边长度**：110

■ **Y轴侧边长度**：80

■ **方向**：顺时针

■ **精加余量**：0.2

▶ 如果刀具轴为NC数控轴，再输入以下参数：

■ **开始深度**：0.5

■ **Plunging depth**：4

■ **铣削进给速率**：800

■ **Feed rate for plunging**：260

▶ 用**RET**确认每项输入

▶ 要运行该程序段，点击**END**



> 显示定位辅助

> 如果已激活仿真窗口，显示矩形型腔

9.6.2 铣削矩形型腔



主轴转速值、铣削深度值和进给速率值取决于端铣刀的金属切削速度和机床。



- ▶ 在机床上，将Ø 12 mm端铣刀插入到主轴中
- ▶ 在本产品上，将主轴转速设置为标准值
- ▶ 如果本产品或机床配NC数控轴，点击或按下**NC START key** (NC启动) 按键
- ▶ 启动加工 – 按照操作向导的说明操作
- > 本产品执行铣削操作的各个步骤
- ▶ **点击关闭**
- > 程序运行停止
- > 操作向导关闭
- > 成功完成矩形型腔的加工



9.7 加工配合孔 (MDI操作模式)

用MDI操作模式加工配合孔。输入框中的输入值直接来自带尺寸的技术图。



铰孔前，应加工通孔的倒角。倒角有利于铰刀的第一刀加工和避免形成毛刺。

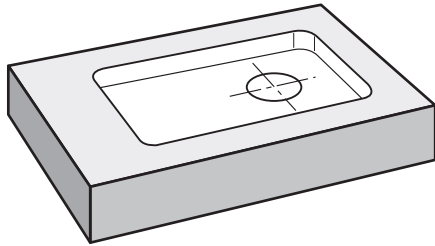


图 40: 示例工件 – 加工配合孔

激活



- ▶ 点击主菜单中的**MDI**
- > 显示MDI模式的用户界面

9.7.1 定义配合孔



- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框
- ▶ 点击**铰刀**
- ▶ 点击**确认**
- > 将自动应用相应的机床参数
- > **刀具**对话框关闭



- ▶ 点击状态栏的**创建**
- > 显示新程序段
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中选择**定位**程序段类型
- ▶ 根据尺寸数据，输入以下参数：



- **X轴坐标**：95
- **Y轴坐标**：50
- **Z轴坐标**：钻通孔

- ▶ 如果刀具轴为NC数控轴，输入以下参数：

- **Z轴坐标**：-25

- ▶ 用**RET**确认每项输入
- ▶ 要运行该程序段，点击**END**
- > 显示定位辅助



- > 如果仿真窗口已激活，显示位置和运动路径

9.7.2 铰孔配合孔



250



- ▶ 在机床，将 $\varnothing 20$ mm H6铰刀插入主轴中
- ▶ 如果本产品或机床配NC数控轴，点击或按下**NC START key** (NC启动) 按键
- ▶ 在本产品上，设置主轴转速为250 rpm

- ▶ 启动加工 – 按照操作向导的说明操作
- ▶ 点击**关闭**
- > 程序运行停止
- > 操作向导关闭
- > 成功完成配合孔的加工

9.8 确定预设点 (手动操作模式)

要找正螺栓孔圆与孔框，必须将配合孔的圆心设置为预设点。基于该预设点，本产品计算相对坐标系的全部值。用海德汉KT 130找边器确定预设点。

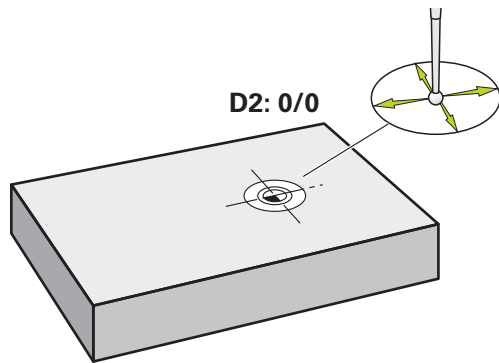


图 41: 示例工件 – 确定预设点D2

激活



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作的用户界面

探测预设点D2



- ▶ 在机床上，将海德汉KT 130找边器插入到主轴中并连接本产品
更多信息: "配置测头 (在铣削应用模式下)", 117 页
- ▶ 点击状态栏的**其它功能**



- ▶ 点击对话框中的**找圆心**
- > 打开**选择刀具**对话框
- ▶ 在**选择刀具**对话框中，激活**用测头**选项
- ▶ 按照操作向导的说明操作
- ▶ 将找边器移向工件边直到找边器上的LED指示灯亮
- > 打开**选择原点**对话框
- ▶ 将找边器退离工件边
- ▶ 在**被选原点**字段，选择预设点**1**
- ▶ 在**设置位置值**字段，输入X轴和Y轴位置值为**0**并用**RET**确认



- ▶ 点击操作向导中的**确认**
- > 探测坐标加载到预设点**1**中

激活预设点



- ▶ 点击状态栏的**原点**
- > 打开**原点**对话框
- ▶ 点击预设点**1**
- ▶ 点击**确认**
- > 预设点设置完成
- > 在状态栏, 显示预设点**1**



9.9 编写螺栓孔圆和排孔的程序 (编程)

在程序编辑操作模式下，加工螺栓孔圆和排孔。小批量生产中，可以重用该程序。输入框中的输入值直接来自带尺寸的技术图。

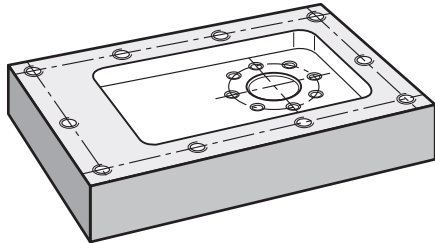


图 42: 示例工件 – 编程螺栓孔阵列和排孔

激活



- ▶ 点击主菜单中的**程序编辑**
- > 显示程序编辑的用户界面

9.9.1 创建程序头



- ▶ 在程序管理器中，点击**创建新程序**
- > 对话框打开。
- ▶ 在对话框中，选择程序的保存位置，例如 **Internal/Programs**
- ▶ 输入程序的名称
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**创建**
- > 新程序中含已创建的**程序头**启动程序段
- ▶ 在**名称**中输入名称**举例**
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 在**直线值单位**中选择**mm**尺寸单位
- > 成功创建该程序；现在可以开始编程

9.9.2 编写刀具程序



- ▶ 点击工具栏的**添加程序段**
- > 新程序段插入到当前位置之下
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中，选择**刀具调用**程序段类型



- ▶ 点击**当前刀具的刀号**
- > 显示**刀具**对话框
- ▶ 点击**钻头6.1**
- > 将自动应用相应的机床参数
- > **刀具**对话框关闭



- ▶ 点击工具栏的**添加程序段**
- > 新程序段插入到当前位置之下
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中，选择**主轴转速**程序段类型
- ▶ 在**主轴转速**中，输入数字**3000**
- ▶ 用**RET**确认输入

9.9.3 编写螺栓孔圆程序



- ▶ 点击工具栏的**添加程序段**
- > 新程序段插入到当前位置之下
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中选择**螺栓孔圆**程序段类型
- ▶ 输入以下值：

- **孔数**：8
- **中心的X轴坐标**：0
- **中心的Y轴坐标**：0
- **半径**：25
- **起始角**：0°
- **步进角**：整圆
- **深度**：-25

- ▶ 如果刀具轴为NC数控轴，再输入以下参数：
- **安全高度**：10
- **进给速率**：2000
- **Feed rate for plunging**：600
- ▶ 用**RET**确认每项输入
- ▶ 点击**END**，结束输入操作



- ▶ 在程序管理器中，点击**保存程序**
- > 程序被保存

9.9.4 编写刀具程序



- ▶ 点击工具栏的**添加程序段**
- > 新程序段插入到当前位置之下
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中，选择**刀具调用**程序段类型



- ▶ 点击**当前刀具的刀号**
- > 显示**刀具**对话框
- ▶ 点击**钻头5.0**
- > 将自动应用相应的机床参数
- > **刀具**对话框关闭



- ▶ 点击工具栏的**添加程序段**
- > 新程序段插入到当前位置之下
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中，选择**主轴转速**程序段类型
- ▶ 在**主轴转速**中，输入数字**3000**
- ▶ 用**RET**确认输入

9.9.5 编写排孔程序



- ▶ 点击工具栏的**添加程序段**
- > 新程序段插入到当前位置之下
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中选择**孔排**程序段类型
- ▶ 输入以下值：
 - **第1孔的X轴坐标**：-90
 - **第1孔的Y轴坐标**：-45
 - **每行孔数**：4
 - **孔间距**：45
 - **角度**：0°
 - **深度**：-13
 - **行数**：3
 - **行间距**：45
 - **填入模式**：排孔
- ▶ 如果刀具轴为NC数控轴，再输入以下参数：
 - **安全高度**：10
 - **进给速率**：2000
 - **Feed rate for plunging**：600
- ▶ 用**RET**确认每项输入



- ▶ 在程序管理器中，点击**保存程序**
- > 程序被保存

9.9.6 仿真程序运行

成功编写螺栓孔圆和排孔程序后，在仿真窗口中仿真编写的程序序列。

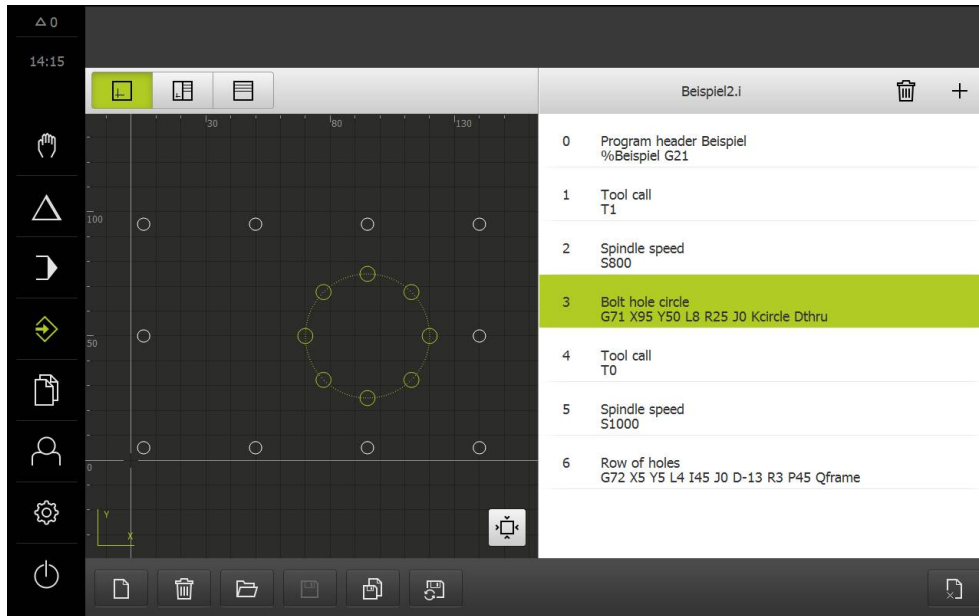


图 43: 示例工件 – 仿真窗口



- ▶ 点击**仿真窗口**
- > 显示仿真窗口
- ▶ 点击每一个程序段，逐一点击
- > 点击的加工步骤用彩色显示在仿真窗口中
- ▶ 在视图中检查程序错误，例如刀具路径与孔相交
- > 如果无程序错误，加工螺栓孔圆和排孔

9.10 加工螺栓孔圆和排孔 (程序运行)

在程序中已定义了螺栓孔圆和排孔的一个加工步骤。在程序运行操作模式下，执行编写的程序。

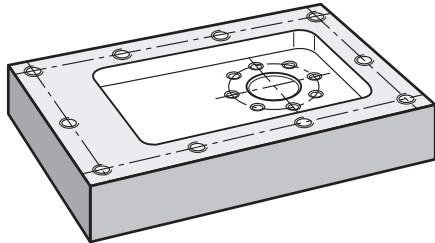


图 44: 示例工件 – 钻孔加工螺栓孔阵列和排孔

9.10.1 打开程序



▶ 点击本产品主页中的**程序运行**

> 显示程序运行的用户界面



▶ 在程序管理器中，点击**打开程序**

> 对话框打开。

▶ 在对话框中选择**Internal/Programs**保存位置

▶ 点击文件**举例i**

▶ 点击**打开**

> 打开选择的程序

9.10.2 运行程序



- ▶ 在机床上，将 \varnothing 6.1 mm钻头插入到主轴中
- ▶ 点击程序控制上的**NC START** (NC启动)

或者

- ▶ 在机床上：按下**NC START (NC启动) 按键**
- > 本产品选择程序中的第一次刀具调用程序段
- > 操作向导显示相应说明



- ▶ 再次点击**NC START** (NC启动)，开始加工

或者

- ▶ 在机床上：按下**NC START (NC启动) 按键**
- > 主轴转速已设置并已选择螺栓孔圆的第一个加工程序段
- > 显示螺栓孔圆加工程序段的一个步骤
- ▶ 点击**NC START** (NC启动)，移动轴

或者

- ▶ 在机床上：按下**NC START (NC启动) 按键**
- > 执行运动
- ▶ 根据机床情况，执行手动操作，例如钻通孔时手动移动Z轴
- ▶ 用**下一步**调用螺栓孔圆加工程序段的下个步骤
- > 下个步骤被调用
- ▶ 点击**NC START** (NC启动)，执行下个运动



或者

- ▶ 在机床上：按下**NC START (NC启动) 按键**
- ▶ 按照操作向导的说明操作
- ▶ 执行螺栓孔圆加工程序段的全部步骤后，点击**下个程序步骤**
- > 选择下个加工程序段，排孔
- > 显示排孔加工程序段的一个步骤



- ▶ 在机床上，将 \varnothing 5.0 mm钻头插入到主轴中
- ▶ 对于排孔加工程序段，重复该操作



- ▶ 排孔钻孔后，点击**关闭**
- > 加工结束
- > 程序被重置
- > 操作向导关闭

10

车削 – 快速入门

10.1 概要

本章介绍示例工件的生产。本章将以示例工件为例分步骤地介绍本产品的多种加工选项。要成功加工轴承座，需要执行以下加工步骤：

加工步骤	操作模式
设置车床	手动操作
粗加工外轮廓	手动操作
车削凹槽	手动操作
精加工外轮廓	手动操作

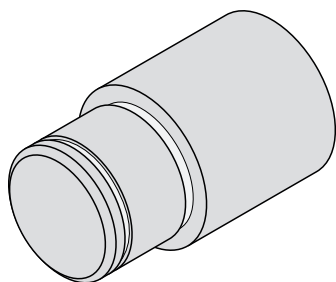


图 45: 工件举例



执行以下操作前，必须确保已阅读和理解“基本操作”章的内容。
更多信息：“基本操作”，61 页

10.2 登录进行快速启用

用户登录

为快速启用，**Operator**用户必须进行登录。



- ▶ 点击主菜单中的**用户登录**
- ▶ 根据需要，当前已登录的用户退出
- ▶ 选择**Operator**用户
- ▶ 点击**密码**输入框
- ▶ 输入密码 “operator”



如果密码与分配给用户的默认密码不同，有关已分配的密码，请查看**Setup**用户或**OEM**用户。
如果忘记了密码，联系HEIDENHAIN服务部。



- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**登录**

10.3 要求

用手动操作的车床加工轴承座。下面是轴承座的尺寸技术图：

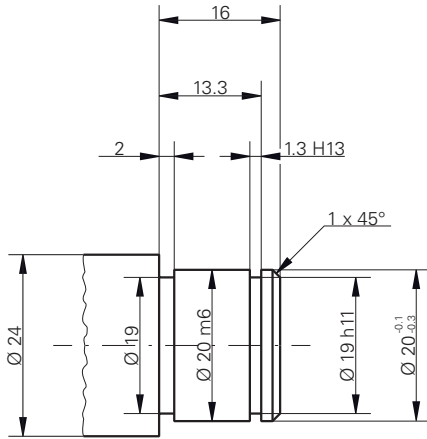


图 46: 示例工件 – 技术图

车削

- 开机启动车床
- 将Ø 24 mm的工件毛坯夹持在车床上

产品

- 该轴已执行参考点回零
更多信息: "执行参考点回零", 198 页

刀具

提供以下刀具：

- 粗加工刀
- 精加工刀
- 开槽刀 (1 mm)
- 车刀 (45°)

刀具表

该例 假定加工使用的刀具尚未定义。

必须事先将全部需使用的刀具添加到刀具表中。

更多信息: "创建刀具表", 151 页



- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框



- ▶ 点击**打开表**
- > 显示**刀具表**对话框



- ▶ 点击**添加**
- ▶ 在**刀具类型**输入框中，输入标识**精加工刀**。
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 在**X**输入框中输入值**0**
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 在**Z**输入框中输入值**0**
- ▶ 用**RET**确认输入
- > 将已定义的精加工刀添加到刀具表中
- ▶ 对其它刀，重复以上操作



- ▶ 点击**关闭**
- > **刀具表**对话框关闭

10.4 设置车床

在最初的设置步骤中，需要首先设置车床。本产品需要各个刀具的参数，以计算相对坐标系。为加工一个工件，需要一个已有定义的预设点。

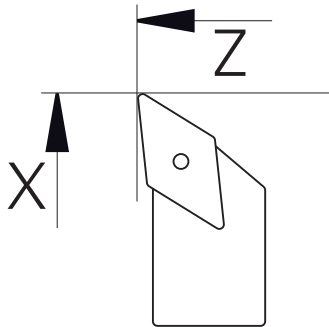


图 47: 精加工刀参数

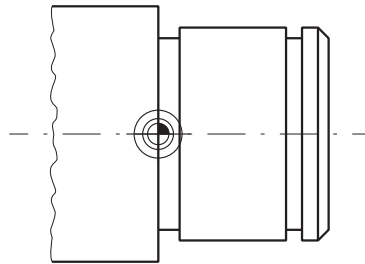


图 48: 预设点

激活



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作的用户界面

关联轴



对于带**Z**轴滑座和**Zo**上刀架的车床，可以关联**Z**轴与**Zo**轴。



- ▶ 在工作区内，将**Z轴**键拖到右侧



- ▶ 点击**关联**
- > **Zo**轴现在与**Z**轴关联在一起
- > 已关联轴的图标显示在**Z轴**键旁
- > 关联轴的位置值显示为合计值



10.4.1 测量参考刀

对于每一把使用的刀具，都必须确定切削刀相对机床坐标系或工件预设点的位置（X轴及/或Z轴）。为此，必须首先定义一把刀具，其它刀具的全部其它参数都基于该刀进行计算。在本例中，将用精加工刀作为参考刀。



- ▶ 在车床上，将精加工刀夹持在刀座中
- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框
- ▶ 点击**精加工刀**



- ▶ 点击**确认**
- > 该精加工刀显示在状态栏中
- ▶ 在车床上，将主轴转速设置为1500 rpm
- ▶ 点击状态栏的**其它功能**



- ▶ 点击**刀具数据**
- > 打开**设置刀具数据**对话框
- ▶ 用精加工刀接近工件毛坯并执行触发式操作



- ▶ 达到适当Z轴值时，点击**保存位置**
- ▶ 用精加工刀执行端面车削
- ▶ 将刀具退回到安全位置
- ▶ 在**Z**输入框中，输入数值**0**



- ▶ 用精加工刀接近工件毛坯
- ▶ 达到适当X轴值时，点击**保存位置**
- ▶ 用精加工刀在工件外圆车削一步
- ▶ 将刀具退回到安全位置
- ▶ 关闭主轴



- ▶ 用相应测量设备测量车削的外径
- ▶ 在**X**输入框中输入测量值



- ▶ 点击操作向导中的**确认**
- > 显示**选择刀具**对话框
- ▶ 点击精加工刀
- ▶ 点击操作向导中的**确认**
- > 这些参数存入刀具表中

10.4.2 刀具测量

已将精加工刀定义为参考刀。对于所有其它刀具，必须确定其刀与参考刀间的偏差。测量期间，被测刀具的参数自动由参考刀的参数补偿。测量的各刀参数值独立保存，即使删除参考刀后，仍保留不变。本例中，将粗加工刀添加为刀具。



- ▶ 在车床上，将粗加工刀夹持在刀座中
- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框
- ▶ 点击**粗加工刀**



- ▶ 点击**确认**
- > **粗加工刀**显示在状态栏中
- ▶ 在车床上，将主轴转速设置为1500 rpm
- ▶ 点击状态栏的**其它功能**



- ▶ 点击**刀具数据**
- > 打开**设置刀具数据**对话框



- ▶ 慢慢接近平面直到出现细小切屑
- ▶ 达到适当Z轴值时，点击**保存位置**
- ▶ 将刀具退回到安全位置
- ▶ 在**Z**输入框中，输入数值**0**



- ▶ 用粗加工刀接近工件毛坯
- ▶ 达到适当X轴值时，点击**保存位置**
- ▶ 用粗加工刀在工件外圆车削一步
- ▶ 将刀具退回到安全位置
- ▶ 关闭主轴



- ▶ 用相应测量设备测量车削的外径
- ▶ 在**X**输入框中输入测量值
- ▶ 点击操作向导中的**确认**
- > 显示**选择刀具**对话框



- ▶ 点击**粗加工刀**
- ▶ 点击操作向导中的**确认**
- > 这些参数添加到刀具表中
- ▶ 对其它刀，重复以上操作。

10.4.3 查找预设点

要加工轴承座，需要找到预设点。根据图纸，图纸尺寸基于轴承的配合面。在该图纸中，轴承的配合面用绿色高亮显示。基于该预设点，本产品计算相对坐标系的全部值。

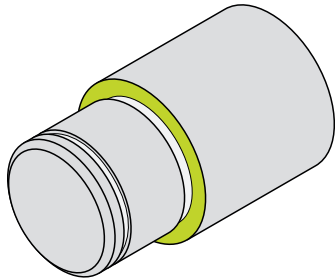


图 49: 示例工件 – 查找预设点



- ▶ 在车床上，将精加工刀夹持在刀座中
- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框



- ▶ 点击**精加工刀**
- ▶ 点击**确认**
- > **精加工刀**显示在状态栏中
- ▶ 点击状态栏的**辅助功能**



- ▶ 点击对话框中的**原点**
- > 打开**设置预设点数据**对话框
- ▶ 在工件毛坯上，沿**Z**轴负方向移动精加工刀大约17 mm



- ▶ 点击**保存位置**
- > 刀具的当前位置被保存
- ▶ 将刀具退回到安全位置
- ▶ 在**Z**输入框中，输入数值**0**



- ▶ 点击操作向导中的**确认**
- > 显示**选择原点**对话框
- ▶ 选择**被选原点**输入框中的预设点**0**



- ▶ 点击操作向导中的**确认**
- > 探测的坐标加载为预设点

10.5 粗加工外轮廓

在第二加工步骤中，粗加工外轮廓。必须带精加工余量地车削整个轮廓。精加工余量是为在精加工步骤中用精加工刀加工无缺陷的表面。

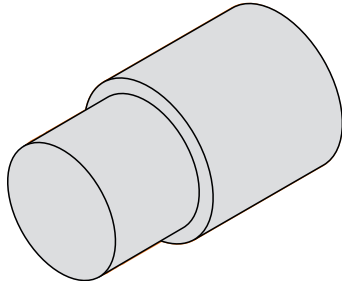


图 50: 示例工件 – 粗加工外轮廓



- ▶ 在车床上，将粗加工刀夹持在刀座中
- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框
- ▶ 点击**粗加工刀**
- ▶ 点击**确认**
- > 将自动应用相应的机床参数
- > **刀具**对话框关闭
- ▶ 在车床上，将主轴转速设置为1500 rpm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - X : 25.0 mm
 - Z : 16.2 mm
- ▶ 用粗加工刀执行端面车削加工
- ▶ 将刀具退回到安全位置
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - X : 20.2 mm
 - Z : 17.0 mm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - Z : 0.2 mm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - X : 25.0 mm
- ▶ 将刀具退回到安全位置
- ▶ 关闭主轴
- > 现在已成功完成外轮廓的粗加工

10.6 车削凹槽

在第三步加工中，将车削两个凹槽。凹槽之一作为配合面的底切，另一个凹槽用于固定密封环。

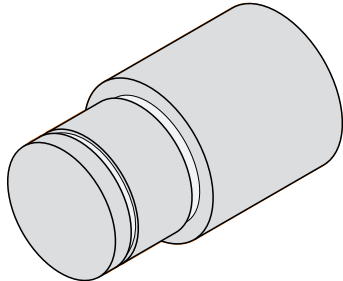


图 51: 示例工件 – 车削凹槽



- ▶ 在车床上，将开槽刀夹持在刀座中
- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框
- ▶ 点击**开槽刀1 mm**
- ▶ 点击**确认**
- > 将自动应用相应的机床参数
- > **刀具**对话框关闭
- ▶ 在车床上，将主轴转速设置为400 rpm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - X : 21.0 mm
 - Z : 12.3 mm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - X : 18.935 mm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - X : 21.0 mm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - Z : 12.0 mm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - X : 18.935 mm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - X : 21.0 mm
- ▶ 将刀具退回到安全位置
- ▶ 对于第二个凹槽，重复该操作
- ▶ 关闭主轴
- > 成功完成凹槽的加工

10.7 精加工外轮廓

在第四加工步骤和最后加工步骤中，用精加工刀加工外轮廓。

i 精加工前，应首先加工倒角（1 x 45°）并对其它所有尖角进行轻微倒角，避免出现毛刺。

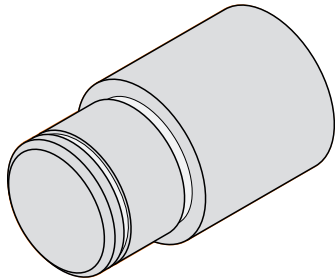


图 52: 示例工件 – 精加工外轮廓



- ▶ 在车床上，将精加工刀夹持在刀座中
- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框
- ▶ 点击**精加工刀**
- ▶ 点击**确认**
- > 将自动应用相应的机床参数
- > **刀具**对话框关闭
- ▶ 在车床上，将主轴转速设置为1500 rpm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - X : 25.0 mm
 - Z : 16.0 mm
- ▶ 用精加工刀执行端面车削
- ▶ 将刀具退回到安全位置
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - X : 19.8 mm
 - Z : 17.0 mm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - Z : 12.5 mm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - X : 20.015 mm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - Z : 1.5 mm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - X : 19.5 mm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - Z : 0.0 mm
- ▶ 在车床上将刀具移到位置：
 - X : 25.0 mm
- ▶ 将刀具退回到安全位置
- ▶ 关闭主轴
- > 现在已成功完成外轮廓的精车

11

铣削 – 手动操作

11.1 概要

本章介绍“手动操作”模式和在该操作模式下用简单的加工步骤加工工件。

i 执行以下操作前，必须确保已阅读和理解“基本操作”章的内容。
更多信息: “基本操作”，61 页

简要说明

执行编码器参考点回零操作，定义绝对位置。在手动操作模式下完成参考点回零时，就建立了预设点，在加工中预设点是确保符合工件尺寸图的基础。

i 手动操作模式下只有设置了预设点，才能在MDI操作模式下使用本产品。

后面将介绍在手动操作模式下为简单加工测量位置 and 选择刀具的方法。

激活



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作的用户界面

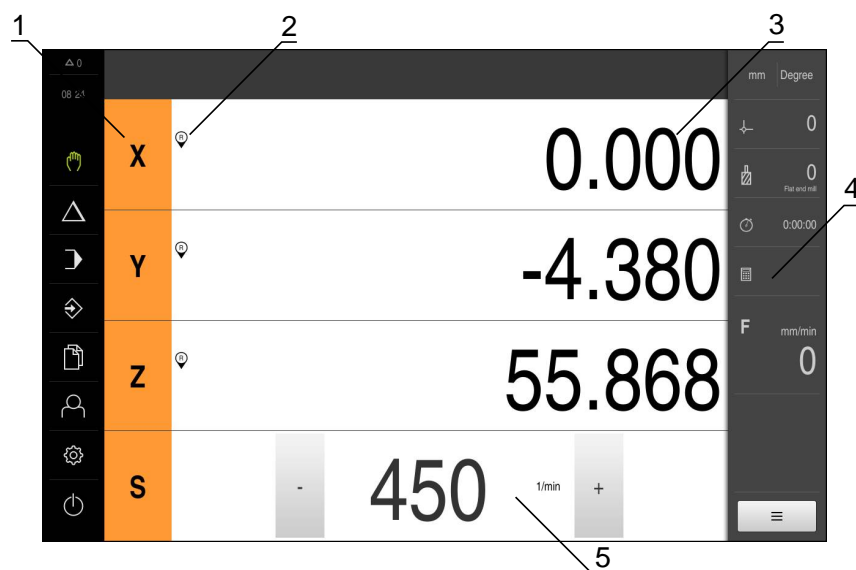



图 53: 手动操作菜单


- 1 轴键
- 2 参考
- 3 位置显示
- 4 状态栏
- 5 主轴转速（机床）


11.2 执行参考点回零

通过参考点，本产品可建立编码器的轴位置与机床的对应关系。

如果在定义的坐标系中，编码器未提供参考点，开始测量前需要进行参考点回零操作。

 如果本产品被配置为**车削应用模式且主轴坐标轴为S**，那么必须在加工操作开始前，定义主轴转速的上限。
更多信息: "定义主轴转速上限 (车削应用模式下)", 207 页

 如果激活产品启动后执行参考点回零，本产品的所有功能在成功完成参考点回零前都不可用。
更多信息: "参考点 (编码器)", 313 页

 EnDat接口的串行编码器不需要执行参考点回零，这是因为这些轴自动回零。

如果本产品已激活参考点回零，那么向导将请你运动参考点回零轴。

- ▶ 登录后，按照操作向导的说明操作
- > 成功完成参考点回零后，参考点图标停止闪烁

更多信息: "位置显示区的操作件", 85 页

更多信息: "激活参考点回零", 107 页

手动开始参考点回零

如果开机启动时未执行参考点回零，可以事后手动进行参考点回零。



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作的用户界面
- ▶ 点击状态栏的**辅助功能**





- ▶ 点击**参考点**
- > 清除现有参考点
- > 参考点图标闪亮
- ▶ 按照操作向导的说明操作
- > 成功完成参考点回零后，参考点图标停止闪亮

11.3 定义预设点

用以下方法在手动操作模式下定义工件的预设点：

- 用HEIDENHAIN KT 130找边器探测工件。用该方法在预设表中自动输入预设点。
- 用刀具探测工件（触发式）。用该方法将相应的刀具位置定义为原点。

 设置工程师 (**Setup**) 可能已在原点表中进行了设置。
更多信息: "创建预设表", 154 页

 用刀具触碰工件时，本产品使用刀具表中的参数。
更多信息: "创建刀具表", 151 页


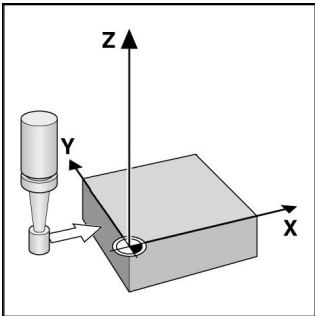

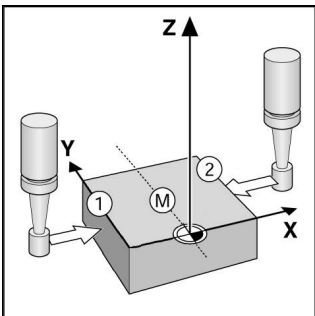

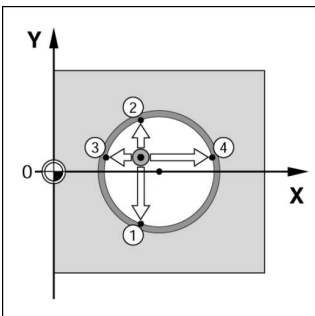
要求：

- 将工件夹持在机床上
- 该轴已执行参考点回零

11.3.1 预设点的探测功能（在铣削应用模式下）

操作向导帮助用户通过探测设置预设点。

以下功能用于探测工件：

图标	功能	图例
	探测工件边 (一步探测)	
	确定工件中心线 (两步探测)	
	确定圆弧形状的圆心（孔或圆柱） (刀具三步探测；找边器四步探测)	

11.3.2 探测（在铣削应用模式下）的预设点设置



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**



- > 显示手动操作的用户界面
- ▶ 点击状态栏的**其它功能**



- ▶ 在**探测**下的对话框中点击需要的功能：

- ▶ 探测边

或者



- ▶ 查找中心线

或者



- ▶ 查找圆心

- ▶ 在**选择刀具**对话框中选择插入的刀具：

- ▶ 用HEIDENHAINKT 130找边器：激活**用测头**

- ▶ 使用刀具时：

- ▶ 取消激活**用测头**

- ▶ 在**刀具直径**输入框中输入需要值

或者

- ▶ 选择刀具表中的相应刀具



- ▶ 点击操作向导中的**确认**

- ▶ 按照操作向导的说明进行探测

- ▶ 探测时，必须注意：

- ▶ 将找边器移向工件边直到找边器上的LED指示灯亮

或者

- ▶ 移动刀具直到刀具接触到工件边

- ▶ 确认操作向导的的每一步

- ▶ 最后一次探测后，退回找边器或刀具

- > 最后一次探测后，显示**选择原点**对话框

- ▶ 在**被选原点**输入框中选择需要的预设点：

- ▶ 要改写现有的预设点，选择预设表中的表项

- ▶ 要添加新预设点，输入预设表中尚未用到的编号

- ▶ 用**RET**确认输入

- ▶ 在**设置位置值**输入框中输入需要的值：

- ▶ 将该输入框留空，加载测量值

- ▶ 要定义新值，输入需要值

- ▶ 用**RET**确认输入



- ▶ 点击操作向导中的**确认**

- > 探测的坐标加载为预设点

11.3.3 将一个位置设置为预设点

对于简单的加工操作，用当前位置作为预设点并执行简单的位置计算。

- 将工件夹持在机床上
- 该轴已执行参考点回零
更多信息: "执行参考点回零", 198 页

将当前位置设置为预设点

- ▶ 接近需要的位置
- ▶ 长按**轴键**
- > 预设表中的当前预设点被当前位置改写
- > 当前预设点应用新值
- ▶ 执行需要的加工操作

定义当前位置的位置值

- ▶ 接近需要的位置
- ▶ 在工作区中，点击**轴键**或位置值
- ▶ 输入需要的位置值
- ▶ 用**RET**确认输入
- > 该位置值应用于当前位置
- > 输入的位置值链接当前位置并改写预设表中的当前预设点
- > 当前预设点应用新值
- ▶ 执行需要的加工操作

11.4 创建刀具

在手动操作模式下，在刀具表中输入要使用的刀具数据。



设置工程师**Setup**) 可能已在刀具表中进行了设置。

更多信息: "创建刀具表", 151 页

- 将工件夹持在机床上
- 该轴已执行参考点回零

铣削应用模式



- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框



- ▶ 点击**打开表**
- > 显示**刀具表**对话框



- ▶ 点击**添加**
- ▶ 在**刀具类型**输入框中输入名称
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 逐一点击输入框并输入相应值
- ▶ 根据需要，在选择菜单中修改尺寸单位
- > 输入值被转换
- ▶ 用**RET**确认输入
- > 已定义的刀具添加到刀具表中



- ▶ 要避免刀具的表项被意外修改或删除，点击该刀具表项旁的**锁定**图标



- > 该图标改变和该项被锁定



- ▶ 点击**关闭**
- > **刀具表**对话框关闭

11.5 选择刀具

当前选择的刀具显示在状态栏。这里，可访问刀具表，在刀具表中选择要使用的刀具。将自动应用相应的刀具参数。

本产品提供刀具半径补偿功能，用户可以直接输入工件图纸中的工件尺寸。加工中，本产品显示的运动路径自动增加 (R+) 或减小 (R-) 的刀具半径。



设置工程师**Setup**) 可能已在刀具表中进行了设置。

更多信息: "创建刀具表", 151 页



- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框
- ▶ 点击要使用的刀具



- ▶ 点击**确认**
- > 将自动应用相应的机床参数
- > 选择的刀具显示在状态栏
- ▶ 将需要的刀具安装在机床上

12

车削 – 手动操作

12.1 概要

本章介绍“手动操作”模式和在该操作模式下用简单的加工操作加工工件。



执行以下操作前，必须确保已阅读和理解“基本操作”章的内容。

更多信息: “基本操作”，61 页

简要说明

执行编码器参考点回零操作，定义绝对位置。在手动操作模式下完成参考点回零时，就建立了预设点，在加工中预设点是确保符合工件尺寸图的基础。




手动操作模式下只有设置了预设点，才能在MDI操作模式下使用本产品。

后面将介绍在手动操作模式下为简单加工测量位置 and 选择刀具的方法。

激活



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作的用户界面

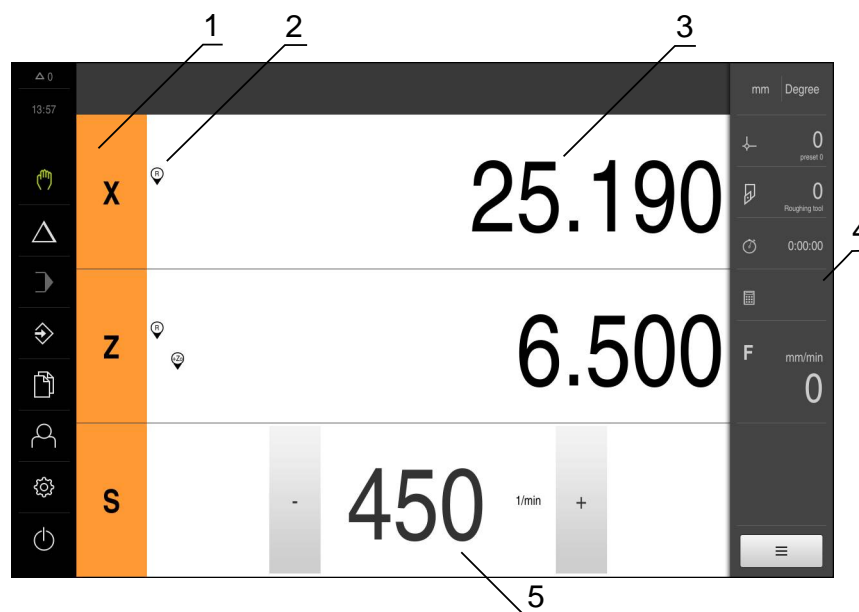

- 1 轴键
- 2 参考
- 3 位置显示
- 4 状态栏
- 5 主轴转速（机床）

12.2 定义主轴转速上限 (车削应用模式下)

如果本产品被配置为车削应用模式且主轴坐标轴为S，那么需要在加工操作开始前，定义主轴转速的上限。

为此，每次开机启动后都显示主轴转速的上限。

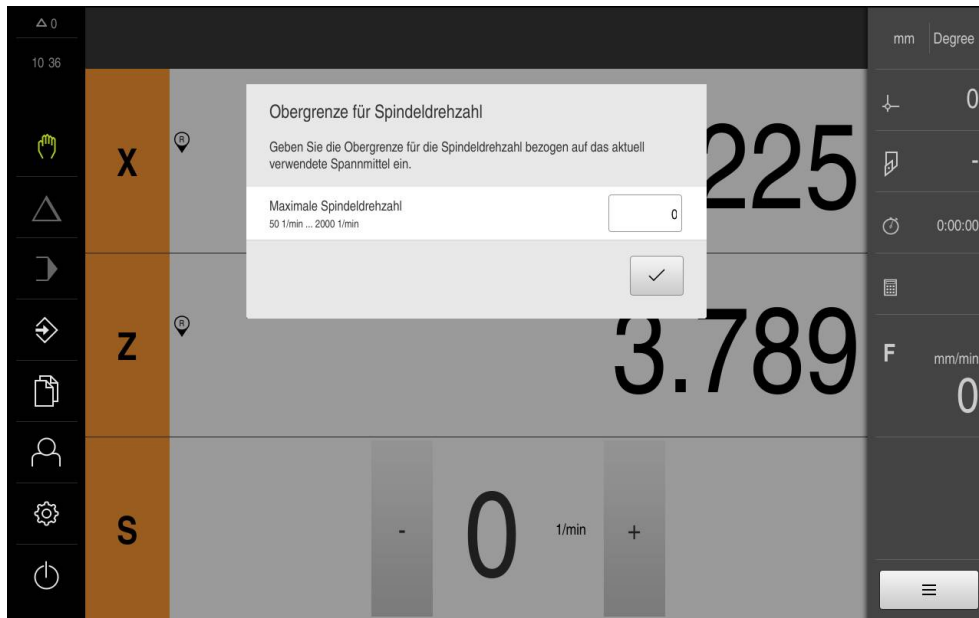


图 54: 主轴转速的上限对话

- ▶ 点击**最高主轴转速**输入框
- ▶ 输入与当前所用夹持设备对应的主轴转速上限。
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**确认**
- > 本产品现在使用上限
- > **主轴转速的上限**对话框关闭



12.3 执行参考点回零

通过参考点，本产品可建立编码器的轴位置与机床的对应关系。

如果在定义的坐标系中，编码器未提供参考点，开始测量前需要进行参考点回零操作。



如果本产品被配置为**车削应用模式且主轴坐标轴为S**，那么必须在加工操作开始前，定义主轴转速的上限。

更多信息: "定义主轴转速上限 (车削应用模式下)", 207 页



如果激活产品启动后执行参考点回零，本产品的所有功能在成功完成参考点回零前都不可用。

更多信息: "参考点 (编码器)", 313 页



EnDat接口的串行编码器不需要执行参考点回零，这是因为这些轴自动回零。

如果本产品已激活参考点回零，那么向导将请你运动参考点回零轴。

- ▶ 登录后，按照操作向导的说明操作
- > 成功完成参考点回零后，参考点图标停止闪烁

更多信息: "位置显示区的操作件", 85 页

更多信息: "激活参考点回零", 107 页

手动开始参考点回零

如果开机启动时未执行参考点回零，可以事后手动进行参考点回零。



- ▶ 点击主菜单中的**手动操作**
- > 显示手动操作的用户界面
- ▶ 点击状态栏的**辅助功能**



- ▶ 点击**参考点**
- > 清除现有参考点
- > 参考点图标闪亮
- ▶ 按照操作向导的说明操作
- > 成功完成参考点回零后，参考点图标停止闪亮

12.4 将一个位置设置为预设点

对于简单的加工操作，用当前位置作为预设点并执行简单的位置计算。

- 将工件夹持在机床上
- 该轴已执行参考点回零
更多信息: "执行参考点回零", 198 页

将当前位置设置为预设点



- ▶ 接近需要的位置
- ▶ 长按**轴键**
- > 预设表中的当前预设点被当前位置改写
- > 当前预设点应用新值
- ▶ 执行需要的加工操作

定义当前位置的位置值



- ▶ 接近需要的位置
- ▶ 在工作区中，点击**轴键**或位置值
- ▶ 输入需要的位置值
- ▶ 用**RET**确认输入
- > 该位置值应用于当前位置
- > 输入的位置值链接当前位置并改写预设表中的当前预设点
- > 当前预设点应用新值
- ▶ 执行需要的加工操作

12.5 添加刀具

在手动操作模式下，在刀具表中输入要使用的刀具数据。



设置工程师**Setup**) 可能已在刀具表中进行了设置。

更多信息: "创建刀具表", 151 页

- 将工件夹持在机床上
- 该轴已执行参考点回零

车削应用模式



- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框



- ▶ 点击**打开表**
- > 显示**刀具表**对话框



- ▶ 点击**添加**
- ▶ 在**刀具类型**输入框中输入名称
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 逐一点击输入框并输入相应值
- ▶ 根据需要，在选择菜单中修改尺寸单位
- > 输入值被转换
- ▶ 用**RET**确认输入
- > 已定义的刀具添加到刀具表中



- ▶ 要避免刀具的表项被意外修改或删除，点击该刀具表项旁的**锁定**图标



- > 该图标改变和该项被锁定



- ▶ 点击**关闭**
- > **刀具表**对话框关闭

12.6 选择刀具

当前选择的刀具显示在状态栏。这里，可访问刀具表，在刀具表中选择要使用的刀具。将自动应用相应的刀具参数。



设置工程师**Setup**) 可能已在刀具表中进行了设置。

更多信息: "创建刀具表", 151 页



- ▶ 点击状态栏的**刀具**
- > 显示**刀具**对话框



- ▶ 点击要使用的**刀具**
- ▶ 点击**确认**
- > 将自动应用相应的机床参数
- > 选择的刀具显示在状态栏
- ▶ 将需要的刀具安装在机床上

13

铣削 – MDI模式

13.1 概要

本章介绍MDI（手动数据输入）操作模式和在该操作模式下执行单程序段的加工步骤方法。

i 执行以下操作前，必须确保已阅读和理解“基本操作”章的内容。
更多信息: “基本操作”，61 页

简要说明

MDI操作模式可以精确地执行一个加工程序段。输入框中的输入值直接来自恰当标注尺寸的技术生产图。

i 在MDI操作模式下使用本产品前，必须在手动操作模式下设置预设点。
更多信息: “定义预设点”，199 页

用MDI操作模式下的功能可以高效率地生产单件工件。对于小批量生产应用，可在程序编辑操作模式下编写加工步骤程序，然后在程序运行操作模式下执行编程的程序。

更多信息: “铣削 编程”，249 页

更多信息: “铣削 程序运行”，233 页



▶ 点击主菜单中的**MDI**



▶ 点击状态栏的**创建**
 > 显示MDI模式的用户界面

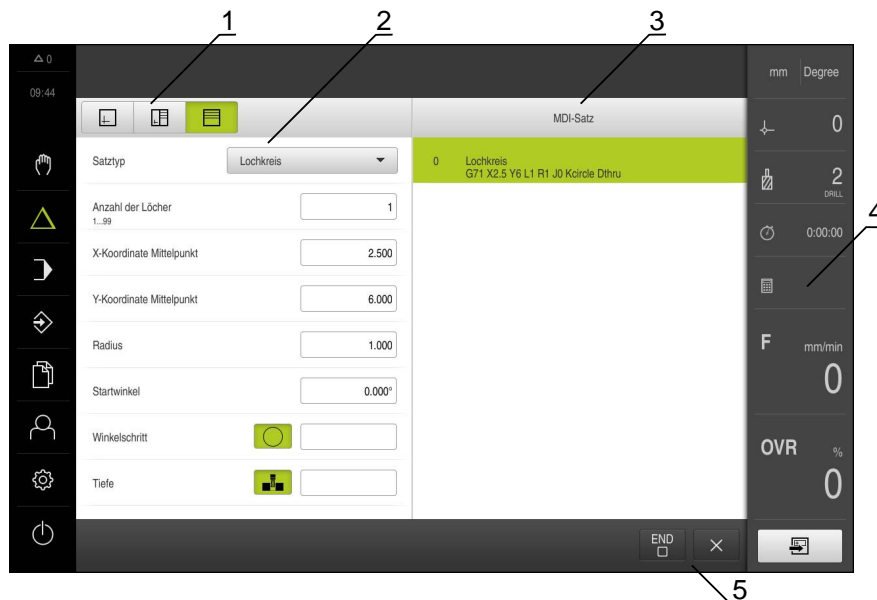


图 55: MDI菜单

- 1 视图栏
- 2 程序段参数
- 3 MDI程序段
- 4 状态栏
- 5 程序段工具

13.2 程序段类型

在MDI操作模式下，可用以下类型的程序段进行加工：

- 定位功能
- 加工阵列






13.2.1 定位

手动定义定位的位置值。根据相连机床的配置，自动或手动移动刀具到这些位置。

 要加载当前轴位置，用**实际位置获取**功能将位置值加载到相应输入框中。


相应参数包括：

定位程序段

参数	说明
	刀具半径补偿未激活（默认设置）
	正刀具半径补偿；运动路径增加该刀具半径值（外轮廓）
	负刀具半径补偿；运动路径减小该刀具半径值（内轮廓）
	增量位置值，例如相对实际位置的位置值
	钻通孔无位置值定义（仅适用于手动操作的Z轴）

13.2.2 加工阵列

可定义多种加工阵列，加工复杂形状。从数据输入开始，本产品计算加工阵列的几何尺寸，可选在仿真窗口中显示阵列。

 定义加工阵列前，必须

- 在刀具表中定义相应刀具
- 在状态栏选择刀具

更多信息: "创建刀具表", 151 页

 要加载当前轴位置，用**实际位置获取**功能将位置值加载到相应输入框中。

螺栓孔圆弧程序段

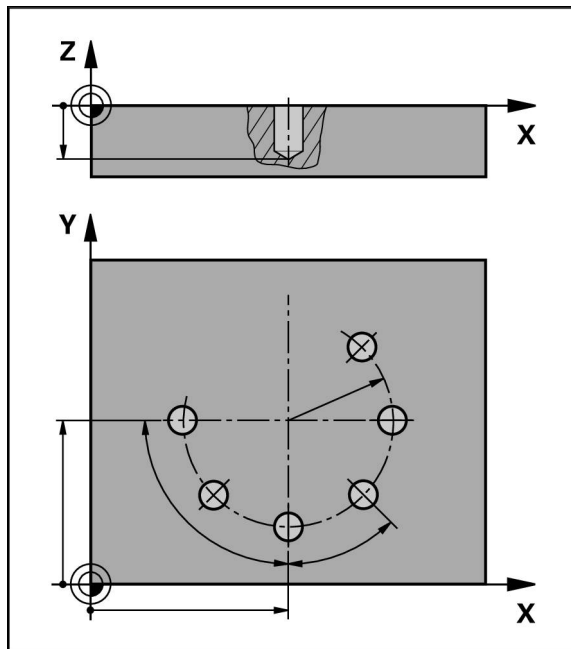
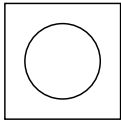



图 56: 螺栓孔程序段的图形显示

参数	说明
孔数	孔数
中心的X轴坐标	螺栓孔圆弧的圆心在X轴的坐标
中心的Y轴坐标	螺栓孔圆弧的圆心在Y轴的坐标
半径	螺栓孔圆弧的半径
起始角	螺栓孔圆弧第一个孔的角度
步进角	扇段的角度 默认：螺栓孔圆
	
深度	Z轴方向的钻孔目标深度 默认值：钻通孔（不适用于NC数控的Z轴）
	
安全高度	沿刀具轴铣削的起始深度（仅适用于NC数控的Z轴）
进给速率	刀具轴的运动速度（仅适用于NC数控的Z轴）
Feed rate for plunging	切入操作的刀具轴运动速度（仅适用于NC数控的Z轴）

孔排程序段

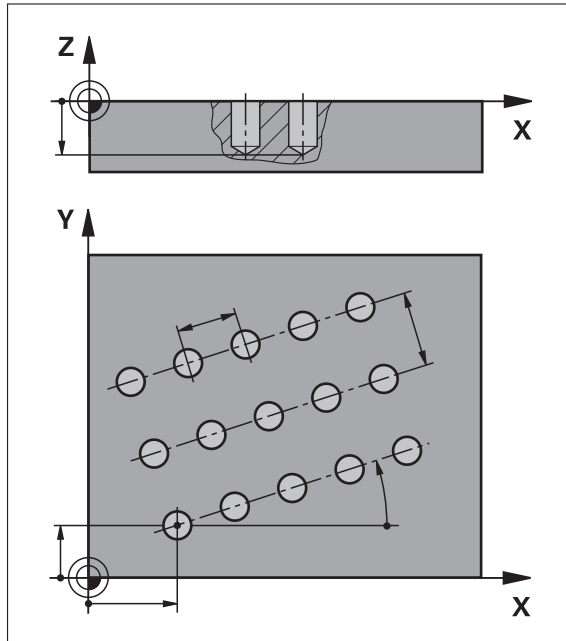


图 57: 排孔程序段的图形显示

参数	说明
第1孔的X轴坐标	直线阵列孔第一个孔的X轴坐标
第1孔的Y轴坐标	直线阵列孔第一个孔的Y轴坐标
每行孔数	每排孔数
孔间距	排孔中各孔间的间距或偏移值
角度	排孔的旋转角
深度	Z轴方向的钻孔目标深度 默认值：钻通孔（不适用于NC数控的Z轴）
	
行数	直线阵列孔的排数
行间距	各排孔间的间距
填入模式	孔的分布 <ul style="list-style-type: none"> ■ 全部孔 ■ 孔的框形
	
	
安全高度	沿刀具轴铣削的起始深度（仅适用于NC数控的Z轴）
进给速率	刀具轴的运动速度（仅适用于NC数控的Z轴）
Feed rate for plunging	切入操作期间刀具轴的运动速度（仅适用于NC数控的Z轴）

矩形型腔程序段

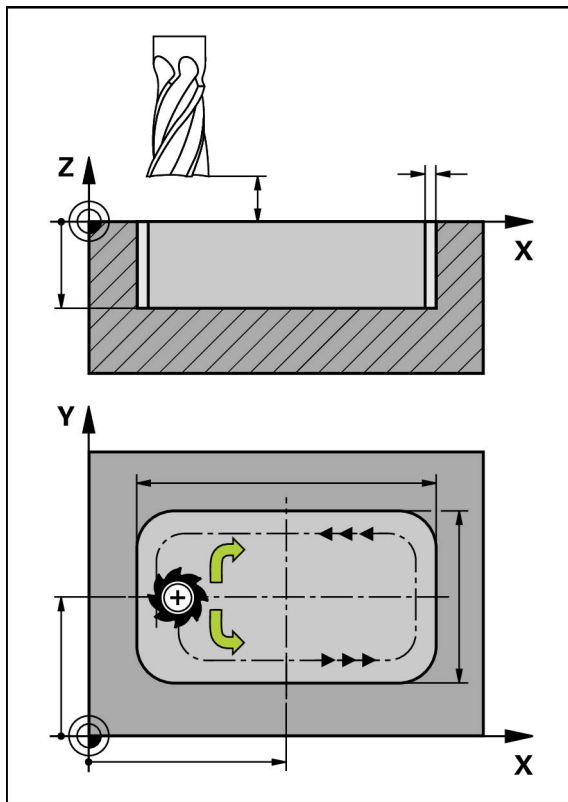

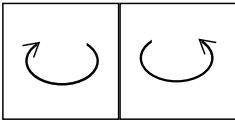


图 58: 矩形型腔程序段的图形显示

参数	说明
安全高度	工件上方的Z轴平面，该平面允许刀具用最高速度运动； 相当于NC数控刀具轴的起始位置和终点位置
深度	刀具轴方向铣削的目标深度 默认值：钻通孔（不适用于NC数控Z轴）
	
中心的X轴坐标	矩形型腔的中心在X轴的坐标
中心的Y轴坐标	矩形型腔的中心在Y轴的坐标
X轴侧边长度	矩形型腔在X轴方向上的长度
Y轴侧边长度	矩形型腔在Y轴方向上的长度
方向	粗加工矩形型腔的方向（顺时针或逆时针） 默认：逆时针
	
精加余量	矩形型腔周围需要留下并需在后面加工切除的余量
开始深度	沿刀具轴铣削的起始深度（仅适用于NC数控的Z轴）
Plunging depth	刀具轴的切入深度（仅适用于NC数控的Z轴）
铣削进给速率	铣削期间刀具轴的运动速度（仅适用于NC数控的Z轴）

参数	说明
Feed rate for plunging	切入操作期间刀具轴的运动速度（仅适用于NC数控的Z轴）

在MDI和程序运行操作模式下加工矩形型腔时，注意以下规则：

- 接近起点是以快移速度在安全高度位置
- 如果已定义了目标深度，加工结束时，定位在**安全高度**位置

13.3 执行程序段

选择定位功能或加工阵列并执行程序段。



如果无激活信号，将暂停程序的执行和停止机床的电机驱动。

更多信息： 机床制造商的文档

执行程序段



- ▶ 点击状态栏的**创建**
- > 显示新程序段

或者



- > 加载最后编写的带全部参数的MDI程序段
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中选择需要的程序段类型
- ▶ 根据程序段类型，定义相应参数
- ▶ 要加载当前轴位置，在相应输入框中点击**实际位置获取**
- ▶ 用**RET**确认每项输入
- ▶ 要运行该程序段，点击**END**
- > 显示定位辅助
- > 如果已激活仿真窗口，显示当前程序段
- > 根据程序段情况，可能需要用户的手动操作，操作向导显示相应说明
- ▶ 按照操作向导的说明操作



- ▶ 如果本产品或机床配NC数控轴，点击或按下**NC START (NC 启动) 按键** (NC启动) 按键



- ▶ 如果是多步的程序段，例如加工阵列孔，在操作向导中点击**下一步**，前进到下个步骤

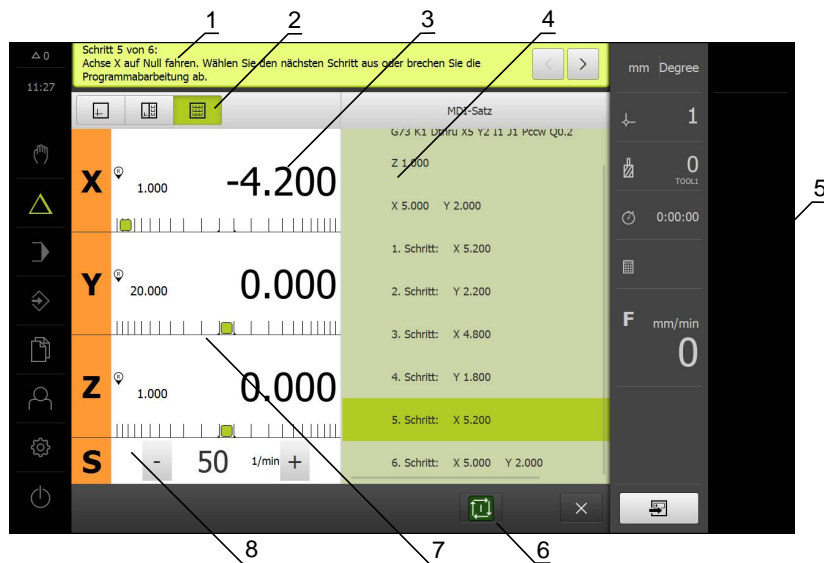
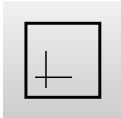
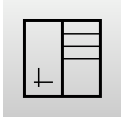



图 59: MDI操作模式下的程序段举例

- 1 向导
- 2 视图栏
- 3 余程显示
- 4 MDI程序段
- 5 状态栏
- 6 NC START (NC启动) 按键
- 7 定位辅助
- 8 主轴转速 (机床)

13.4 使用仿真窗口

在可选的仿真窗口中可以直观地显示所选的程序段。
视图栏提供以下选项：

操作件	功能
	图形 仿真图形和程序段的显示
	图形和位置 仿真图形、参数 (根据需要, 程序运行的位置值) 和程序段的显示
	位置 参数 (根据需要, 程序运行的位置值) 和程序段的显示

13.4.1 轮廓视图显示

仿真窗口用轮廓视图显示。轮廓视图提供精确地定位刀具或在加工面沿轮廓运动需要的信息。

轮廓视图使用以下颜色（默认）：

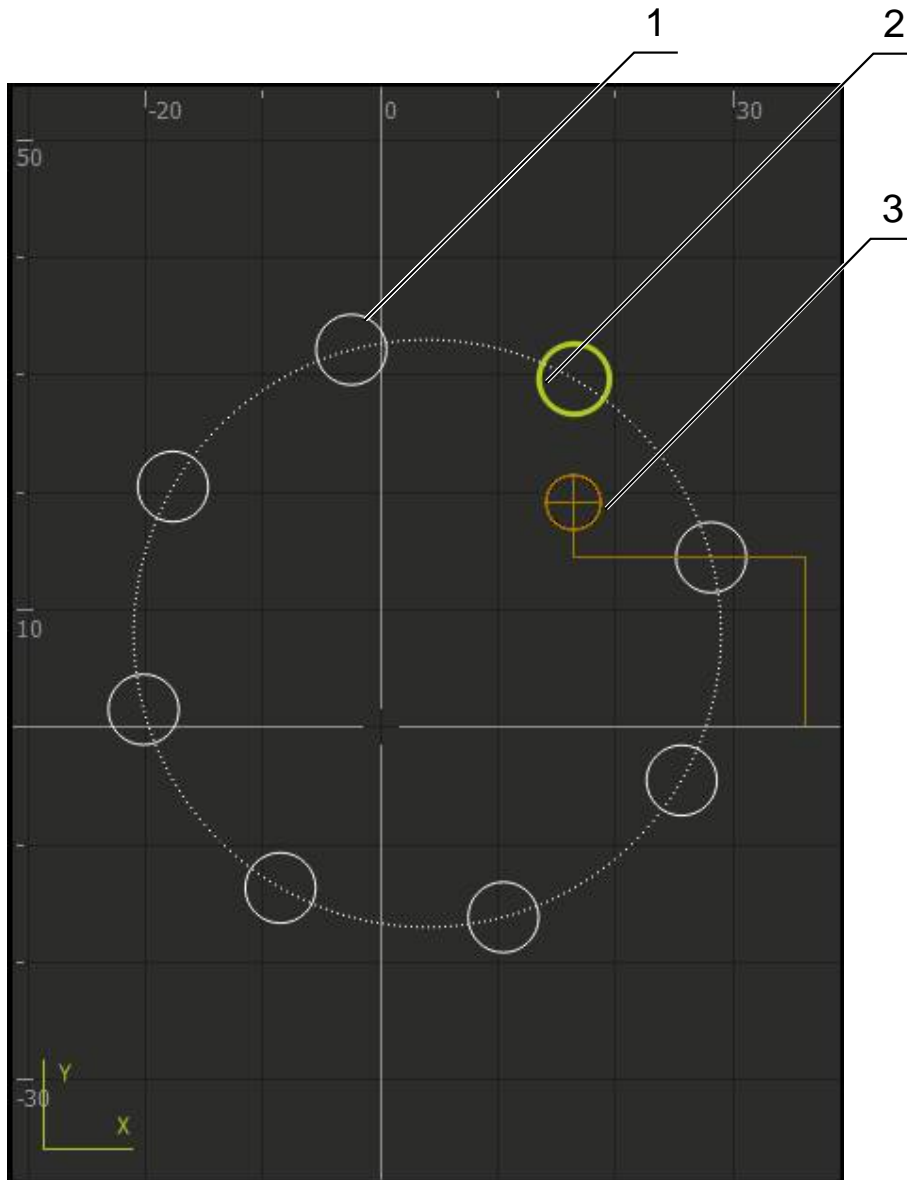

 


图 60: 带轮廓图的仿真窗口

- 1 加工阵列（白色）
- 2 当前程序段或加工位置（绿色）
- 3 刀具轮廓，刀具位置和刀路（橙色）

激活仿真窗口

-  ▶ 点击**图形和位置**
- ▶ 显示当前选择的程序段的仿真窗口
-  ▶ 点击视图栏的**图形**，放大仿真窗口
- ▶ 参数视图隐藏显示并放大仿真窗口

13.5 使用定位辅助

定位运动到下个名义位置期间，本产品显示图形定位辅助（“运动到零”），为用户提供操作帮助。在运动到零的操作中，各轴下方显示标尺。图形定位辅助是一个小方块，代表刀具的目标位置。

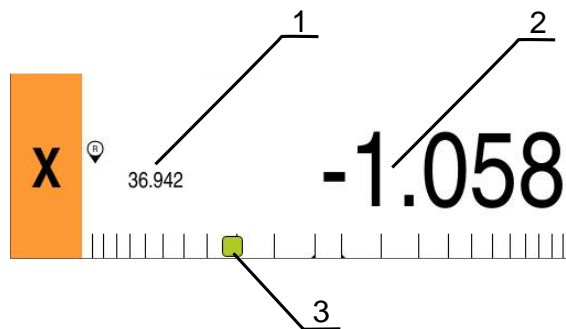


图 61: 带图形定位辅助的余程位置视图

- 1 实际值
- 2 余程
- 3 定位辅助

刀具中心点位于名义位置的 ± 5 mm范围内时，定位辅助沿测量标尺运动。其颜色也按照下面的规则变化：

定位辅助的显示	含义
红色	刀具中心远离名义位置
绿色	刀具中心朝名义位置运动

13.6 应用缩放系数

如果将一轴或多轴激活缩放系数，执行程序段期间，该缩放系数与保存的名义位置相乘。这样，可镜像和缩放程序段。

在快捷菜单中可激活缩放系数。

更多信息：“调整快捷菜单的设置”，90 页

举例：

编程以下**单程序段**：

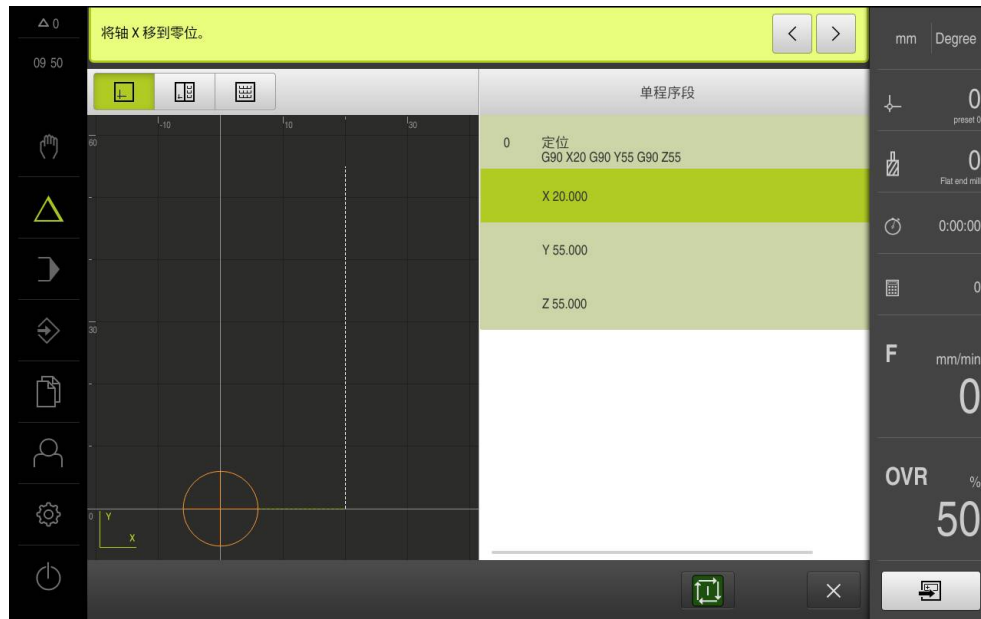


图 62: 举例 – MDI程序段

激活**X**轴的**缩放系数**为**-0.5**。因此，将执行以下**单程序段**：



图 63: 举例 – 带缩放系数MDI程序段的执行



如果用选择的刀具无法获得计算的尺寸，将中断执行程序段。



执行程序段期间，不能修改缩放系数。

14

车削 – MDI模式

14.1 概要

本章介绍“MDI（手动数据输入）”操作模式和在该操作模式下执行单程序段的加工步骤方法。

i 执行以下操作前，必须确保已阅读和理解“基本操作”章的内容。
更多信息: “基本操作”，61 页

简要说明

MDI操作模式可以精确地执行一个加工程序段。输入框中的输入值直接来自恰当标注尺寸的技术生产图。

i 在MDI操作模式下使用本产品前，必须在手动操作模式下设置预设点。
更多信息: “定义预设点”，199 页

用MDI操作模式下的功能可以高效率地生产单件工件。对于小批量生产应用，可在程序编辑操作模式下编写加工步骤程序，然后在程序运行操作模式下执行编程的程序。

更多信息: “车削 编程”，261 页

更多信息: “车削 程序运行”，241 页



▶ 点击主菜单中的**MDI**



▶ 点击状态栏的**创建**
 > 显示MDI模式的用户界面

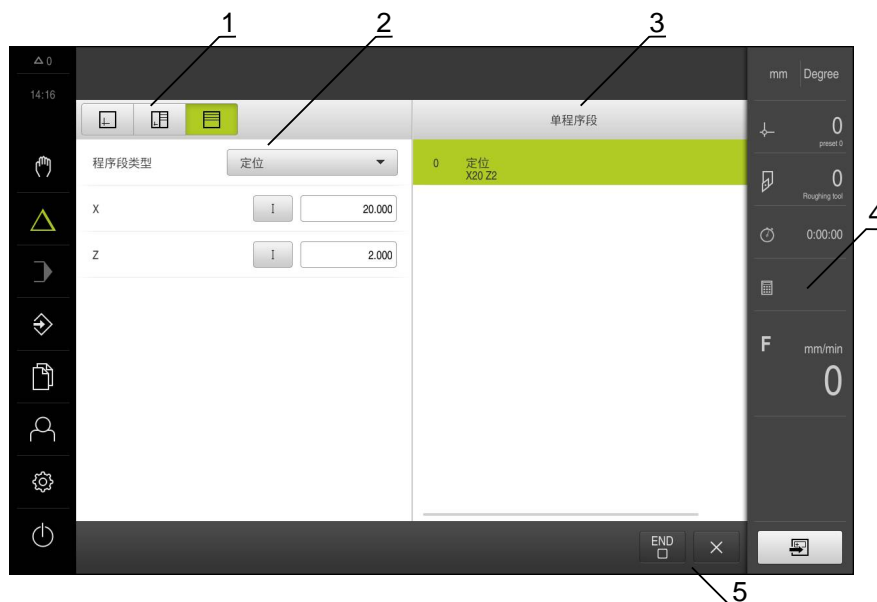


图 64: MDI菜单

- 1 视图栏
- 2 程序段参数
- 3 MDI程序段
- 4 状态栏
- 5 程序段工具

14.2 定义主轴转速上限 (车削应用模式下)

如果本产品被配置为车削应用模式且主轴坐标轴为S，那么需要在加工操作开始前，定义主轴转速的上限。

为此，每次开机启动后都显示主轴转速的上限。

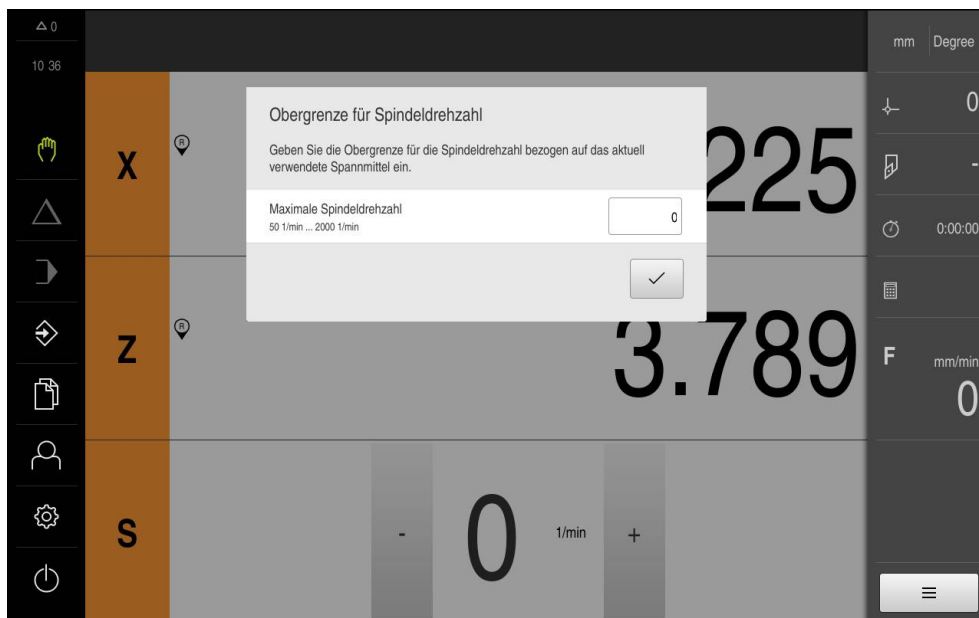


图 65: 主轴转速的上限对话

- ▶ 点击**最高主轴转速**输入框
- ▶ 输入与当前所用夹持设备对应的主轴转速上限。
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**确认**
- > 本产品现在使用上限
- > **主轴转速的上限**对话框关闭



14.3 程序段类型

在MDI操作模式下，可用以下类型的程序段进行加工：

- 定位功能

14.3.1 定位


手动定义定位的位置值。根据相连机床的配置，自动或手动移动刀具到这些位置。



要加载当前轴位置，用**实际位置获取**功能将位置值加载到相应输入框中。

相应参数包括：

定位程序段

参数	说明
	增量位置值，例如相对实际位置的位置值

14.4 执行程序段

选择定位功能并执行该程序段。



如果无激活信号，将暂停程序的执行和停止机床的电机驱动。

更多信息：机床制造商的文档

执行程序段



- ▶ 点击状态栏的**创建**
- > 显示新程序段

或者

- > 加载最后编写的带全部参数的MDI程序段
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中选择需要的程序段类型
- ▶ 根据程序段类型，定义相应参数
- ▶ 要加载当前轴位置，在相应输入框中点击**实际位置获取**
- ▶ 用**RET**确认每项输入
- ▶ 要运行该程序段，点击**END**
- > 显示定位辅助
- > 如果已激活仿真窗口，显示当前程序段
- > 根据程序段情况，可能需要用户的手动操作，操作向导显示相应说明
- ▶ 按照操作向导的说明操作
- ▶ 如果本产品或机床配NC数控轴，点击或按下**NC START (NC 启动) 按键 (NC启动) 按键**
- ▶ 如果是多步的程序段，例如加工阵列孔，在操作向导中点击**下一步**，前进到下个步骤





- ▶ 如果为多步程序段，点击操作向导中的**下一步**，前进到下个步骤

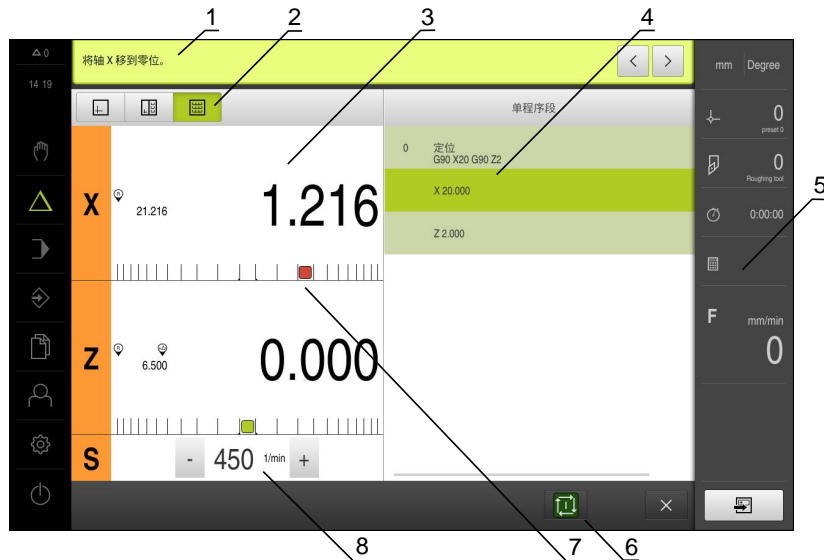


图 66: MDI模式下的程序段举例

- 1 向导
- 2 视图栏
- 3 余程显示
- 4 MDI程序段
- 5 状态栏
- 6 NC START (NC启动) 按键
- 7 定位辅助
- 8 主轴转速 (机床)

14.5 使用仿真窗口

在可选的仿真窗口中可以直观地显示所选的程序段。

视图栏提供以下选项：

操作件	功能
	图形 仿真图形和程序段的显示
	图形和位置 仿真图形、参数 (根据需要, 程序运行的位置值) 和程序段的显示
	位置 参数 (根据需要, 程序运行的位置值) 和程序段的显示

14.5.1 轮廓视图显示

仿真窗口用轮廓视图显示。轮廓视图提供精确地定位刀具或在加工面沿轮廓运动需要的信息。

轮廓视图使用以下颜色（默认）：

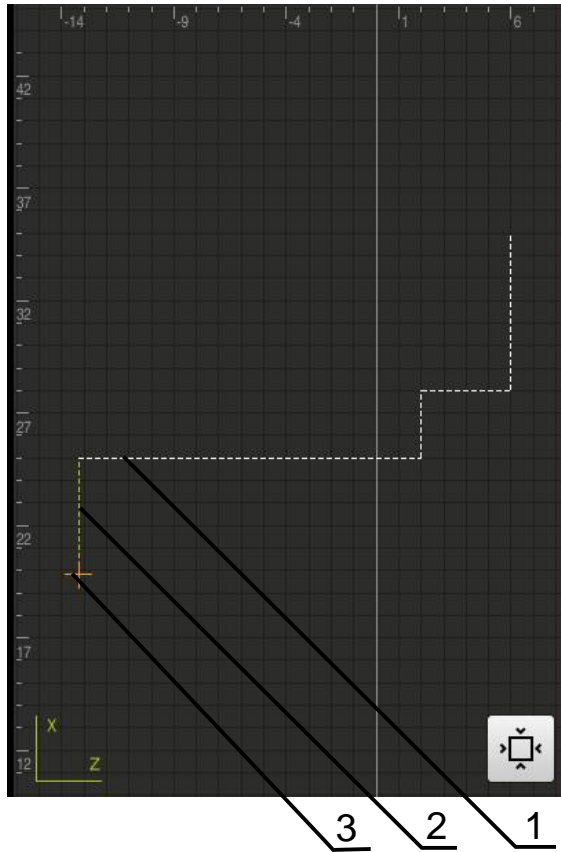


图 67: 带轮廓视图的仿真窗口

- 1 加工阵列（白色）
- 2 当前程序段或加工位置（绿色）
- 3 刀具轮廓，刀具位置和刀路（橙色）

激活仿真窗口



- ▶ 点击**图形和位置**
- > 显示当前选择的程序段的仿真窗口



- ▶ 点击视图栏的**图形**，放大仿真窗口
- > 参数视图隐藏显示并放大仿真窗口

14.6 使用定位辅助

定位运动到下个名义位置期间，本产品显示图形定位辅助（“运动到零”），为用户提供操作帮助。在运动到零的操作中，各轴下方显示标尺。图形定位辅助是一个小方块，代表刀具的目标位置。

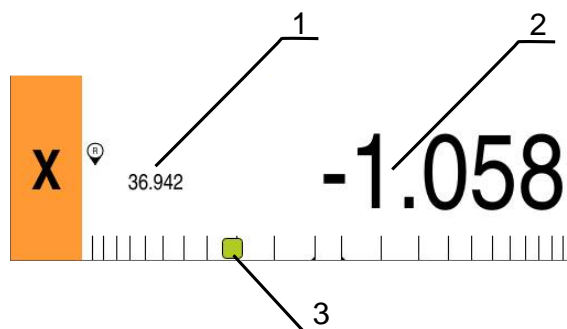


图 68: 带图形定位辅助的余程位置视图

- 1 实际值
- 2 余程
- 3 定位辅助

刀具中心点位于名义位置的 ± 5 mm范围内时，定位辅助沿测量标尺运动。其颜色也按照下面的规则变化：

定位辅助的显示	含义
红色	刀具中心远离名义位置
绿色	刀具中心朝名义位置运动

14.7 应用缩放系数

如果将一轴或多轴激活缩放系数，执行程序段期间，该缩放系数与保存的名义位置相乘。这样，可镜像和缩放程序段。

在快捷菜单中可激活缩放系数。

更多信息：“调整快捷菜单的设置”，90 页

举例：

编程以下**单程序段**：

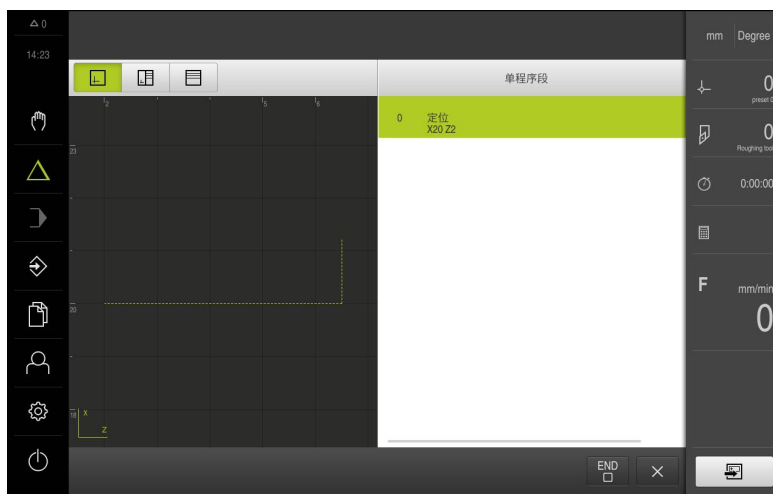


图 69: 举例 – MDI程序段

激活**X**轴的**缩放系数**为**-0.5**。因此，将执行以下**单程序段**：

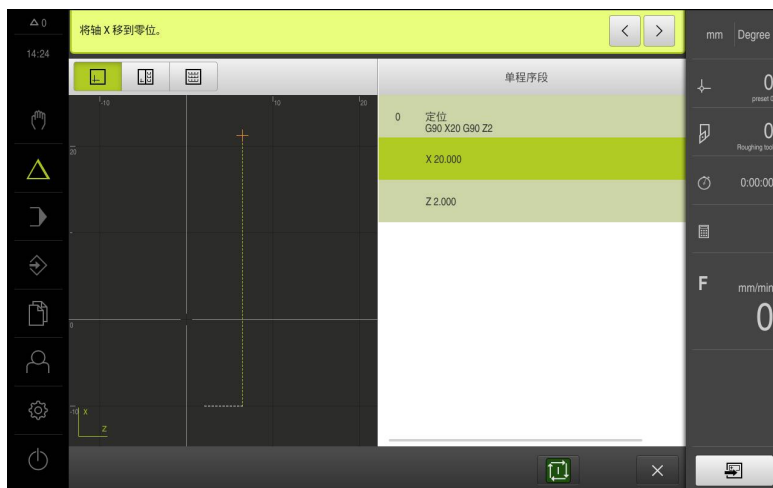


图 70: 举例 – 带缩放系数MDI程序段的执行



如果用选择的刀具无法获得计算的尺寸，将中断执行程序段。



执行程序段期间，不能修改缩放系数。

15

铣削 – 程序运行

15.1 概要

本章介绍“程序运行”操作模式和在该操作模式下执行已编写程序的执行方法。



执行以下操作前，必须确保已阅读和理解“基本操作”章的内容。

更多信息: “基本操作”，61 页

简要说明

在程序操作模式下，用已编写的程序生产工件。在该操作模式下不能修改程序，但在单程序段模式下运行程序以检查程序。

更多信息: “单程序段模式”，236 页

执行程序运行取决于机床和产品版本：

- 如果机床配NC数控轴和本产品使用POSITIP 8000 NC1软件选装项，定位运动参数直接传输给机床。
各个操作步骤由按下机床的NC START（NC启动）按键启动。
- 如果机床轴都不是由NC控制的，需要用手轮或手动方向按键手动运动进行定位。

本产品的操作向导为这两种情况的每个程序步骤都提供操作说明。执行程序中，可选在仿真窗口中为需要运动的轴进行图形辅助定位。

激活



- ▶ 点击主菜单中的**程序运行**
- > 显示程序运行的用户界面



- 1 视图栏
- 2 状态栏
- 3 程序控制
- 4 主轴转速（机床）
- 5 程序管理

15.2 使用程序

该界面显示加载了多个程序段的程序，根据情况，还显示程序段的各个操作步骤。



如果无激活信号，将暂停程序的执行和停止机床的电机驱动。

更多信息： 机床制造商的文档

要求：

- 已夹持相应工件和装入刀具
- 已加载*.i类型的程序文件

更多信息： "管理程序", 240 页

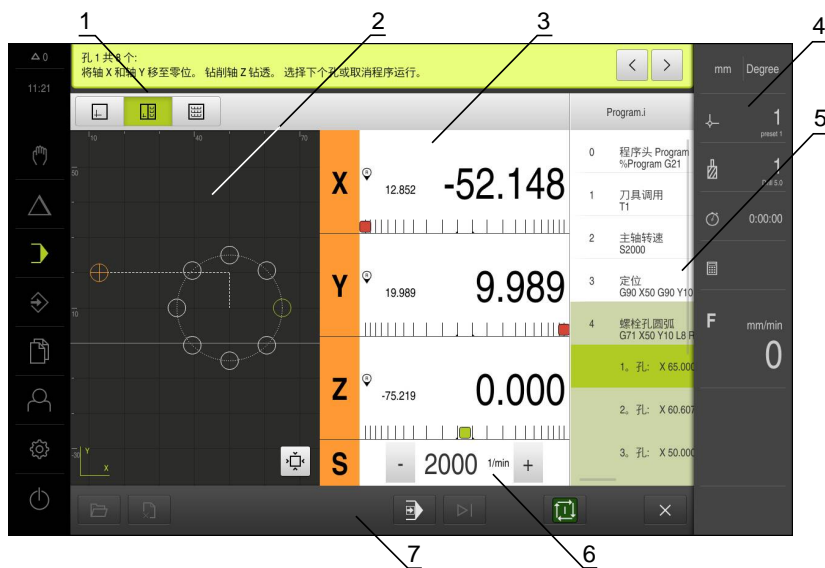


图 71: 程序运行操作模式下的程序举例

- 1 视图栏
- 2 仿真窗口 (可选)
- 3 余程显示
- 4 工具栏
- 5 程序段
- 6 主轴转速 (机床)
- 7 程序管理

15.2.1 运行程序

带NC数控轴和软件选装项POSITIP 8000 NC1

- ▶ 按下机床的NC START (NC启动) 按键
- ▶ 在本产品选择程序的第一个程序段
- ▶ 再次按下机床的NC START (NC启动) 按键
- ▶ 根据程序段情况，可能需要用户手动操作。操作向导显示相应的说明
例如刀具调用，主轴自动停止转动，并请用户更换相应刀具
- ▶ 如果是多步的程序段，例如加工阵列孔，在操作向导中点击**下一步**，前进到下个步骤
- ▶ 按照程序段的操作向导的说明操作



i 不需要用户进行任何操作的程序段（例如设置预设点）将自动执行。

- ▶ 按下NC START (NC启动) 按键执行下个程序段，并用该方式继续操作直到程序终点

手动操作的机床



- ▶ 点击程序控制上的**NC START** (NC启动)
- ▶ 在本产品选择程序的第一个程序段
- ▶ 再次点击程序控制上的**NC START** (NC启动)
- ▶ 根据程序段情况，可能需要用户手动操作。操作向导显示相应的说明
例如刀具调用，主轴自动停止转动，并请用户更换相应刀具
- ▶ 如果是多步的程序段，例如加工阵列孔，在操作向导中点击**下一步**，前进到下个步骤
- ▶ 按照程序段的操作向导的说明操作



i 不需要用户进行任何操作的程序段（例如设置预设点）将自动执行。



- ▶ 点击**NC START** (NC启动) 按键执行下个程序段，并用该方式继续操作直到程序终点

单程序段模式



- ▶ 点击程序控制中的**单程序段**，激活单程序段模式
- ▶ 如果激活了单程序段模式，在执行了程序的每一个程序段后停止程序运行（包括不需要用户任何操作的程序段）

15.2.2 控制程序段


要转到特定程序段，可在程序中逐个跳过程序段直达到达需要的程序段。不能在程序中反向跳转。



- ▶ 点击程序控制上的**下个程序步骤**
- > 选择下个程序段

15.2.3 中断程序运行

如果出错，可以中断程序运行程序运行中断时，刀具位置和主轴转速保持不变。

 如果当前程序段正在执行行程运动，不能中断程序运行。


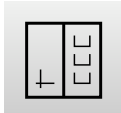
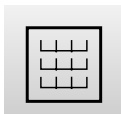


- ▶ 在程序管理器中，点击**停止程序**
- > 程序运行中断

15.2.4 使用仿真窗口

在可选的仿真窗口中可以直观地显示所选的程序段。

视图栏提供以下选项：

操作件	功能
	图形 仿真图形和程序段的显示
	图形和位置 仿真图形、位置值和程序段的显示
	位置 位置值和程序段的显示

轮廓视图显示

仿真窗口用轮廓视图显示。轮廓视图提供精确地定位刀具或在加工面沿轮廓运动需要的信息。

轮廓视图使用以下颜色（默认）：

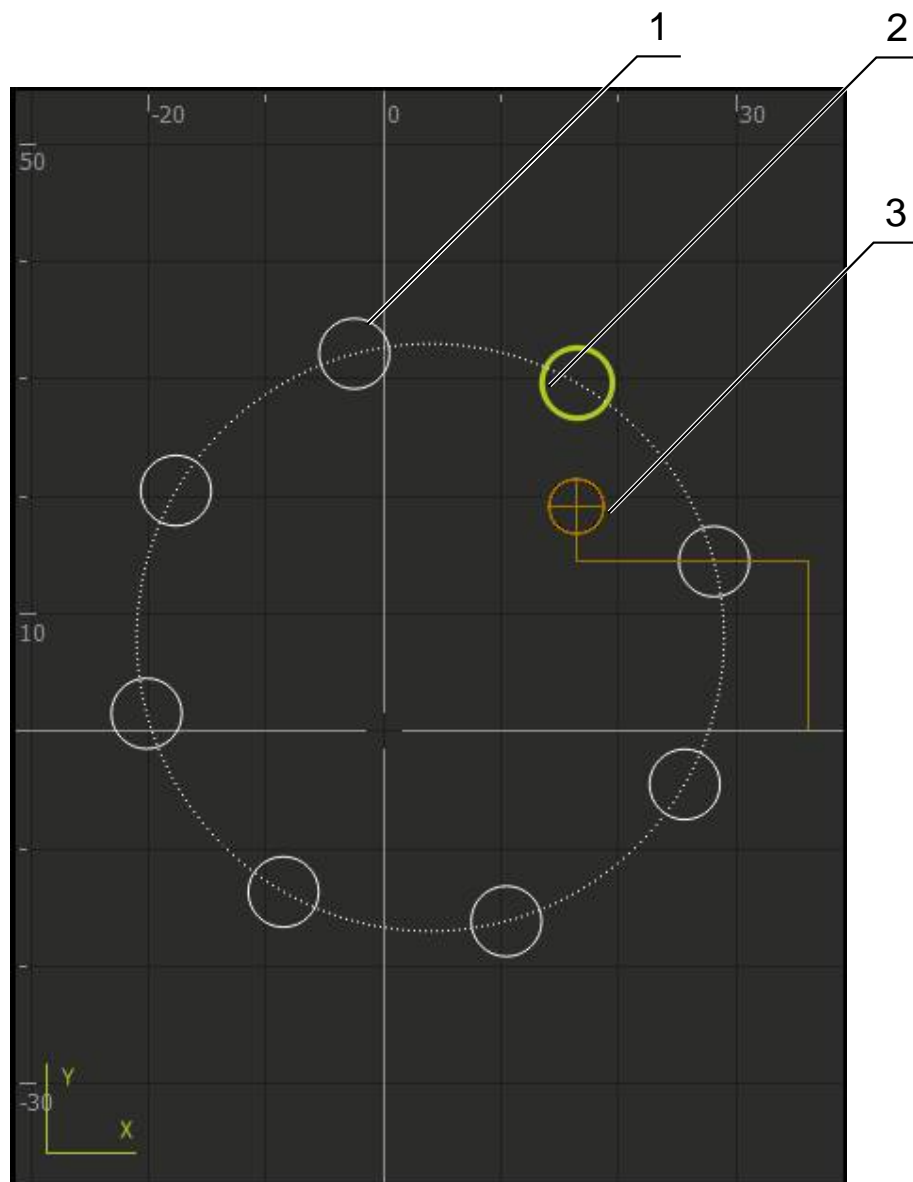


图 72: 带轮廓图的仿真窗口

- 1 加工阵列（白色）
- 2 当前程序段或加工位置（绿色）
- 3 刀具轮廓，刀具位置和刀路（橙色）



可修改轮廓视图中的颜色和线宽。

更多信息: "仿真窗口", 285 页

激活仿真窗口



- ▶ 点击**图形和位置**
- > 显示当前选择的程序段的仿真窗口



- ▶ 点击视图栏的**图形**，放大仿真窗口
- > 参数视图隐藏显示并放大仿真窗口

修改轮廓视图



- ▶ 点击**详细视图**
- > 详细视图显示当前选择的程序段的刀路和可能加工位置




- ▶ 点击**概要**
- > 概要视图显示整个工件


15.2.5 应用缩放系数

如果将一轴或多轴激活缩放系数，执行程序段期间，该缩放系数与保存的名义位置相乘。这样，可镜像和缩放程序段。

在快捷菜单中可激活缩放系数。

更多信息: "调整快捷菜单的设置", 90 页

 如果用选择的刀具无法获得计算的尺寸，将中断执行程序段。

 执行程序段期间，不能修改缩放系数。

15.2.6 设置主轴转速

根据相连机床的配置，控制主轴转速。



- ▶ 点击或长按+或-设置需要的主轴转速
- 或者
- ▶ 点击**主轴转速**输入框，输入数据并点击**RET**确认
- > 本产品将输入的主轴转速作为名义值，相应地控制机床的主轴转动

15.3 管理程序

要运行程序，打开程序文件，程序文件的类型必须为*.i。



程序的默认保存位置为**Internal/Programs**。

15.3.1 打开程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**打开程序**
- ▶ 在对话框中选择保存位置，例如 **Internal/Programs**
- ▶ 点击含文件的文件夹
- ▶ 点击文件
- ▶ 点击**打开**
- > 加载选择的程序

15.3.2 关闭程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**关闭程序**
- > 关闭已打开的程序

16

车削 – 程序运行

16.1 概要

本章介绍“程序运行”操作模式和在该操作模式下执行已编写程序的执行方法。



执行以下操作前，必须确保已阅读和理解“基本操作”章的内容。

更多信息: “基本操作”，61 页

简要说明

在程序操作模式下，用已编写的程序生产工件。在该操作模式下不能修改程序，但在单程序段模式下运行程序以检查程序。

更多信息: “单程序段模式”，236 页

执行程序运行取决于机床和产品版本：

- 如果机床配NC数控轴和本产品使用POSITIP 8000 NC1软件选装项，定位运动参数直接传输给机床。
各个操作步骤由按下机床的NC START（NC启动）按键启动。
- 如果机床轴都不是由NC控制的，需要用手轮或手动方向按键手动运动进行定位。

本产品的操作向导为这两种情况的每个程序步骤都提供操作说明。执行程序中，可选在仿真窗口中为需要运动的轴进行图形辅助定位。

激活



- ▶ 点击主菜单中的**程序运行**
- ▶ 显示程序运行的用户界面



- 1 视图栏
- 2 状态栏
- 3 程序控制
- 4 主轴转速（机床）
- 5 程序管理



如果已关联Z轴与Zo轴，该程序运行操作模式不可用。

16.2 使用程序

该界面显示加载了多个程序段的程序，根据情况，还显示程序段的各个操作步骤。



如果无激活信号，将暂停程序的执行和停止机床的电机驱动。

更多信息： 机床制造商的文档

要求：

- 已夹持相应工件和装入刀具
- 已加载*.i类型的程序文件

更多信息： "管理程序", 240 页

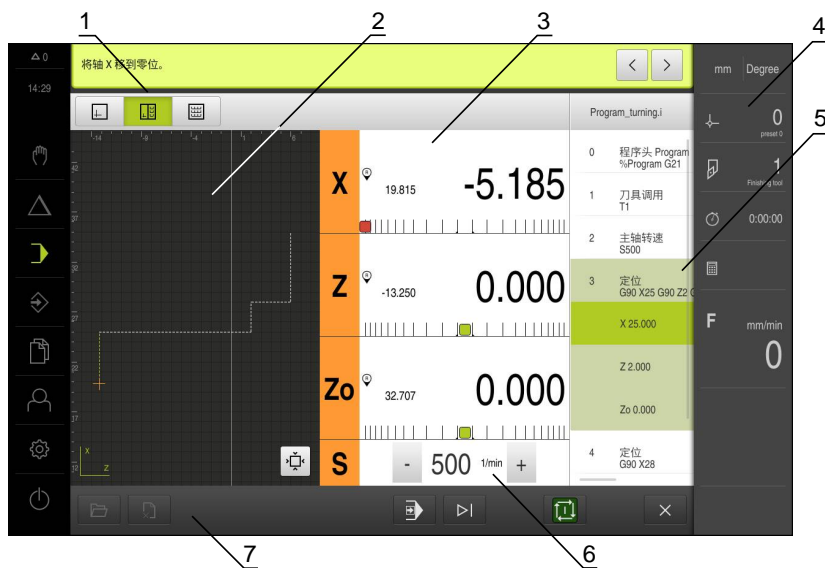


图 73: 程序运行操作模式下的程序举例

- 1 视图栏
- 2 仿真窗口 (可选)
- 3 余程显示
- 4 工具栏
- 5 程序段
- 6 主轴转速 (机床)
- 7 程序管理

16.2.1 运行程序

带NC数控轴和软件选装项POSITIP 8000 NC1

- ▶ 按下机床的NC START (NC启动) 按键
- ▶ 在本产品选择程序的第一个程序段
- ▶ 再次按下机床的NC START (NC启动) 按键
- ▶ 根据程序段情况，可能需要用户手动操作。操作向导显示相应的说明
例如刀具调用，主轴自动停止转动，并请用户更换相应刀具
- ▶ 如果是多步的程序段，例如加工阵列孔，在操作向导中点击**下一步**，前进到下个步骤
- ▶ 按照程序段的操作向导的说明操作



i 不需要用户进行任何操作的程序段（例如设置预设点）将自动执行。

- ▶ 按下NC START (NC启动) 按键执行下个程序段，并用该方式继续操作直到程序终点

手动操作的机床



- ▶ 点击程序控制上的**NC START** (NC启动)
- ▶ 在本产品选择程序的第一个程序段
- ▶ 再次点击程序控制上的**NC START** (NC启动)
- ▶ 根据程序段情况，可能需要用户手动操作。操作向导显示相应的说明
例如刀具调用，主轴自动停止转动，并请用户更换相应刀具
- ▶ 如果是多步的程序段，例如加工阵列孔，在操作向导中点击**下一步**，前进到下个步骤
- ▶ 按照程序段的操作向导的说明操作



i 不需要用户进行任何操作的程序段（例如设置预设点）将自动执行。



- ▶ 点击**NC START** (NC启动) 按键执行下个程序段，并用该方式继续操作直到程序终点

单程序段模式



- ▶ 点击程序控制中的**单程序段**，激活单程序段模式
- ▶ 如果激活了单程序段模式，在执行了程序的每一个程序段后停止程序运行（包括不需要用户任何操作的程序段）

16.2.2 控制程序段

要转到特定程序段，可在程序中逐个跳过程序段直到达到需要的程序段。不能在程序中反向跳转。



- ▶ 点击程序控制上的**下个程序步骤**
- > 选择下个程序段

16.2.3 中断程序运行

如果出错，可以中断程序运行程序运行中断时，刀具位置和主轴转速保持不变。



如果当前程序段正在执行行程运动，不能中断程序运行。






- ▶ 在程序管理器中，点击**停止程序**
- > 程序运行中断

16.2.4 使用仿真窗口

在可选的仿真窗口中可以直观地显示所选的程序段。

视图栏提供以下选项：

操作件	功能
	图形 仿真图形和程序段的显示
	图形和位置 仿真图形、位置值和程序段的显示
	位置 位置值和程序段的显示

轮廓视图显示

仿真窗口用轮廓视图显示。轮廓视图提供精确地定位刀具或在加工面沿轮廓运动需要的信息。

轮廓视图使用以下颜色（默认）：

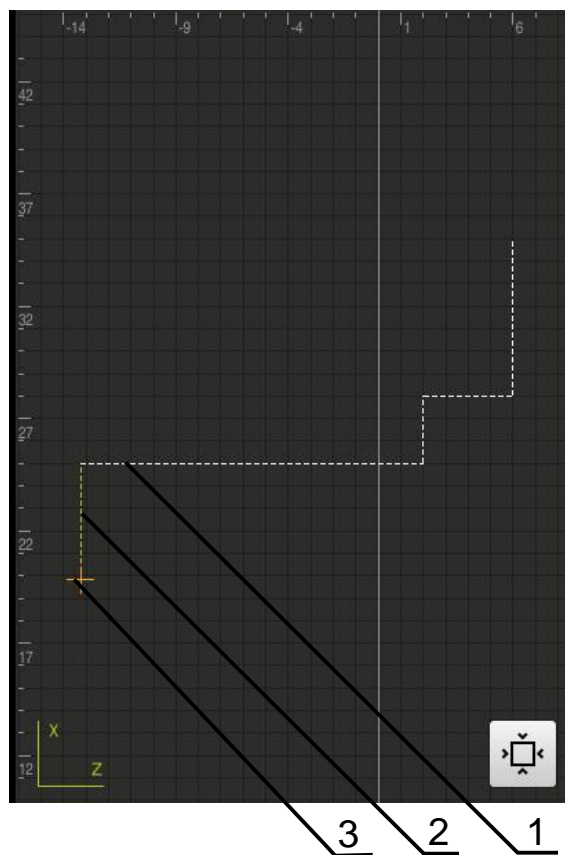


图 74: 带轮廓视图的仿真窗口

- 1 加工阵列（白色）
- 2 当前程序段或加工位置（绿色）
- 3 刀具轮廓，刀具位置和刀路（橙色）



可修改轮廓视图中的颜色和线宽。

更多信息: "仿真窗口", 285 页

激活仿真窗口



- ▶ 点击**图形和位置**
- > 显示当前选择的程序段的仿真窗口



- ▶ 点击视图栏的**图形**，放大仿真窗口
- > 参数视图隐藏显示并放大仿真窗口

修改轮廓视图



- ▶ 点击**详细视图**
- > 详细视图显示当前选择的程序段的刀路和可能加工位置




- ▶ 点击**概要**
- > 概要视图显示整个工件


16.2.5 应用缩放系数

如果将一轴或多轴激活缩放系数，执行程序段期间，该缩放系数与保存的名义位置相乘。这样，可镜像和缩放程序段。

在快捷菜单中可激活缩放系数。

更多信息: "调整快捷菜单的设置", 90 页

 如果用选择的刀具无法获得计算的尺寸，将中断执行程序段。

 执行程序段期间，不能修改缩放系数。

16.2.6 设置主轴转速

根据相连机床的配置，控制主轴转速。



- ▶ 点击或长按**+**或**-**设置需要的主轴转速
- 或者
- ▶ 点击**主轴转速**输入框，输入数据并点击**RET**确认
- > 本产品将输入的主轴转速作为名义值，相应地控制机床的主轴转动

16.3 管理程序

要运行程序，打开程序文件，程序文件的类型必须为*.i。



程序的默认保存位置为**Internal/Programs**。

16.3.1 打开程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**打开程序**
- ▶ 在对话框中选择保存位置，例如 **Internal/Programs**
- ▶ 点击含文件的文件夹
- ▶ 点击文件
- ▶ 点击**打开**
- > 加载选择的程序

16.3.2 关闭程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**关闭程序**
- > 关闭已打开的程序

17

铣削 – 编程

17.1 概要

本章介绍程序编辑操作模式和在该操作模式下创建新程序及编辑现有程序的方法。

i 执行以下操作前，必须确保已阅读和理解“基本操作”章的内容。
更多信息: “基本操作”，61 页

简要说明

本产品允许用程序生产重复件。要创建程序，编写多个程序段，例如定位功能或机床功能的程序段。程序由一系列的程序段组成。一个程序中可保存多达1000个程序段。

i 程序编辑操作不需要本产品连接机床。

激活



- ▶ 点击主菜单中的**程序编辑**
- > 显示程序编辑的用户界面



图 75: 程序编辑菜单

- 1 视图栏
- 2 工具栏
- 3 程序管理

i 在**程序编辑**菜单中，不提供状态栏和选配的OEM栏。

17.2 程序段类型

程序编辑中可用以下的程序段类型：

- 定位功能
- 坐标系变换（预设点）
- 机床功能
- 加工阵列

17.2.1 定位






手动定义定位的位置值。根据相连机床的配置，自动或手动移动刀具到这些位置。



要加载当前轴位置，用**实际位置获取**功能将位置值加载到相应输入框中。

相应参数包括：

定位程序段


参数	说明
	刀具半径补偿未激活（默认设置）
	正刀具半径补偿；运动路径增加该刀具半径值（外轮廓）
	负刀具半径补偿；运动路径减小该刀具半径值（内轮廓）
	增量位置值，例如相对实际位置的位置值
	钻通孔无位置值定义（仅适用于手动操作的Z轴）

17.2.2 坐标系

要改变坐标系，由预设表调用预设点。那么，调用后将使用被选预设点的坐标系。

更多信息: "定义预设点", 199 页



原点程序段

参数	说明
原点编号 	预设表的ID号 或者：由预设表选择

17.2.3 机床功能

可调用机床功能加工工件。

可用的功能取决于相连的机床配置。提供以下程序段和参数：

程序段类型	参数 / 说明
主轴转速	刀具主轴旋转速度
进给速率	刀具轴的运动速度（仅适用于NC数控的Z轴）
刀具调用 	刀具号 或者：由刀具表选择 更多信息: "选择刀具", 203 页 执行刀具调用时，主轴自动停止运动并请用户装入相应刀具。
M 功能 	M功能号 或者：由功能表选择
暂停时间	加工步骤间的间隔时间

17.2.4 加工阵列

可定义多种加工阵列，加工复杂形状。从数据输入开始，本产品计算加工阵列的几何尺寸，可选在仿真窗口中显示阵列。



定义加工阵列前，必须

- 在刀具表中定义相应刀具
- 在状态栏选择刀具

更多信息: "创建刀具表", 151 页



要加载当前轴位置，用**实际位置获取**功能将位置值加载到相应输入框中。

17.3 创建程序

程序必须由程序头和一系列程序段组成。可以编写多种类型的程序段，编辑相应的程序段参数以及从程序中删除个别程序段。

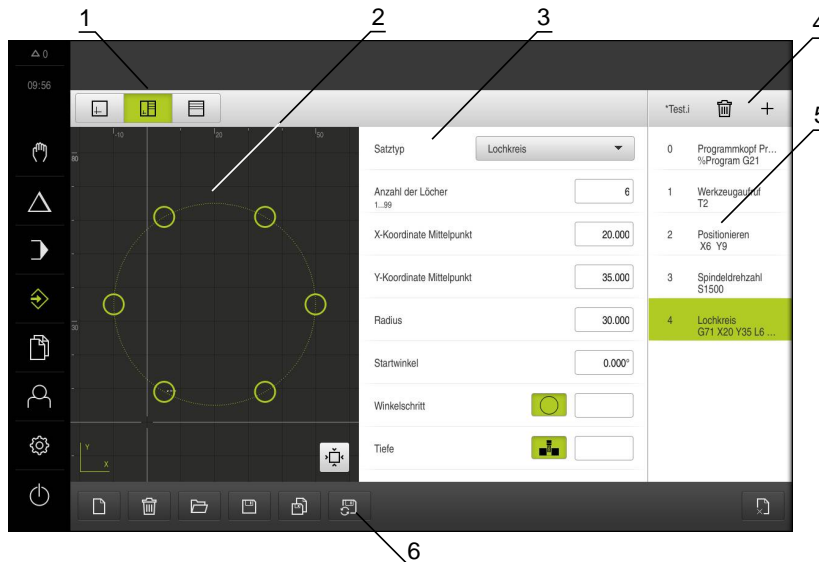


图 76: 程序编辑操作模式下的程序举例

- 1 视图栏
- 2 仿真窗口 (可选)
- 3 程序段参数
- 4 工具栏
- 5 程序段
- 6 程序管理

17.3.1 程序编辑支持

本产品的以下功能帮助用户创建程序：

- 添加程序段时，操作向导显示被选程序段类型所需参数的信息。
- 如果程序段中存在错误或未定义的参数，在列表中红色字体显示错误。
- 如果存在错误，操作向导显示**该程序包括未完成的程序段。**的信息。点击箭头键，转到相应的程序段。
- 可选的仿真窗口显示当前程序段的图形。
更多信息: "使用仿真窗口", 218 页



将自动保存程序的所有修改。

- ▶ 在程序管理器中，点击**自动保存程序**
- > 立即自动保存全部修改

17.3.2 创建程序头



- ▶ 在程序管理器中，点击**创建新程序**
- ▶ 在对话框中，选择程序的保存位置，例如 **Internal/Programs**
- ▶ 输入程序的名称
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**创建**
- > 新程序中含已创建的**程序头**启动程序段
- > 程序名显示在工具栏
- ▶ **名称**字段中输入唯一的程序名
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 根据需要，用滑动开关修改尺寸单位

17.3.3 添加程序段



- ▶ 点击工具栏的**添加程序段**
- > 新程序段插入到当前位置之下
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中选择需要的程序段类型
- ▶ 根据程序段类型，定义相应参数
更多信息: "程序段类型", 251 页
- ▶ 用**RET**确认每项输入
- > 如果已激活仿真窗口，显示当前程序段

17.3.4 删除程序段



- ▶ 点击工具栏的**删除**
- > 程序中的程序段用“删除”图标标记
- ▶ 在需要从程序中删除的程序段处，点击“删除”图标
- > 被选的程序段从该程序中删除
- ▶ 再次点击工具栏的**删除**

17.3.5 保存程序






- ▶ 在程序管理器中，点击**保存程序**
- > 程序被保存

17.4 使用仿真窗口

在可选的仿真窗口中可以直观地显示所选的程序段。也能用仿真窗口逐步骤地检查创建的程序。

视图栏提供以下选项：

操作件	功能
	图形 仿真图形和程序段的显示
	图形和位置 仿真图形、位置值和程序段的显示
	位置 位置值和程序段的显示

17.4.1 轮廓视图显示

仿真窗口用轮廓视图显示。轮廓视图提供精确地定位刀具或在加工面沿轮廓运动需要的信息。

轮廓视图使用以下颜色（默认）：

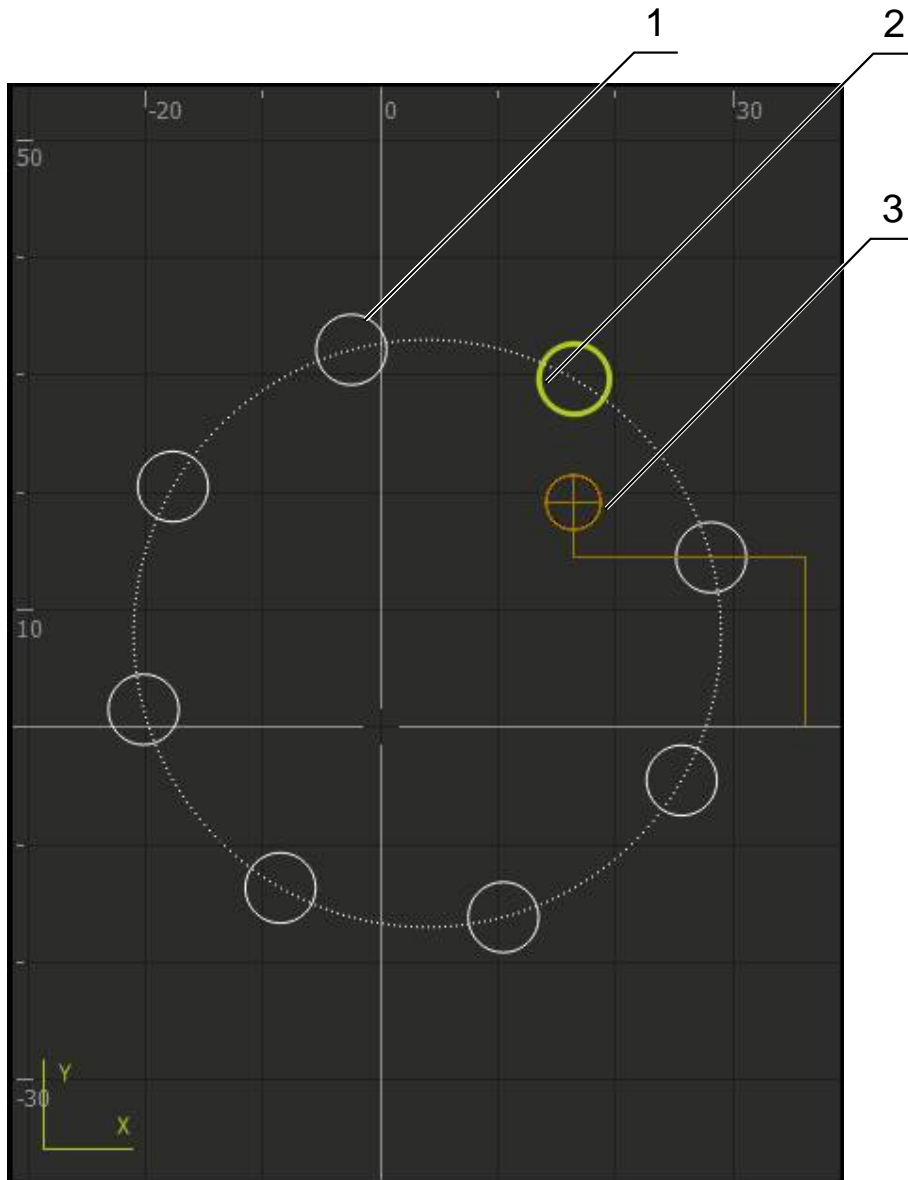


图 77: 带轮廓图的仿真窗口

- 1 加工阵列（白色）
- 2 当前程序段或加工位置（绿色）
- 3 刀具轮廓，刀具位置和刀路（橙色）

17.4.2 激活仿真窗口



- ▶ 点击**图形和窗体**
- > 显示当前选择的程序段的仿真窗口



- ▶ 点击视图栏的**图形**，放大仿真窗口
- > 参数视图隐藏显示并放大仿真窗口

17.4.3 在仿真窗口中检查程序



- ▶ 点击**图形**
- > 显示当前程序的仿真窗口
- ▶ 点击每一个程序段，逐一点击
- > 程序步骤显示在仿真窗口中；可以根据需要放大详细视图



- ▶ 点击**详细视图**进行放大



- ▶ 点击**概要**，显示整体视图

17.5 管理程序

创建程序后，可以保存程序，以自动运行程序或以后编辑程序。



程序的默认保存位置为**Internal/Programs**。

17.5.1 打开程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**打开程序**
- ▶ 在对话框中选择保存位置，例如 **Internal/Programs**
- ▶ 点击含文件的文件夹
- ▶ 点击文件
- ▶ 点击**打开**
- > 加载选择的程序

17.5.2 关闭程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**关闭程序**
- > 关闭已打开的程序

17.5.3 保存程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**保存程序**
- > 程序被保存

17.5.4 用新名保存程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**程序另存为**
- ▶ 在对话框中，选择程序的保存位置，例如 **Internal/Programs**
- ▶ 输入程序的名称
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**另存为**
- > 程序被保存
- > 程序名显示在工具栏

17.5.5 自动保存程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**自动保存程序**
- > 立即自动保存对程序的全部修改

17.5.6 删除程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**删除程序**
- ▶ 点击**删除选择**
- ▶ 点击**确定**确认删除
- > 程序被删除

17.6 运行程序段

事后可以修改程序中的任何一个程序段。要使程序的修改生效，修改后需要再次保存程序。

编辑程序段



- ▶ 在程序管理器中，点击**打开程序**
- ▶ 在对话框中选择保存位置，例如**Internal/Programs**
- ▶ 点击含文件的文件夹
- ▶ 点击文件
- ▶ 点击**打开**
- > 加载选择的程序
- ▶ 点击需要的程序段
- > 显示被选程序段的参数
- ▶ 根据程序段类型，编辑相应参数
- ▶ 用**RET**确认每项输入



- ▶ 在程序管理器中，点击**保存程序**
- > 保存编辑的程序

18

车削 – 编程

18.1 概要

本章介绍程序编辑操作模式和在该操作模式下创建新程序及编辑现有程序的方法。

i 执行以下操作前，必须确保已阅读和理解“基本操作”章的内容。
更多信息: “基本操作”，61 页

简要说明

本产品允许用程序生产重复件。要创建程序，编写多个程序段，例如定位功能或机床功能的程序段。程序由一系列的程序段组成。一个程序中可保存多达1000个程序段。

i 程序编辑操作不需要本产品连接机床。

激活



- ▶ 点击主菜单中的**程序编辑**
- > 显示程序编辑的用户界面

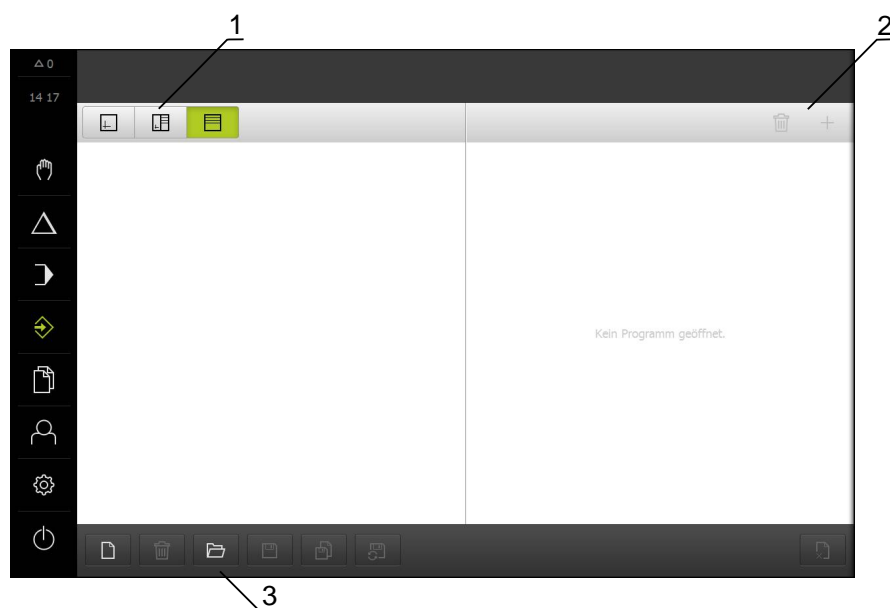


图 78: 程序编辑菜单

- 1 视图栏
- 2 工具栏
- 3 程序管理

i 在**程序编辑**菜单中，不提供状态栏和选配的OEM栏。

18.2 程序段类型

程序编辑中可用以下的程序段类型：

- 定位功能
- 坐标系变换（预设点）
- 机床功能

18.2.1 定位


手动定义定位的位置值。根据相连机床的配置，自动或手动移动刀具到这些位置。



要加载当前轴位置，用**实际位置获取**功能将位置值加载到相应输入框中。

相应参数包括：

定位程序段


参数	说明
	增量位置值，例如相对实际位置的位置值

18.2.2 坐标系

要改变坐标系，由预设表调用预设点。那么，调用后将使用被选预设点的坐标系。

更多信息: "定义预设点", 199 页

原点程序段

参数	说明
	预设表的ID号 或者：由预设表选择

18.2.3 机床功能

可调用机床功能加工工件。

可用的功能取决于相连的机床配置。提供以下程序段和参数：

程序段类型	参数 / 说明
主轴转速	刀具主轴旋转速度
切削速度	车刀的车削速度
刀具调用	刀具号 或者：由刀具表选择 更多信息: "选择刀具", 203 页 执行刀具调用时，主轴自动停止运动并请用户更换相应刀具。
M 功能	M功能号 或者：由功能表选择
暂停时间	加工步骤间的间隔时间

18.3 创建程序

程序必须由程序头和一系列程序段组成。可以编写多种类型的程序段，编辑相应的程序段参数以及从程序中删除个别程序段。

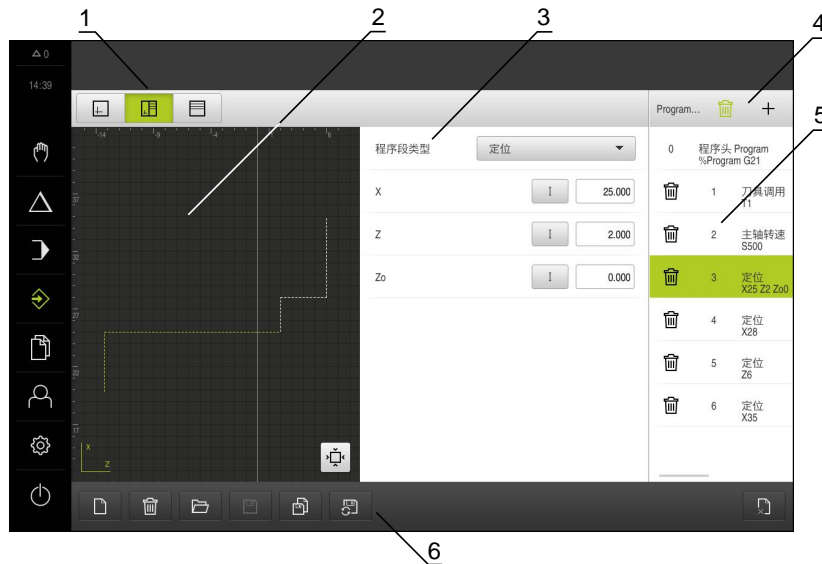


图 79: 程序编辑操作模式下的程序举例

- 1 视图栏
- 2 仿真窗口 (可选)
- 3 程序段参数
- 4 工具栏
- 5 程序段
- 6 程序管理

18.3.1 程序编辑支持

本产品的以下功能帮助用户创建程序：

- 添加程序段时，操作向导显示被选程序段类型所需参数的信息。
- 如果程序段中存在错误或未定义的参数，在列表中红色字体显示错误。
- 如果存在错误，操作向导显示**该程序包括未完成的程序段**的信息。点击箭头键，转到相应的程序段。
- 可选的仿真窗口显示当前程序段的图形。
更多信息: "使用仿真窗口", 218 页



将自动保存程序的所有修改。

- ▶ 在程序管理器中，点击**自动保存程序**
- > 立即自动保存全部修改

18.3.2 创建程序头



- ▶ 在程序管理器中，点击**创建新程序**
- ▶ 在对话框中，选择程序的保存位置，例如 **Internal/Programs**
- ▶ 输入程序的名称
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**创建**
- > 新程序中含已创建的**程序头**启动程序段
- > 程序名显示在工具栏
- ▶ **名称**字段中输入唯一的程序名
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 根据需要，用滑动开关修改尺寸单位

18.3.3 添加程序段



- ▶ 点击工具栏的**添加程序段**
- > 新程序段插入到当前位置之下
- ▶ 在**程序段类型**下拉列表中选择需要的程序段类型
- ▶ 根据程序段类型，定义相应参数
更多信息: "程序段类型", 251 页
- ▶ 用**RET**确认每项输入
- > 如果已激活仿真窗口，显示当前程序段

18.3.4 删除程序段



- ▶ 点击工具栏的**删除**
- > 程序中的程序段用“删除”图标标记
- ▶ 在需要从程序中删除的程序段处，点击“删除”图标
- > 被选的程序段从该程序中删除
- ▶ 再次点击工具栏的**删除**

18.3.5 保存程序






- ▶ 在程序管理器中，点击**保存程序**
- > 程序被保存

18.4 使用仿真窗口

在可选的仿真窗口中可以直观地显示所选的程序段。也能用仿真窗口逐步骤地检查创建的程序。

视图栏提供以下选项：

操作件	功能
	图形 仿真图形和程序段的显示
	图形和位置 仿真图形、位置值和程序段的显示
	位置 位置值和程序段的显示

18.4.1 轮廓视图显示

仿真窗口用轮廓视图显示。轮廓视图提供精确地定位刀具或在加工面沿轮廓运动需要的信息。

轮廓视图使用以下颜色（默认）：

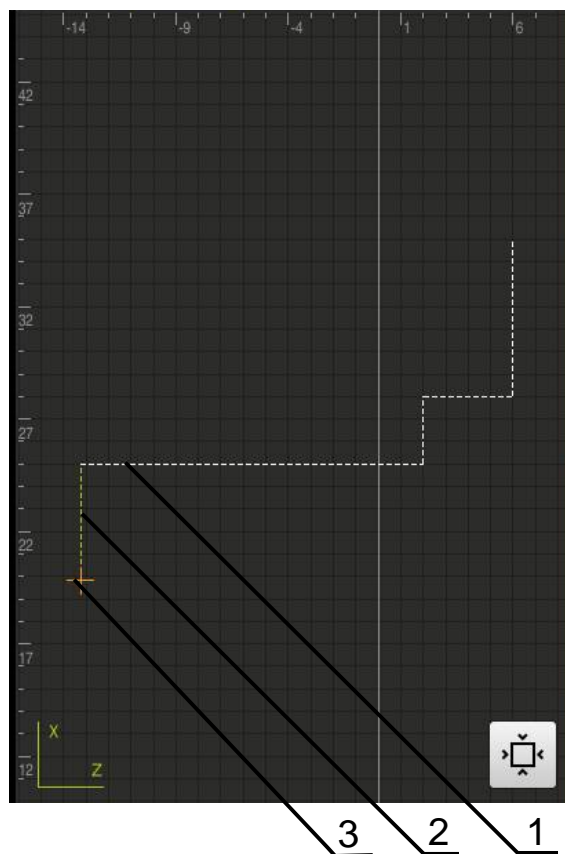


图 80: 带轮廓视图的仿真窗口

- 1 加工阵列（白色）
- 2 当前程序段或加工位置（绿色）
- 3 刀具轮廓，刀具位置和刀路（橙色）

18.4.2 激活仿真窗口



- ▶ 点击**图形和窗体**
- > 显示当前选择的程序段的仿真窗口



- ▶ 点击视图栏的**图形**，放大仿真窗口
- > 参数视图隐藏显示并放大仿真窗口

18.4.3 在仿真窗口中检查程序



- ▶ 点击**图形**
- > 显示当前程序的仿真窗口
- ▶ 点击每一个程序段，逐一点击
- > 程序步骤显示在仿真窗口中；可以根据需要放大详细视图



- ▶ 点击**详细视图**进行放大



- ▶ 点击**概要**，显示整体视图

18.5 管理程序

创建程序后，可以保存程序，以自动运行程序或以后编辑程序。



程序的默认保存位置为**Internal/Programs**。

18.5.1 打开程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**打开程序**
- ▶ 在对话框中选择保存位置，例如 **Internal/Programs**
- ▶ 点击含文件的文件夹
- ▶ 点击文件
- ▶ 点击**打开**
- > 加载选择的程序

18.5.2 关闭程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**关闭程序**
- > 关闭已打开的程序

18.5.3 保存程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**保存程序**
- > 程序被保存

18.5.4 用新名保存程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**程序另存为**
- ▶ 在对话框中，选择程序的保存位置，例如 **Internal/Programs**
- ▶ 输入程序的名称
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**另存为**
- > 程序被保存
- > 程序名显示在工具栏

18.5.5 自动保存程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**自动保存程序**
- > 立即自动保存对程序的全部修改

18.5.6 删除程序



- ▶ 在程序管理器中，点击**删除程序**
- ▶ 点击**删除选择**
- ▶ 点击**确定**确认删除
- > 程序被删除

18.6 运行程序段

事后可以修改程序中的任何一个程序段。要使程序的修改生效，修改后需要再次保存程序。

编辑程序段



- ▶ 在程序管理器中，点击**打开程序**
- ▶ 在对话框中选择保存位置，例如**Internal/Programs**
- ▶ 点击含文件的文件夹
- ▶ 点击文件
- ▶ 点击**打开**
- > 加载选择的程序
- ▶ 点击需要的程序段
- > 显示被选程序段的参数
- ▶ 根据程序段类型，编辑相应参数
- ▶ 用**RET**确认每项输入
- ▶ 在程序管理器中，点击**保存程序**
- > 保存编辑的程序



19

文件管理

19.1 概要

本章介绍**文件管理**菜单和其功能。



执行以下操作前，必须确保已阅读和理解“基本操作”章的内容。

更多信息: “基本操作”，61 页

简要说明

文件管理菜单显示本产品存储器中保存文件的概要。

存储位置列表显示相连的任何USB存储设备（FAT32格式）或可用的网络驱动器。显示USB存储设备和网络驱动器的名称或驱动器标识。

激活



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- > 显示文件管理的用户界面

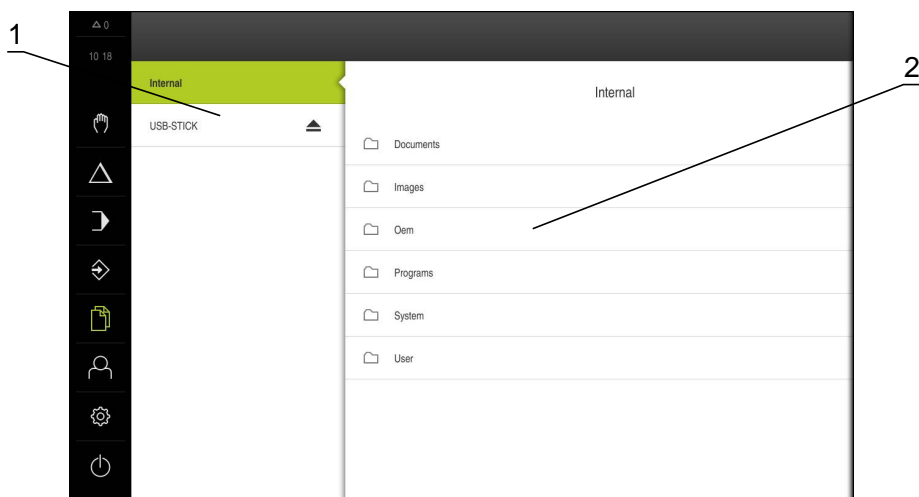


图 81: **文件管理**菜单

- 1 可用保存位置列表
- 2 所选保存位置文件夹列表

19.2 文件类型

在**文件管理**菜单中，可编辑以下文件类型：

类型	使用	管理	视图	打开	打印
*.i	程序	✓	-	-	-
*.mcc	配置文件	✓	-	-	-
*.dro	固件文件	✓	-	-	-
*.svg , *.ppm	图像文件	✓	-	-	-
*.jpg , *.png , *.bmp	图像文件	✓	✓	-	-
*.csv	文本文件	✓	-	-	-
*.txt , *.log , *.xml	文本文件	✓	✓	-	-
*.pdf	PDF文件	✓	✓	-	✓

19.3 管理文件夹和文件

文件夹结构

在**文件管理**菜单中，**Internal**保存位置中的文件保存在以下文件夹下：

文件夹	应用
Documents	带说明和服务地址信息的文档文件
Images	图像文件
Oem	配置OEM栏的文件 (仅显示给OEM用户)
System	音频文件和系统文件
User	用户数据

创建新文件夹



- ▶ 触摸要创建新文件夹的文件夹图标，并将其向右拖动
- > 显示操作件
- ▶ 点击**创建新文件夹**
- ▶ 点击对话框中的输入框并输入新文件夹的名称
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**确定**
- > 新文件夹创建完成

移动文件夹



- ▶ 触摸要移动文件夹的文件夹图标，并将其向右拖动
- > 显示操作件
- ▶ 点触**移至**
- ▶ 在对话框中，选择要移动的文件夹
- ▶ 点击**选择**
- > 文件夹移动完成

复制文件夹



- ▶ 触摸要复制文件夹的文件夹图标，并将其向右拖动
- > 显示操作件
- ▶ 点触**复制到**
- ▶ 在对话框中，选择要复制的文件夹
- ▶ 点击**选择**
- > 文件夹复制完成



如果复制文件夹到其保存的位置，被复制的文件夹名添加后缀“_1”。

重命名文件夹



- ▶ 触摸要重命名文件夹的文件夹图标，并将其向右拖动
- > 显示操作件
- ▶ 点触**重命名文件夹**
- ▶ 点击对话框中的输入框并输入新文件夹的名称
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**确定**
- > 文件夹重命名完成

移动文件



- ▶ 触摸要移动文件的文件图标，并将其向右拖动
- > 显示操作件
- ▶ 点击**移至**
- ▶ 在对话框中，选择要移动文件的文件夹
- ▶ 点击**选择**
- > 文件移动完成

复制文件



- ▶ 触摸要复制文件的文件图标，并将其向右拖动
- > 显示操作件
- ▶ 点击**复制到**
- ▶ 在对话框中，选择要复制文件的文件夹
- ▶ 点击**选择**
- > 文件复制完成



如果复制文件到其保存的位置，被复制的文件的文件名添加后缀“_1”。

重命名文件



- ▶ 触摸要重命名文件的文件图标，并将其向右拖动
- > 显示操作件
- ▶ 点击**重新命名文件**
- ▶ 点击对话框中的输入框并输入新文件的名称
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 点击**确定**
- > 文件重命名完成

删除文件夹或文件

删除的文件夹和文件为永久删除，不可恢复。如果删除文件夹，该文件夹下的所有子文件夹和文件都将被删除。



- ▶ 触摸要删除文件夹或文件的图标，并将其向右拖动
- > 显示操作件
- ▶ 点击**删除选择**
- ▶ 点击**删除**
- > 文件夹或文件删除完成

19.4 打开和查看文件

查看文件



- ▶ 点触主菜单中的**文件管理**
- ▶ 浏览到需要文件的保存位置
- ▶ 点触文件
- 显示预览图（仅限PDF和图像文件）以及文件信息

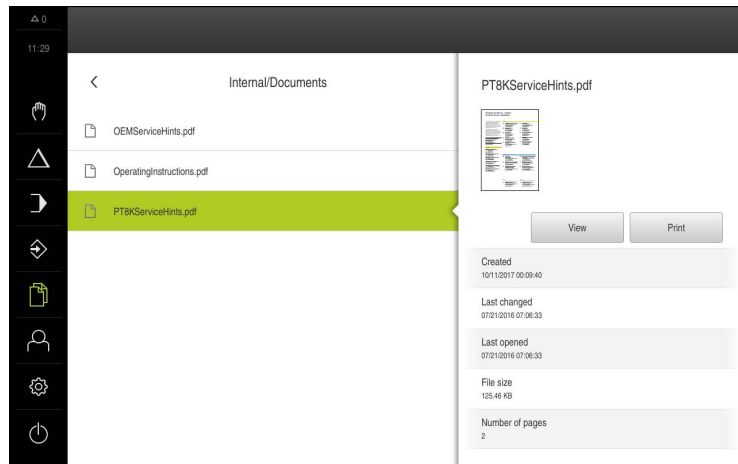


图 82: 带预览图和文件信息的**文件管理**菜单

- ▶ 点击**视图**
- 显示文件内容
- ▶ 点触**关闭**，关闭视图



在该视图中，点击**打印**，在本产品上已配置的打印机上打印PDF文件。

19.5 导出文件

可将文件导出到外部USB存储设备（FAT32格式）或网络驱动器上。可以复制文件，也可以移动文件：

- 如果复制文件，该文件的副本保留在本产品内
- 如果移动文件，该文件将从本产品中删除



- ▶ 点触主菜单中的**文件管理**
- ▶ 在**Internal**保存位置，浏览到需要导出的文件处
- ▶ 向右拖动文件图标
- 显示操作件



- ▶ 要复制文件，点触**复制文件**



- ▶ 要移动文件，点触**移动文件**
- ▶ 在对话框中，选择要导出文件的保存位置
- ▶ 点击**选择**
- 文件可被导出到U盘中或网络驱动器中

安全拔出USB存储设备



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- ▶ 转到保存位置列表处
- ▶ 点击**安全拔出**
- > 显示**现在可移除存储介质**。信息
- ▶ 断开USB存储设备的连接



19.6 导入文件

从USB存储设备（FAT32格式）或网络驱动器向本产品中导入文件。可以复制文件，也可以移动文件：

- 如果复制文件，该文件的副本保留在USB存储设备或网络驱动器上
- 如果移动文件，该文件将从USB存储设备或网络驱动器上删除



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- ▶ 在USB存储设备上或网络驱动器上，浏览到需要导入的文件处
- ▶ 向右拖动文件图标
- > 显示操作件



- ▶ 要复制文件，点击**复制文件**



- ▶ 要移动文件，点击**移动文件**
- ▶ 在对话框中，选择要保存文件的保存位置
- ▶ 点击**选择**
- > 该文件保存在本产品中

安全拔出USB存储设备



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- ▶ 转到保存位置列表处
- ▶ 点击**安全拔出**
- > 显示**现在可移除存储介质**。信息
- ▶ 断开USB存储设备的连接



20

设置

20.1 概要

本章介绍本产品的设置选项和相应的设置参数。

调试的基本设置选项和设置参数及产品设置在相应的章中进行简要介绍：

更多信息: "调试", 97 页

更多信息: "设置", 133 页

简要说明



根据登录本产品的用户类型，可编辑和修改设置和设置参数（编辑许可）。
如果登录本产品的用户没有设置或设置参数的编辑许可，设置和设置参数为灰色且不能打开或编辑。



根据本产品上已激活的软件选装项，“设置”菜单提供多种设置和设置参数。
例如，如果在本产品上未激活POSITIP 8000 NC1软件选装项，本产品上不显示该软件选装项需要的设置参数。

功能	说明
常规	常规设置和信息
传感器	传感器和基于传感器功能的配置
接口	接口和网络驱动的配置
用户	用户的配置
轴	相连编码器和误差补偿的配置
服务	软件选装项，服务功能和信息的配置

激活



- ▶ 点击主菜单的**设置**

20.1.1 设置菜单简要



20.2 常规

本章介绍本产品操作和显示配置的设置和打印机的设置。

20.2.1 设备信息

路径： **设置 ▶ 常规 ▶ 设备信息**

概要页显示有关本软件的基本信息。

参数	显示信息
设备类型	本产品的产品标识
零件号	本产品的ID号
序列号	本产品的序列号
固件版本	固件版本号
固件生成时间	固件创建日期
最后一次更新固件时间	最近更新固件的日期
可用存储空间	内部保存位置的可用存储空间 Internal
可用的工作存储器 (RAM)	系统可用的内存
设备启动次数	用当前固件启动本产品的次数
工作时间	本产品用当前固件工作的时间


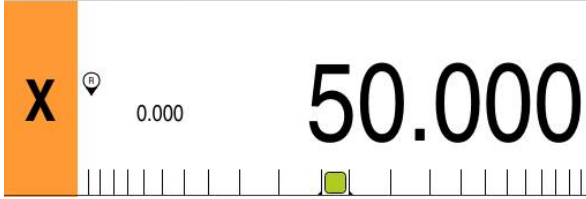
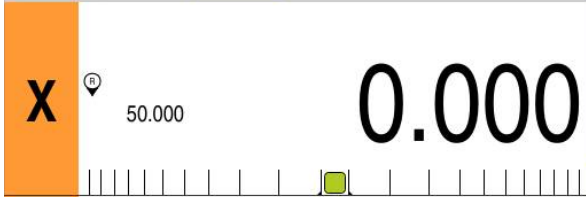

20.2.2 显示屏及触摸屏

路径： **设置 ▶ 常规 ▶ 显示屏及触摸屏**

参数	说明
亮度	显示屏亮度 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围： 1 % ... 100 % ■ 默认设置： 85 %
节能模式超时	激活省电模式前的时间 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围： 0 ... 120 min 如果将该值设置为0，取消激活省电模式 ■ 默认设置： 30分钟
退出节能模式	重新激活显示屏需要的操作 <ul style="list-style-type: none"> ■ 点击并拖动：触摸触控屏并从底端拖动上箭头 ■ 点击：触摸触控屏 ■ 点击或 轴运动：触摸触控屏或移动轴 ■ 默认设置： 点击并拖动

20.2.3 显示

路径： 设置 ▶ 常规 ▶ 显示

参数	说明
位置显示	<p>MDI模式和程序运行操作模式下位置显示的配置。该配置也决定在MDI模式和程序运行操作模式下，操作向导要求的操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 位置余程 – 该操作向导要求将轴运动到显示的位置处。 ■ 余程位置 – 该操作向导要求将轴运动到轴值为0处并显示定位辅助。 <p>设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 位置：该位置用大字显示  <ul style="list-style-type: none"> ■ 位置余程：该位置用大字显示和余程用小字显示  <ul style="list-style-type: none"> ■ 余程位置：余程用大字显示和该位置用小字显示  <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认设置：余程位置
位置值	<p>该位置值为轴的实际值或名义值。</p> <p>设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 实际值 ■ 名义值 ■ 默认设置：实际值
余程指示	<p>MDI模式下余程指示的显示</p>  <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：ON或OFF ■ 默认值：ON
根据小数点前的位数调整轴的显示尺寸	<p>整数位数代表显示的位置值尺寸。如果超出整数位数，减小显示尺寸使整数可显示。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：0 ... 6 ■ 默认值：3
仿真窗口	<p>配置MDI模式和程序运行仿真窗口的配置。</p> <p>更多信息：“仿真窗口”，285 页</p>

参数	说明
径向加工轴	<p>车削应用模式下显示径向加工轴</p> <p>设置：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 半径■ 直径■ 默认值：半径

20.2.4 仿真窗口

路径： 设置 ▶ 常规 ▶ 显示 ▶ 仿真窗口

参数	说明
刀具位置的线宽	显示刀路的线宽 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：标准或粗体 ■ 默认值：标准
刀具位置的颜色	定义显示刀路的颜色 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：颜色色标 ■ 默认设置：橙色
当前轮廓元素的线宽	显示当前轮廓元素的线宽 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：标准或粗体 ■ 默认值：标准
当前轮廓元素的颜色	定义显示当前轮廓元素的颜色 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：颜色色标 ■ 默认设置：绿色
刀具路径	刀路的使用 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：ON或OFF ■ 默认值：ON
水平对正	仿真窗口中坐标系的水平方向 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 向右：增加到右侧的值 ■ 向左：增加到左侧的值 ■ 默认值：向右
垂直对正	仿真窗口中坐标系的垂直方向 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 向上：增加向上的值 ■ 向下：增加向下的值 ■ 默认值：向上



撤消按钮用于将仿真窗口的颜色定义重置为工厂设置。

20.2.5 Input devices

路径： 设置 ► 常规 ► Input devices

参数	说明
触摸屏灵敏度	<p>触摸屏的敏感度为三级可调。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 低（污染）：如果不干净，允许操作触控屏 ■ 正常（标准）：允许在正常条件下操作触控屏 ■ 高（带手套）：允许戴手套时操作触控屏 ■ 默认设置：正常（标准）
Mouse substitute for multitouch gestures	<p>指定鼠标操作是否应取代触控屏操作（多点触控） 设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Auto (until first multitouch)：触摸触控屏导致鼠标取消激活 ■ On (no multitouch)：只能用鼠标操作，取消激活触控屏 ■ Off (only multitouch)：只能用触控屏操作，取消激活鼠标 ■ 默认设置：Auto (until first multitouch)
USB keyboard layout	<p>如果连接了USB键盘：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 键盘布局的语言选择

20.2.6 声音

路径： 设置 ► 常规 ► 声音

可用的音频声音分为多个类型。每个类型内的声音不同。

参数	说明
扬声器	<p>用本产品背面的内置扬声器</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：ON或OFF ■ 默认设置：ON
扬声器音量	<p>本产品扬声器的音量</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：0 % ...100 % ■ 默认设置：50 %
信息和错误	<p>显示提示信息时播放的声音 选择设置时，播放相应声音</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：标准，吉他，机器人，外部空间，无声 ■ 默认设置：标准
探测音	<p>使用触发式元件时播放的声音 选择设置时，播放相应声音</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：标准，吉他，机器人，外部空间，无声 ■ 默认设置：标准

20.2.7 打印机

路径： 设置 ▶ 常规 ▶ 打印机

参数	说明
默认打印机	本产品上配置的打印机列表
属性	选择的默认打印机的设置 更多信息: "属性", 287 页
添加打印机	添加 USB打印机 或 网络打印机 更多信息: "添加打印机", 288 页
删除打印机	删除与本产品相连的 USB打印机 或 网络打印机 更多信息: "删除打印机", 288 页

20.2.8 属性


路径： 设置 ▶ 常规 ▶ 打印机 ▶ 属性

参数	说明
分辨率	打印分辨率, dpi <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围和默认设置取决于打印机类型
纸张大小	纸张大小及尺寸规格 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围和默认设置取决于打印机类型
送纸盒	送纸盒的技术参数 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围和默认设置取决于打印机类型
纸型	纸型的标识 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围和默认设置取决于打印机类型
双面打印	双面打印的选项 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围和默认设置取决于打印机类型
彩色/黑白	打印模式的技术参数 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围和默认设置取决于打印机类型

20.2.9 添加打印机

路径： 设置 ▶ 常规 ▶ 打印机 ▶ 添加打印机

以下参数适用于**USB打印机**和**网络打印机**。

参数	说明
确定位置的打印机名称	自动检测连接在本产品（USB或局域网）端口上的打印机 支持任选的打印机名，以便于标识
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  文字中不允许含斜线（"/"）、井号（"#"）或空格。 </div>
说明	常规打印机描述（可选，任选）
位置	常规位置描述（可选，任选）
连接	打印机连接类型
选择驱动器	选择打印机的相应驱动

20.2.10 删除打印机

路径： 设置 ▶ 常规 ▶ 打印机 ▶ 删除打印机

参数	说明
打印机	本产品上配置的打印机列表
类型	显示已配置打印机的类型
位置	显示已配置打印机的位置
连接	显示已配置打印机的连接
清除所选打印机	删除本产品中已配置的打印机

20.2.11 日期和时间

路径： 设置 ▶ 常规 ▶ 日期和时间

参数	说明
日期和时间	本产品的当前日期和时间 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：年，月，日，小时，分钟 ■ 默认设置：当前系统时间
日期格式	日期显示的格式 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ MM-DD-YYYY：月，日，年 ■ DD-MM-YYYY：日，月，年 ■ YYYY-MM-DD：年，月，日 ■ 默认设置：YYYY-MM-DD（例如“2016-01-31”）

20.2.12 单位

路径： 设置 ► 常规 ► 单位

参数	说明
直线值单位	直线值的尺寸单位 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：毫米或英寸 ■ 默认设置：毫米
直线值圆整方式	直线值圆整方式 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 商用：可向下圆整1至4位的小数位数，可向上圆整5至9位的小数位数 ■ 圆整：向下圆整1至9位的小数位数 ■ 圆整：向上圆整1至9位的小数位数 ■ 圆整：无向上和向下圆整，舍弃小数位 ■ 圆整到 0 和 5：小数位≤ 24或≥ 75圆整到0，小数位≥ 25或≤ 74圆整到5 ■ 默认设置：商用
直线值小数位	直线值的小数位数 设置范围： <ul style="list-style-type: none"> ■ 毫米：0 ...5 ■ 英寸：0 ...7 默认值： <ul style="list-style-type: none"> ■ 毫米：4 ■ 英寸：6
角度值单位	角度值单位 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 弧度：弧度单位的角度 (rad) ■ 小数度：带小数的小数度的角度 (°) ■ Deg-Min-Sec：度[°]、分[']和秒["]的角度 ■ 默认设置：小数度
角度值的圆整方式	小数角度值的圆整方式 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 商用：可向下圆整1至4位的小数位数，可向上圆整5至9位的小数位数 ■ 圆整：向下圆整1至9位的小数位数 ■ 圆整：向上圆整1至9位的小数位数 ■ 圆整：无向上和向下圆整，舍弃小数位 ■ 圆整到 0 和 5：小数位≤ 24或≥ 75圆整到0，小数位≥ 25或≤ 74圆整到5 ■ 默认设置：商用

参数	说明
角度值的小数	角度值的小数位数 设置范围： <ul style="list-style-type: none"> ■ 弧度：0 ...7 ■ 小数度：0 ...5 ■ Deg-Min-Sec：0 ... 2 默认值： <ul style="list-style-type: none"> ■ 弧度：5 ■ 小数度：3 ■ Deg-Min-Sec：0
小数分隔符	数值显示的分隔符 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：点或逗号 ■ 默认设置：点

20.2.13 版权

路径： 设置 ▶ 常规 ▶ 版权

参数	含义和功能
打开源软件	显示所用软件的许可证

20.2.14 服务信息

路径： 设置 ▶ 常规 ▶ 服务信息

参数	含义和功能
一般信息	显示含海德汉服务地址的文档
OEM服务信息	显示含机器制造商服务地址的文档 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认：含海德汉服务地址的文档 更多信息: "添加文档", 118 页


20.2.15 技术文档

路径： 设置 ▶ 常规 ▶ 技术文档

参数	含义和功能
使用说明	显示本产品中的使用说明 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认：无文档；可添加需要语言的文档 更多信息: "技术文档", 330 页

20.3 传感器

本章介绍传感器配置的设置。

 以下信息仅适用于**铣削**应用模式。

20.3.1 测头

路径： **设置** ▶ **传感器** ▶ **测头**

参数	说明
测头	找边器的选择 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ NONE ■ KT 130 默认值： NONE
必须用测头进行探测	确定是否应始终用找边器进行探测 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：ON或OFF ■ 默认设置：OFF
长度	找边器的长度偏移值 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：≥ 0.0001 ■ 默认值：0.0000
直径	找边器的直径 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：≥ 0.0001 ■ KT 130选择的默认值：6.0000

20.4 接口

本章介绍配置网络、网络驱动器、USB存储设备的设置。

20.4.1 网络

路径： 设置 ▶ 接口 ▶ 网络 ▶ X116



有关本产品网络配置的正确设置，请联系网络系统管理员。

参数	说明
MAC地址	网卡的唯一硬件地址
DHCP	动态分配本产品的网络地址 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：ON或OFF ■ 默认值：ON
IPv4地址	四组八位的网络地址 如果使用DHCP，自动分配网络地址或手动输入网络地址 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：0.0.0.1 ... 255.255.255.255
IPv4子掩码	网络内的标识符，由四组八位组成 如果使用DHCP，自动分配子网掩码或手动输入子网掩码 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：0.0.0.0 ... 255.255.255.255
IPv4标准网关	连接网络的路由器的网络地址 <div data-bbox="699 1240 756 1296" data-label="Image"> </div> 如果已激活DHCP，将自动分配网络地址，或手动输入网络地址。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：0.0.0.1 ... 255.255.255.255
IPv6 SLAAC	扩展命名空间的网络地址 仅当网络支持该功能时才需要 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：ON或OFF ■ 默认值：OFF
IPv6地址	如果IPv6 SLAAC已激活，自动分配
IPv6子网前缀长度	IPv6网络的子网前缀
IPv6标准网关	连接网络的路由器的网络地址
优选DNS服务器	映射IP地址的主服务器
备用DNS服务器	映射IP地址的可选服务器

20.4.2 网络驱动

路径： 设置 ▶ 接口 ▶ 网络驱动



有关本产品网络配置的正确设置，请联系网络系统管理员。

参数	说明
名称	文件管理器中显示的文件夹名 默认值： Share （不能修改）
服务器IP地址或主机名	服务器名或网络地址
共享文件夹	共享文件夹名
用户名	授权用户名
密码	授权用户密码
显示密码	用明文显示密码 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：ON或OFF ■ 默认值：OFF
网络驱动选项	在网络中加密密码的 认证 配置 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 无 ■ Kerberos V5认证 ■ Kerberos V5认证及数据包签字 ■ NTLM密码哈希 ■ 带签字NTLM密码哈希 ■ NTLMv2密码哈希 ■ 带签字NTLMv2密码哈希 ■ 默认值：无 可选安装 的配置 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：nounix,noserverino

20.4.3 USB

路径： 设置 ▶ 接口 ▶ USB

参数	说明
自动检测U盘的插入	USB存储设备的自动识别 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：ON或OFF ■ 默认设置：ON

20.4.4 轴数（开关式功能）

路径： 设置 ▶ 接口 ▶ 开关式功能 ▶ 轴

在手动操作和MDI操作模式下，设置已分配的数字输入端可将全部轴或个别轴重置为零。



根据产品版本、配置和相连的编码器，部分说明中的参数或选项不可用。

参数	说明
常规设置	根据引脚编号分配数字输入端，重置全部轴为零 默认设置：无连接
X	根据引脚编号分配数字输入端，重置该轴为零
Y	默认设置：无连接
Z	
...	

20.4.5 Position-dependent switching functions

路径： 设置 ▶ 接口 ▶ Position-dependent switching functions ▶ +

位置相关的开关式功能用于在已定的参考坐标系中根据轴位置设置逻辑输出。为此，提供开关式位置和位置间隔。



根据产品版本、配置和相连的编码器，部分说明中的参数或选项不可用。

参数	说明
名称	开关式功能的名称
Switching function	选择开关式功能被激活或被取消激活 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：ON或OFF ■ 默认设置：ON
Reference system	选择需要的参考坐标系 <ul style="list-style-type: none"> ■ Machine coordinate system ■ Preset ■ Target position ■ Tool tip

参数	说明
轴	选择需要的轴 <ul style="list-style-type: none"> ■ X ■ Y ■ Z ■ Zo
Switching point	选择触发点的轴位置 默认设置：0.0000
Type of switching	选择需要的开关类型 <ul style="list-style-type: none"> ■ 由LOW转到HIGH的沿 ■ 由HIGH转到LOW的沿 ■ 由LOW转到HIGH的间隔 ■ 由HIGH转到LOW的间隔 ■ 默认设置：由LOW转到HIGH的沿
Output	选择需要的输出 <ul style="list-style-type: none"> ■ X105.13 ... X105.16 (Dout 0 , Dout 2 , Dout 4 , Dout 6) ■ X105.32 ... X105.35 (Dout 1 , Dout 3 , Dout 5 , Dout 7) ■ X113.04 (Dout 0)
脉冲	选择脉冲应被激活或应被取消激活 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：ON或OFF ■ 默认设置：ON
Pulse time	选择需要的脉冲长度 <ul style="list-style-type: none"> ■ 0.1 s ... 999 s ■ 默认设置：0.0 s
Lower limit	选择轴位置的下限，在该位置开关被触发（仅限间隔类开关）
Upper limit	选择轴位置的上限，在该位置开关被触发（仅限间隔类开关）
删除输入项	清除位置相关的开关式功能

20.5 用户

本章介绍用户和用户组配置的设置。

20.5.1 OEM

路径： **设置 ▶ 用户 ▶ OEM**

OEM（原始设备制造商）用户的权限最高。该用户可以配置本产品硬件（例如连接编码器和传感器）。也能创建**Setup**和**Operator**类型的用户，并配置**Setup**和**Operator**用户。**OEM**用户不能重复和被删除。该用户不能自动登录。

参数	说明	编辑权限
名称	用户的名称 ■ 默认值： OEM	-
名称	用户的名 ■ 默认值：-	-
部门	用户的部门 ■ 默认值：-	-
组	用户的组 ■ 默认值： oem	-
密码	用户的密码 ■ 默认值： oem	OEM
语言	用户的语言	OEM
自动登录	本产品重新启动时：上次已登录用户的自动登录 ■ 默认值： OFF	-
删除用户账户	用户账户的删除	-

20.5.2 Setup

路径： 设置 ▶ 用户 ▶ Setup

Setup用户配置本产品，使其可在本产品使用地使用。该用户能创建**Operator**类型的用户。**Setup**用户不能重复和被删除。该用户不能自动登录。

参数	说明	编辑权限
名称	用户的名称 ■ 默认值： Setup	-
名称	用户的名 ■ 默认值：-	-
部门	用户的部门 ■ 默认值：-	-
组	用户的组 ■ 默认值： setup	-
密码	用户的密码 ■ 默认值： setup	Setup , OEM
语言	用户的语言	Setup , OEM
自动登录	本产品重新启动时：上次已登录用户的自动登录 ■ 默认值： OFF	-
删除用户账户	用户账户的删除	-

20.5.3 Operator

路径： 设置 ▶ 用户 ▶ Operator


Operator用户允许使用本产品的基本功能。

Operator类型用户不能创建其它用户，但可以编辑多种不同操作员的特定设置，例如名称或语言。**Operator**组的用户可以在本产品开机后自动登录。

参数	说明	编辑权限
名称	用户的名称 <ul style="list-style-type: none"> 默认值：Operator 	Operator , Setup , OEM
名称	用户的名	Operator , Setup , OEM
部门	用户的部门 <ul style="list-style-type: none"> 默认值：- 	Operator , Setup , OEM
组	用户的组 <ul style="list-style-type: none"> 默认值：operator 	-
密码	用户的密码 <ul style="list-style-type: none"> 默认值：operator 	Operator , Setup , OEM
语言	用户的语言	Operator , Setup , OEM
自动登录	本产品重新启动时：上次已登录用户的自动登录 <ul style="list-style-type: none"> 设置：ON或OFF 默认值：OFF 	Operator , Setup , OEM
删除用户账户	用户账户的删除	Setup , OEM

20.5.4 添加用户

 路径： 设置 ▶ 用户 ▶ +

参数	说明
	添加该类型的新用户 Operator 更多信息: "输入和配置用户", 138 页 不能再添加 OEM 和 Setup 类型的用户。

20.6 轴

本章介绍轴和指定设备配置的设置。

i 根据产品版本、配置和相连的编码器，部分说明中的参数或选项不可用。

20.6.1 轴配置的基础知识

i 为使用程序段执行等功能，轴的配置必须满足相应应用的要求。


位置编码器和参考点

机床轴上的位置编码器用于记录机床工作台或刀具位置。直线轴一般用直线光栅尺，回转工作台和倾斜轴一般用角度编码器。

机床轴运动时，相应位置编码器生成电信号。该数显装置对电信号进行处理并精确地计算机床轴的实际位置。

如果电源断电，计算的位置将不再对应于机床实际位置。为恢复该对应关系，增量式位置编码器提供参考点。参考点回零后，代表机床参考坐标系参考点的信号传输给数显装置。它使数显装置重新建立显示值与当前机床位置间的对应关系。如果直线光栅尺带距离编码参考点，执行参考点回零时，机床轴移动量不超过20毫米，角度编码器不超过20度。

如果使用绝对式位置编码器，开机后绝对位置值立即传输给数显装置。因此，开机后就能立即重新建立机床运动位置与实际位置的对应关系。

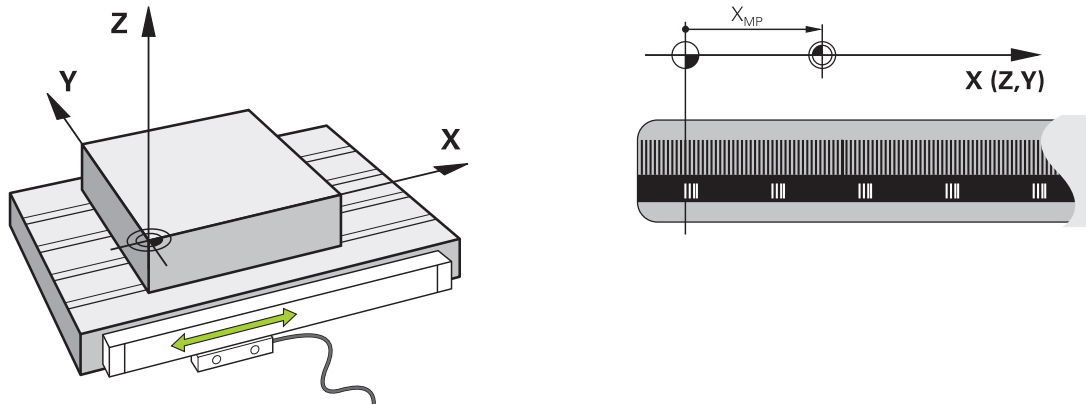

参考坐标系

参考坐标系用于确定平面或空间中的位置。所有位置数据都是相对一个预定点并用坐标来描述的。

笛卡尔坐标系（直角坐标系）由三个坐标轴X、Y和Z轴组成。这些轴相互垂直并相交于一点，该点被称为零点。坐标值代表沿这些坐标轴方向自零点的距离。因此平面上的位置可用两维坐标描述，空间中的位置可用三维坐标描述。

相对零点的坐标称为绝对坐标。相对坐标是相对坐标系内定义的其他任何已知位置（参考点）的坐标。相对坐标值也被称为增量坐标值。

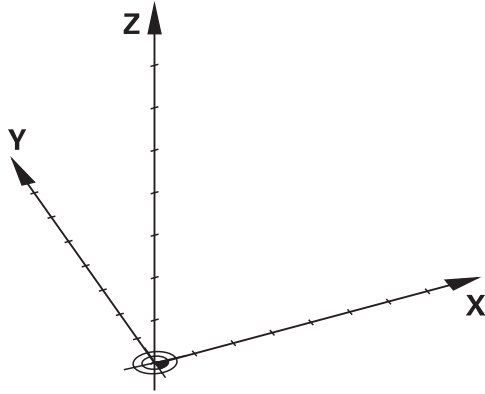


图 83: 矩形参考坐标系（直角坐标系）

铣床的参考坐标系

在铣床上加工工件时，右手规则可方帮助记忆三个坐标轴方向：由工件指向刀具（Z轴）的中指方向为刀具轴的正向；拇指所指方向为X轴正向；食指所指方向为Y轴正向。

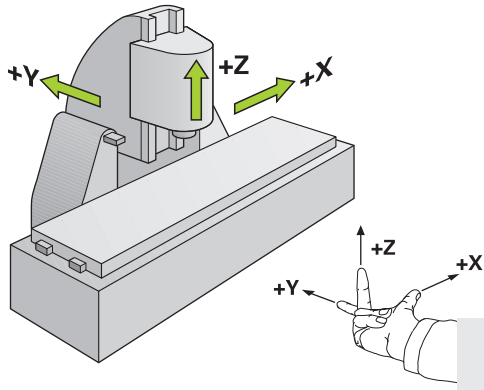


图 84: 矩形坐标系与机床轴之间的对应关系

铣床上的轴标识

U、V和W轴为辅助直线轴，分别平行于基本轴X、Y和Z轴。旋转轴用A，B和C标识。

基本轴	旋转轴	辅助轴
X	A	U
Y	B	V
Z	C	W

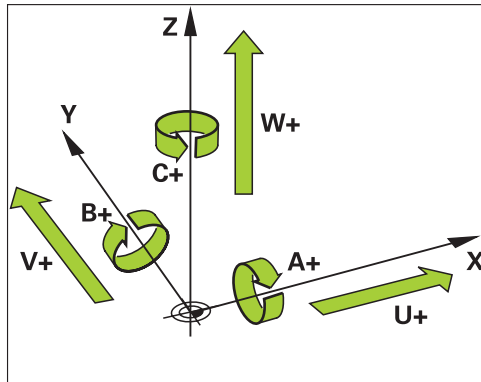


图 85: 旋转轴和辅助轴与参考轴间的关系

车床的参考坐标系

在车床上加工工件时，为X、Y和Z轴基本轴输入的坐标值为相对工件零点的坐标值。车削期间，参考轴为主轴旋转轴。该轴为Z轴。X轴沿半径或直径方向运动。Y轴垂直于X轴与Z轴的平面并用于在工件中心外的位置进行加工。刀尖位置由X轴和Z轴的坐标值明确地定义。

为旋转轴（C轴）输入的角度为相对C轴的零点。

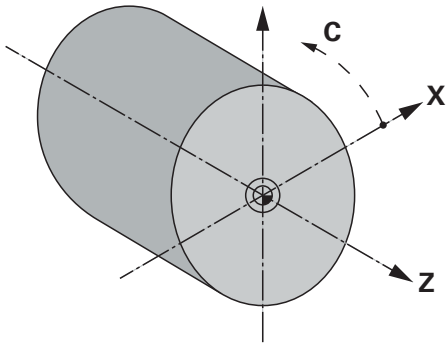


图 86: 矩形坐标系与工件间的关系

车床上的轴标识

以下命名方式适用于车削应用中的轴：

- Z轴：水平基本轴（滑座）
- Zo轴：手动操作车床的辅助轴（上刀架），平行于Z轴并可与Z轴关联
- X轴：基本轴，垂直于Z轴
- C轴：围绕Z轴旋转的轴

20.6.2 参考点


路径： 设置 ▶ 轴 ▶ 常规设置 ▶ 参考点

参数	说明
设备启动后搜索参考点	设置本产品启动后的参考点回零 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：启动后必须执行参考点回零 ■ OFF：本产品启动后，不显示必须执行参考点回零操作的提示 ■ 默认值：ON
所有用户可取消参考点回零	指定所有用户类型是否可以取消参考点回零 设置 <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：任何用户类型都能取消参考点回零 ■ OFF：参考点回零只能被OEM或Setup用户类型取消 ■ 默认值：OFF
参考点搜索	开始 启动参考点回零和打开工作区
参考点搜索状态	代表参考点是否成功回零 显示： <ul style="list-style-type: none"> ■ 成功 ■ 不成功
参考点搜索停止	代表参考点回零是否被取消 显示： <ul style="list-style-type: none"> ■ 是 ■ 否

20.6.3 信息


路径： 设置 ▶ 轴 ▶ 常规设置 ▶ 信息

参数	说明
编码器输入接口与轴对应关系	显示编码器输入与轴的对应关系
模拟输出接口与轴对应关系	显示模拟输出与轴的对应关系
模拟输入接口与轴对应关系	显示模拟输入与轴的对应关系
数字输出接口与轴对应关系	显示数字输出与轴的对应关系
数字输入接口与轴对应关系	显示数字输入与轴的对应关系

 复位按钮用于重置输入端和输出端的分配。


20.6.4 开关式功能


路径： 设置 ▶ 轴 ▶ 常规设置 ▶ 开关式功能

 该开关功能不允许用在安全功能之中。

参数	说明
输入	根据引脚编号为相应开关式功能指定的数字输入 更多信息: "输入 (开关式功能)", 305 页
输出	根据引脚编号为相应开关式功能指定的数字输出 更多信息: "输出 (开关式功能)", 306 页

20.6.5 输入（开关式功能）

 开关式功能只适用于ID号为1089177-xx的产品。


 该开关功能不允许用在安全功能之中。


路径： 设置 ▶ 轴 ▶ 常规设置 ▶ 开关式功能 ▶ 输入

参数	说明
数控系统电源开启	为查询外部控制电压指定的数字输入（例如控制的机床） <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接
急停被激活	为查询是否激活外部连接的急停开关指定的数字输入 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接
快速运动	为激活快移运动按钮指定的数字输入。只要按下和按住该按钮则激活快移运动。 如果激活了快移运动，忽略进给速率倍率调节的限制，机床轴用最高进给速率运动。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接
自动进给	为以下操作的按钮指定的数字输入： <ul style="list-style-type: none"> ■ 手动操作模式：按下该按钮，在用点动运动按键控制轴运动时，激活自动进给速率。该轴继续运动直到达到下个限位位置或达到再次按下该按钮时。自动进给速率只适用于已配置了限位开关的轴。 ■ MDI模式和程序运行：该按钮功能与NC-START（NC启动）按键功能相同。按下该按钮，开始和中断程序段的操作。 ■ 默认值：无连接

 如果将数字输入端分配给**自动进给**参数，执行MDI程序段或程序期间，将显示**NC START**（NC启动）操作件。

20.6.6 输出（开关式功能）

 开关式功能只适用于ID号为1089177-xx的产品。

 该开关功能不允许用在安全功能之中。

路径： 设置 ▶ 轴 ▶ 常规设置 ▶ 开关式功能 ▶ 输出

参数	说明
冷却液	为激活或取消激活机床冷却系统指定的数字输出 <ul style="list-style-type: none"> 默认值：无连接
急停	如果轴出错（例如定位错误或静止不动错误）指定的继电器输出触发。该错误导致轴控制中断和该轴配置的模拟输出断电。 <ul style="list-style-type: none"> 默认值：无连接
用户自定义开关式功能	指定的本产品关机后继电器输出触发的几秒钟时间。该继电器接入了自我保持功能的电路中，如果该信号被激活，将断开本产品和机床的电源。 该电路关联本产品的关机操作与受控机床的关机操作。 <ul style="list-style-type: none"> 默认值：无连接
自动启动照明	为NC START（NC启动）按键的直观状态显示指定的数字输出。如果在MDI模式或程序运行执行循环或如果在手动操作模式下激活了自动进给速率功能，照明功能被激活。如果当前循环被中断运行，该照明灯闪亮，按下NC START（NC启动）按键可继续。 <ul style="list-style-type: none"> 默认值：无连接

20.6.7 倍率调节

路径： 设置 ▶ 轴 ▶ 常规设置 ▶ 倍率调节

参数	说明
进给倍率调节的输入	根据引脚编号，为进给速率倍率调节指定的模拟输入 默认值：无连接
Umax	最高输出电压的定义 <ul style="list-style-type: none"> 设置范围：0 mV ...5000 mV 默认值：5000
下死区	死区下限的定义 <ul style="list-style-type: none"> 设置范围：0 % ...100 % 默认值：0.000

20.6.8 添加M功能

路径： 设置 ► 轴 ► 常规设置 ► M功能 ► +

参数	说明
名称	新M功能名称的输入 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：M100 ...M120 配置，参见“配置M功能”，307页

20.6.9 配置M功能

路径： 设置 ► 轴 ► 常规设置 ► M功能 ► M100 ...M120

参数	说明
名称	M功能名称的输入 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：M100 ...M120
数字输出	根据引脚编号，为M功能指定的数字输出 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接
删除	被选M功能的删除

20.6.10 特殊设置

路径： 设置 ► 轴 ► 常规设置 ► 特殊设置

参数	说明
该轴的电子夹紧暂停	轴在静止状态时，电子轴夹紧的设置 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：轴在静止时被夹紧 ■ OFF：轴在静止时不被夹紧 ■ 默认值：OFF
只用点动按钮进行一次轴运动	可用运动按键进行轴运动的定义 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：只移动一个轴 ■ OFF：同时运动多个轴 ■ 默认值：OFF
最高加工速度	NC数控轴最高可用运动速度的定义 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：100 mm/min ... 10000 mm/min ■ 默认值：2000



如果为个别轴已设置更高的进给速率，不能超过**最高加工速度**。

20.6.11 轴X, Y ...

路径： 设置 ► 轴 ► X, Y ...



为使用程序段执行等功能，轴的配置必须满足相应应用的要求。

更多信息: "轴配置的基础知识", 299 页

参数	说明
轴名	<p>位置预览中显示的轴名选择 铣削应用模式的默认设置：X, Y, Z 车削应用模式的标准设置：未定义</p> <div data-bbox="699 824 756 880" data-label="Image"> </div> <p>在车削应用模式中，轴的定义不可超过以下轴：X, Z, Zo, C, S。</p> <div data-bbox="699 947 756 1003" data-label="Image"> </div> <p>在轴类型中，选择主轴或齿轮主轴选项后，轴名S将可供选择。</p>
轴类型	<p>轴类型的定义 设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 未定义 ■ 直线轴 ■ 直线轴 + NC (适用于多达三轴) ■ 主轴 ■ 齿轮主轴 <p>默认设置：直线轴</p>
编码器	<p>相连编码器的配置 更多信息: "编码器", 310 页</p>
误差补偿	<p>线性误差补偿LEC或分段线性误差补偿SLEC的配置 更多信息: "线性误差补偿 (LEC)", 314 页 更多信息: "分段线性误差补偿 (SLEC)", 314 页</p>
输出	<p>NC功能的输出的配置 更多信息: "输出", 315 页</p>
输入	<p>NC功能的输入的配置 更多信息: "输入", 316 页</p>
软限位开关	<p>软限位开关的配置 更多信息: "软限位开关", 316 页</p>
启动时间	<p>达到Fmax需要的启动时间的定义</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：50 ms ...10000 ms ■ 默认值：500
Kv系数P	<p>定位期间，位置控制单元的比例分量</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：0.3 m/(min x mm) ...6 m/(min x mm) ■ 默认值：2.5
Kv系数L	<p>静止时，位置控制单元的比例分量</p>

参数	说明
	<ul style="list-style-type: none">■ 设置范围：0.3 m/(min x mm) ...6 m/(min x mm)■ 默认值：2.5
最大定位误差	定位期间最大跟随误差的定义 <ul style="list-style-type: none">■ 设置范围：5 μm ...1000 μm■ 默认值：500
最大静态误差	静止时，最大位置偏差的定义 <ul style="list-style-type: none">■ 设置范围：5 μm ...1000 μm■ 默认值：100
定位窗口	MDI模式中定位辅助的缩放系数输入（只适用于手动操作的直线轴） <ul style="list-style-type: none">■ 设置范围：0.020 mm ... 2.000 mm■ 默认值：0.100

20.6.12 编码器

路径： 设置 ► 轴 ► X, Y ... ► 编码器

EnDat 2.2接口类型的编码器设置

参数	说明
编码器输入	编码器输入与本产品轴的分配 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 无连接 ■ X1 ■ X2 ■ X3 ■ X4 ■ X5 ■ X6 更多信息: "产品概要", 49 页
接口	自动检测EnDat接口类型
Identification label	从电子ID标签中读取有关该编码器的信息
诊断	编码器的诊断结果
编码器型号	相连编码器型号 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 直线光栅尺：直线轴 ■ 角度编码器：旋转轴 ■ 角度编码器用作直线光栅尺：旋转轴显示为直线轴 ■ 默认值：取决于相连编码器
机械比	对于作为直线轴的旋转轴显示： 行程单位为每圈毫米数 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：0.1 mm ... 1000 mm ■ 默认值：1.0
参考点偏移	参考点与零点间偏移的配置 更多信息: "参考点偏移", 313 页

1 V_{pp}和11 μA_{pp}类型接口编码器的设置

参数	说明
编码器输入	<p>编码器输入与本产品轴的分配 设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 无连接 ■ X1 (1 V_{pp}) ■ X2 (1 V_{pp}) ■ X3 (1 V_{pp}) ■ X4 (1 V_{pp}) ■ X5 (1 V_{pp}) ■ X6 (1 V_{pp}) <p>更多信息: "产品概要", 49 页</p>
增量信号	<p>相连编码器的信号 设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{pp} : 正弦电压信号 ■ 11 μA : 正弦电流信号 ■ 默认值: 1 V_{pp}
编码器型号	<p>相连编码器型号 设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 直线光栅尺: 直线轴 ■ 角度编码器: 旋转轴 ■ 角度编码器为直线编码器 角度编码器为直线编码器: 旋转轴显示为直线轴 ■ 默认值: 取决于相连编码器
信号周期 [μm]	<p>对于直线光栅尺: 信号周期的长度</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围: 0.001 μm ... 1000000.000 μm ■ 默认值: 20.000
线数	<p>对于角度编码器和显示为直线轴的旋转轴: 线数</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围: 1 ... 1000000 ■ 默认值: 1000
机械比	<p>对于作为直线轴的旋转轴显示: 行程单位为每圈毫米数</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围: 0.1 mm ... 1000 mm ■ 默认值: 1.0
参考点	<p>参考点的配置 更多信息: "参考点 (编码器)", 313 页</p>
模拟过滤器频率	<p>模拟低通滤波器的频率值 (不适用于TTL) 设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 33 kHz : 过滤高于33 kHz的干扰频率 ■ 400 kHz : 过滤高于400 kHz的干扰频率 ■ 默认值: 400 kHz
终端电阻	<p>卸载, 避免反射</p>

参数	说明
	<ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：ON或OFF ■ 默认值：ON
错误监测	<p>信号错误的监测</p> <p>设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 关：错误监测未被激活 ■ 污染：信号幅值的错误监测 ■ 频率：信号频率的错误监测 ■ 频率和&污染：信号幅值和信号频率的错误监测 ■ 默认值：频率和&污染 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 如果超出错误监测的极限值，显示报警或出错信息。</p> </div> <p>极限值取决于相连编码器的信号：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 信号1 Vpp，设置污染 <ul style="list-style-type: none"> ■ 电压警告$\leq 0.45\text{ V}$ ■ 电压出错信息$\leq 0.18\text{ V}$或$\geq 1.34\text{ V}$ ■ 1 Vpp信号，频率设置 <ul style="list-style-type: none"> ■ 频率出错信息$\geq 400\text{ kHz}$ ■ 11 μA信号，污染设置 <ul style="list-style-type: none"> ■ 电流报警$\leq 5.76\text{ }\mu\text{A}$ ■ 电流出错信息$\leq 2.32\text{ }\mu\text{A}$或$\geq 17.27\text{ }\mu\text{A}$ ■ 11 μA信号，频率设置 <ul style="list-style-type: none"> ■ 频率出错信息$\geq 150\text{ kHz}$
计数方向	<p>轴运动期间的信号检测</p> <p>设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 正：运动方向对应于编码器的计数方向 ■ 负：运动方向与编码器的计数方向不符 ■ 默认值：正

20.6.13 参考点（编码器）

路径： 设置 ► 轴 ► X, Y ... ► 编码器 ► 参考点



EnDat接口的串行编码器不需要执行参考点回零，这是因为这些轴自动回零。

参数	说明
参考点	参考点类型的定义 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 无：无参考点 ■ 一个：该编码器有一个参考点 ■ 编码：编码器为距离编码参考点 ■ 默认值：一个
最大运行行程	对于距离编码参考点的直线光栅尺： 确定绝对位置的最大运动行程 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：0.1 mm ...10000.0 mm ■ 默认值：20.0
名义增量	对于距离编码参考点的角度编码器： 确定绝对位置的最大名义增量 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：> 0° ...360° ■ 默认值：10.0
参考点脉冲反向	指定是否用反形处理参考点脉冲 设置 <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：用反形处理参考点脉冲 ■ OFF：不用反形处理参考点脉冲 ■ 默认值：OFF
参考点偏移	参考点与零点间偏移的配置 更多信息：“参考点偏移”，313 页

20.6.14 参考点偏移

路径： 设置 ► 轴 ► X, Y ... ► 编码器 ► 参考点 ► 参考点偏移

参数	说明
参考点偏移	参考点与机床原点间偏移计算的激活 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：ON或OFF ■ 默认值：OFF
参考点偏移	参考点与原点间偏移的手动输入（根据选择的编码器类型，mm或度） 默认值：0.00000
参考点偏移的当前位置	应用将当前位置用作参考点与零点之间的偏移（根据选择的编码器型号，单位为mm或度）


20.6.15 线性误差补偿 (LEC)

路径： 设置 ▶ 轴 ▶ X, Y ... ▶ 误差补偿 ▶ 线性误差补偿 (LEC)

参数	说明
补偿	补偿机器各轴的机械影响 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：补偿被激活 ■ OFF：补偿未激活 ■ 默认值：OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  如果补偿已激活，不能编辑或生成名义长度和实际长度。 </div>
名义长度	名义长度的输入框，单位mm
实际长度	实际长度的输入框，单位mm

20.6.16 分段线性误差补偿 (SLEC)

路径： 设置 ▶ 轴 ▶ X, Y ... ▶ 误差补偿 ▶ 分段线性误差补偿 (SLEC)

参数	说明
补偿	补偿机器各轴的机械影响 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：补偿被激活 ■ OFF：补偿未激活 ■ 默认值：OFF <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  补偿已激活时，不能编辑或创建补偿点表。 </div>
补偿点表	为手动编辑打开支点表
Create table of supporting points	打开为创建新 补偿点表 的菜单 更多信息 : "Create table of supporting points", 315 页

20.6.17 Create table of supporting points

路径： 设置 ► 轴 ► X, Y ... ► 误差补偿 ►
分段线性误差补偿 (SLEC) ► Create table of supporting points

参数	说明
补偿点数量	机器的机械轴上的支点数 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：2 ...200 ■ 默认值：2
补偿点间距	机器的机械轴上的支点间距 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：100.00000
起点	起点决定该轴开始进行补偿的起始位置 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：0.00000
创建	基于输入信息创建新支点表

20.6.18 输出

路径： 设置 ► 轴 ► X, Y ... ► 输出

参数	说明
模拟量输出	根据针脚编号，指定的模拟输出 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接
模拟输出反向	如果该功能已激活，输出端为反相模拟信号 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无
Fmax	Umax时可达到的进给速率定义 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：100 mm/min ...10000 mm/min ■ 默认值：2000 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i 如果为个别轴已设置更高的进给速率，不能超过最高加工速度。</p> </div> <p>更多信息: "特殊设置", 307 页</p>
Umax	要达到Fmax，模拟输出端输出的最高电压 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：1000 mV ...10000 mV ■ 默认值：9000
驱动使能	根据针脚编号，为驱动激活指定的数字输出 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接

20.6.19 输入

路径： 设置 ► 轴 ► X, Y ... ► 输入

参数	说明
激活数字运动指令	主轴使用数字运动指令 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：ON或OFF ■ 默认值：OFF
沿正方向数字运动指令的输入	根据引脚编号，为正向运动指令指定的数字输入 默认值：无连接
沿负方向数字运动指令的输入	根据引脚编号，为负向运动指令指定的数字输入 默认值：无连接
模拟输入的运动指令	用模拟输入信号的外部输入设备（例如操纵杆）运动指令的配置
模拟运动指令的输入	根据引脚编号，为运动指令指定的模拟输入 默认值：无连接
Umax	要达到Fmax，模拟输入端的最高电压 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：1000 mV ... 5000 mV ■ 默认值：5000
Fmax	Umax时可达到的进给速率定义 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：100 mm/min ... 2000 mm/min ■ 默认值：2000
数字激活输入	用于激活的数字输入的配置
错误信号的输入	根据引脚编号，为伺服放大器使能信号指定的数字输入 默认值：无连接
信号为低电平有效	如果该功能已激活，当该信号在输入端为低电平时，该轴激活

20.6.20 软限位开关

路径： 设置 ► 轴 ► X, Y ... ► 软限位开关

参数	说明
软限位开关	软限位开关的使用 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：ON或OFF ■ 默认值：OFF
正方向限位开关	机床零点到软限位开关在正方向上的距离（mm）（如果已激活，包括参考点偏移） <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：0
负方向限位开关	机床零点到软限位开关在负方向上的距离（mm）（如果已激活，包括参考点偏移） <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：0

20.6.21 主轴坐标轴S




开关式功能只适用于ID号为1089177-xx的产品。

路径： 设置 ► 轴 ► 主轴坐标轴S

参数	说明
轴名	定义位置预览中显示的轴名 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 未定义 ■ S 默认设置：S
轴类型	轴类型的定义 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 未定义 ■ 直线轴 ■ 主轴 ■ 齿轮主轴 默认设置：主轴
输出	主轴输出的配置 更多信息: "输出 (S)", 318 页
输入	主轴输入的配置 更多信息: "输入 (S)", 319 页
齿轮挡位	齿轮主轴的齿轮挡位配置 更多信息: "配置齿轮挡位", 320 页
用外部信号选择挡位	用外部信号选择齿轮主轴的齿轮挡位 设置 <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：用外部信号选择齿轮挡位 ■ OFF：该操作模式下，手动选择齿轮挡位 ■ 默认值：OFF
主轴转速上限的启动时间	达到S _{max} 需要的启动时间的定义 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：50 ms ...10000 ms ■ 默认值：500
主轴转速下限的启动时间	达到S _{max} 需要的启动时间的定义 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：50 ms ...10000 ms ■ 默认值：500
启动时间特性曲线的断点	主轴转速的设置，该转速标志着主轴转速范围由上限转为下限 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：0 rpm ...2000 rpm ■ 默认值：1500
最低主轴转速	最低主轴转速的定义 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：0 rpm ...500 rpm ■ 默认值：50
主轴定向的最高主轴转速	定向主轴停止的最高主轴转速的定义 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：0 rpm ...500 rpm ■ 默认值：30
螺纹切削的最高主轴转速	螺纹切削的最高主轴转速的定义 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：100 rpm ...2000 rpm ■ 默认值：1000


20.6.22 输出 (S)

 开关式功能只适用于ID号为1089177-xx的产品。



路径： 设置 ► 轴 ► S ► 输出

参数	说明
模拟量输出	根据引脚编号，指定的模拟输出 <ul style="list-style-type: none"> 默认值：无连接
模拟输出反向	如果该功能已激活，输出端为反相模拟信号 <ul style="list-style-type: none"> 默认值：无
Smax	用Umax获得的主轴转速的定义 <ul style="list-style-type: none"> 设置范围：100 rpm ...10000 rpm 默认值：2000 <div data-bbox="699 943 1461 1010" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 如果为个别轴已设置更高的进给速率，不能超过最高加工速度。</p> </div> <p>更多信息: "特殊设置", 307 页</p>
Umax	要获得Smax，模拟输出端需要的最高输出电压 <ul style="list-style-type: none"> 设置范围：1000 mV ...10000 mV 默认值：9000
激活主轴顺时针转动	根据引脚编号，为顺时针激活主轴指定的数字输出 <ul style="list-style-type: none"> 默认值：无连接
激活主轴逆时针转动	根据引脚编号，为逆时针激活主轴指定的数字输出 <ul style="list-style-type: none"> 默认值：无连接

20.6.23 输入 (S)


 开关式功能只适用于ID号为1089177-xx的产品。

路径： 设置 ▶ 轴 ▶ S ▶ 输入

参数	说明
激活数字运动指令	数字运动指令的使用 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：ON或OFF ■ 默认值：OFF
主轴启动	根据针脚编号，为主轴启动指定的数字输入 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接
主轴停止	根据针脚编号，为主轴停止指定的数字输入 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接
数字激活输入	用于激活主轴的数字输入的配置
主轴就绪	数字输入的指定；其代表主轴可靠的工作状态 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接
主轴中断	数字输入的指定；激活状态时立即断开主轴已配置模拟输出端的电源。无斜坡主轴停止运动，如果适用，自动运动的轴停止运动和不允许激活主轴。 <div data-bbox="687 1173 1461 1267" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 机床制造商负责主轴的立即停止。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接
主轴保护设备	数字输入的指定；代表现有的主轴防护设备为开路或为闭路。该信号影响出错信息和程序运行。 <div data-bbox="687 1420 1461 1514" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> 机床制造商负责立即关闭开路主轴保护的主轴。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接
主轴套最终位置 +	为套筒上限开关指定数字输入。该输入用于螺纹切削时的主轴反向。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接
主轴套最终位置 -	为套筒下限开关指定数字输入。该输入用于螺纹切削时的主轴反向。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接
主轴位置	数字输入的指定；该信号使停止期间低速的主轴达到需要的位置 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接

20.6.24 添加齿轮挡位

 路径： 设置 ▶ 轴 ▶ S ▶ 齿轮挡位 ▶ +

参数	说明
	用默认名称添加新挡位 更多信息: "配置齿轮挡位", 320 页

20.6.25 配置齿轮挡位

路径： 设置 ▶ 轴 ▶ S ▶ 齿轮挡位

参数	说明
名称	输入挡位的名称 <ul style="list-style-type: none"> 默认值：挡位 [n]
激活的挡位	用外部信号选择挡位的数字输入端的分配 <ul style="list-style-type: none"> 默认值：无连接
Smax	用Umax获得的主轴转速的定义 <ul style="list-style-type: none"> 设置范围：100 rpm ... 10 000 rpm 默认值：2000
主轴转速上限的启动时间	达到Smax需要的启动时间的定义 <ul style="list-style-type: none"> 设置范围：50 ms ... 10 000 ms 默认值：500
主轴转速下限的启动时间	达到Smax需要的启动时间的定义 <ul style="list-style-type: none"> 设置范围：50 ms ... 10 000 ms 默认值：500
启动时间特性曲线的断点	主轴转速的设置，该转速标志着主轴转速范围由上限转为下限 <ul style="list-style-type: none"> 设置范围：0 rpm ... 2000 rpm 默认值：1500
最低主轴转速	最低主轴转速的定义 <ul style="list-style-type: none"> 设置范围：0 rpm ... 500 rpm 默认值：50
删除	已选挡位的删除

20.7 服务

本章介绍本产品配置、固件维护和激活软件选装项的设置。

20.7.1 固件信息

路径：**设置 ▶ 服务 ▶ 固件信息**

为服务和维护显示以下有关各个软件模块的信息。

参数	说明
代码版本	微内核的版本号
Microblaze启动程序版本	Microblaze启动程序的版本号
Microblaze固件版本	Microblaze固件版本号
扩展PCB启动程序版本	启动程序的版本号（扩展板）
扩展PCB固件版本	固件版本号（扩展板）
启动ID	启动过程ID号
HW版	硬件版本号
C库版	C库的版本号
编译器版	编译器的版本号
触摸屏控制单元版本	触摸屏控制单元的版本号
设备的启动次数	本产品开机启动的次数
Qt生成系统	Qt编译软件版本号
Qt运行时库	Qt运行时库版本号
内核	Linux内核的版本号
登录状态	有关登录用户的信息
系统界面	系统接口模块版本号
后台接口	后台接口模块版本号
用户界面	用户界面模块版本号
文字数据库	文字数据库模块版本号
光学找边器	光学找边器模块版本号
网络接口	网络接口模块版本号
操作系统接口	操作系统接口模块版本号
打印机接口	打印机接口模块版本号
system.xml	系统参数版本号
axes.xml	轴参数的版本号
encoders.xml	编码器参数的版本号
ncParam.xml	NC参数版本号
spindle.xml	主轴坐标轴参数的版本号
io.xml	输入和输出参数版本号
mFunctions.xml	M功能参数的版本号
peripherals.xml	辅助设备参数的版本号
slec.xml	分段线性误差补偿（SLEC）参数的版本号

参数	说明
lec.xml	线性误差补偿 (LEC) 参数的版本号
microBlazePVRegister.xml	MicroBlaze “处理器版本注册号” 的版本号
info.xml	信息参数版本号
audio.xml	音频参数版本号
network.xml	网络参数版本号
os.xml	操作系统参数版本号
runtime.xml	运行时参数版本号
serialPort.xml	串行接口参数版本号
users.xml	用户参数版本号
GI补丁等级	金像 (GI) 的补丁等级

20.7.2 备份和还原配置

路径： **设置 ▶ 服务 ▶ 备份和还原配置**

本产品的设置或用户文件可被备份在一个文件中，用该备份文件可以将本产品重置为工厂默认设置或用于多个产品的安装。

参数	说明
还原配置	备份设置的还原 更多信息: "还原配置", 337 页
备份配置	本产品设置的备份 更多信息: "备份配置", 131 页
Restore user files	本产品用户文件的还原 更多信息: "Restore user files", 338 页
备份用户文件	本产品用户文件的备份 更多信息: "备份用户文件", 132 页

20.7.3 固件更新

路径： **设置 ▶ 服务 ▶ 固件更新**

固件是本产品的操作系统。通过本产品的USB端口或网络接口导入新版固件。



更新固件前，必须满足相应软件版本发行说明的要求并注意有关向后兼容性方面的信息。



为确保安全，如果要更新本产品的固件，必须备份当前设置。

更多信息: "更新固件", 335 页

20.7.4 复位

路径： **设置 ▶ 服务 ▶ 复位**

根据需要，可将本产品重置为工厂默认设置或交货时的状态。软件选装项被关闭，关闭后需要用可用的许可证密钥重新激活。

参数	说明
复位全部设置	将设置重置为工厂默认设置 更多信息: "复位全部设置", 339 页
复位至工厂默认设置	将设置重置为工厂默认设置并删除本产品存储区中的用户文件 更多信息: "复位至工厂默认设置", 339 页

20.7.5 OEM区

路径： **设置 ▶ 服务 ▶ OEM区**

参数	说明
技术文档	添加OEM文档，例如服务信息 更多信息: "添加文档", 118 页
启动页	修改启动页（例如用公司自己的徽标） 更多信息: "添加启动页", 119 页
OEM栏	带特殊功能OEM栏的自定义 更多信息: "OEM栏", 324 页
设置	调整用户模式，倍率调节显示，键盘设计和程序运行。 文本和信息的管理。 更多信息: "设置 (OEM区)", 328 页
备份和还原配置	备份和还原OEM区的设置
截屏功能的远程访问权限	允许与ScreenshotClient程序的网络连接，因此可在计算机上对本产品进行ScreenshotClient截屏操作 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：可以远程访问 ■ OFF：不能远程访问 ■ 默认值：OFF



在本产品被关闭时，自动取消**截屏功能的远程访问权限**的激活。

20.7.6 OEM栏

路径： 设置 ▶ 服务 ▶ OEM区 ▶ OEM栏

参数	说明
显示栏	OEM栏的显示 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ ON：在相应操作模式下的用户界面中显示OEM栏 ■ OFF：不显示OEM栏 默认值： OFF
栏中项目	OEM栏上栏中项目的配置 更多信息 : "添加OEM-栏中项目", 324 页

20.7.7 添加OEM-栏中项目

路径： 设置 ▶ 服务 ▶ OEM区 ▶ OEM栏 ▶ 栏中项目 ▶ +

参数	说明
说明	OEM栏上的栏项说明
类型	选择 OEM栏 上的新栏项 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 空 ■ 标志 ■ 主轴转速 ■ M 功能 ■ 特殊功能 ■ 文档 默认值： 空
参数	可用参数取决于选择的栏项的类型： <ul style="list-style-type: none"> ■ 标志： 更多信息: "标志 OEM栏项", 325 页 ■ 主轴转速： 更多信息: "主轴转速 OEM栏项", 325 页 ■ M功能： 更多信息: "M 功能 OEM栏项", 326 页 ■ 特殊功能： 更多信息: "特殊功能 OEM栏项", 327 页 ■ 文档： 更多信息: "文档OEM栏项", 327 页
移除栏中项目	从 OEM栏 中删除栏项

20.7.8 标志 OEM栏项

路径： 设置 ▶ 服务 ▶ OEM区 ▶ OEM栏 ▶ 栏中项目 ▶ 标志

参数	说明
说明	OEM栏上的栏项说明
类型	标志
选择徽标	为描绘选择需要的图像
文档的链接	使用被链接文档进行调用的徽标 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 无 ■ 使用说明 ■ OEM服务信息 默认值：无
上传图像文件	将选择的图像文件复制到保存位置/Oem/Images <ul style="list-style-type: none"> ■ 文件格式：PNG，JPG，PPM，BMP或SVG ■ 图像尺寸：最大140 x 70 px
移除栏中项目	从OEM栏中删除栏项

20.7.9 主轴转速 OEM栏项

路径： 设置 ▶ 服务 ▶ OEM区 ▶ OEM栏 ▶ 栏中项目 ▶ 主轴转速

参数	说明
说明	OEM栏上的栏项说明
类型	主轴转速
主轴	S
主轴转速	设置主轴转速 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：取决于主轴坐标轴S的配置 ■ 默认值：0
移除栏中项目	从OEM栏中删除栏项

20.7.10 M 功能 OEM 栏项

路径： 设置 ▶ 服务 ▶ OEM区 ▶ OEM栏 ▶ 栏中项目 ▶ M 功能

参数	说明
说明	OEM栏上的栏项说明
类型	M 功能
M 功能号	需要的M功能的选择 设置范围 <ul style="list-style-type: none"> ■ 100.T ...120.T (TOGGLE : 点击后切换状态) ■ 100.P ...120.P (PULSE : 该长度可在Pulse time中设置) ■ 默认值 : 空
Pulse time	选择高电平有效脉冲的长度 设置范围 <ul style="list-style-type: none"> ■ 8 ms ...1500 ms ■ 默认值 : 500 ms
重新启动	重新启动脉冲持续时间 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置 : ON或OFF ■ 默认值 : OFF
选择当前功能的图像	为描绘激活的功能, 选择需要的图像
为未激活的功能选择图像	为描绘未激活的功能, 选择需要的图像
上传图像文件	将选择的图像文件复制到保存位置/ Oem/Images <ul style="list-style-type: none"> ■ 文件格式 : PNG , JPG , PPM , BMP或SVG ■ 图像尺寸 : 最大100 x 70 px
移除栏中项目	从 OEM 栏中删除栏项

20.7.11 特殊功能 OEM 栏项

路径： 设置 ▶ 服务 ▶ OEM区 ▶ OEM栏 ▶ 栏中项目 ▶ 特殊功能

参数	说明
说明	OEM栏上的栏项说明
类型	特殊功能
功能	需要的特殊功能的选择 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 螺纹切削 ■ 主轴方向 ■ 冷却液 ■ 主轴工作期间 冷却 ■ 夹紧轴 ■ 置零刀具轴 默认值：螺纹切削
主轴	仅适用于 主轴方向 功能： S
选择顺时针主轴方向的图像	仅适用于 主轴方向 功能： 为顺时针转动主轴选择需要的图像
选择逆时针主轴方向的图像	仅适用于 主轴方向 功能： 为逆时针转动主轴选择需要的图像
选择当前功能的图像	为描绘激活的功能，选择需要的图像
为未激活的功能选择图像	为描绘未激活的功能，选择需要的图像
上传图像文件	将选择的图像文件复制到保存位置/Oem/Images <ul style="list-style-type: none"> ■ 文件格式：PNG，JPG，PPM，BMP或SVG ■ 图像尺寸：最大100 x 70 px
移除栏中项目	从OEM栏中删除栏项

20.7.12 文档OEM栏项

路径： 设置 ▶ 服务 ▶ OEM区 ▶ OEM栏 ▶ 栏中项目 ▶ 文档

参数	说明
说明	OEM栏上的栏项说明
类型	文档
选择一个文档	选择需要的文档
选择显示的图像	为描绘功能，选择需要的图像
上传图像文件	将选择的图像文件复制到保存位置/Oem/Images
移除栏中项目	从OEM栏中删除栏项

20.7.13 设置 (OEM区)

路径： 设置 ▶ 服务 ▶ OEM区 ▶ 设置

参数	说明
应用	应用模式类型；在重新启动前该修改不生效 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 铣削 ■ 车削 默认值：铣削
倍率调节显示	手动模式和MDI中的倍率调节显示类型 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 百分比：用设置的最高进给速率的百分比显示倍率调节 ■ 值：用mm/min显示倍率调节 默认值：百分比
键盘主题	键盘布局的选择 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 标准：用(Return)确认 ■ TNC：用(Enter)确认 默认值：标准
程序运行	程序执行的修改 更多信息：“程序执行”，328 页
Text database	用于OEM特定信息的带信息文本的文本数据库 更多信息：“Text database”，329 页
Messages	OEM特定信息的定义 更多信息：“Messages”，329 页

20.7.14 程序执行

路径： 设置 ▶ 服务 ▶ OEM区 ▶ 设置 ▶ 程序运行

参数	说明
在达到主轴衬套的最终位置方向上自动前进	只要达到主轴套筒的上限，执行阵列孔加工时始终自动前进 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置：ON或OFF ■ 默认值：OFF
M功能	配置，参见“配置M功能”，330 页

20.7.15 Text database

路径： 设置 ▶ 服务 ▶ OEM区 ▶ 设置 ▶ Text database

该产品提供导入自己文本数据库的选项。**Messages**参数用于显示多项信息。

参数	说明
Select text database	选择在本设备中保存的XML类型的文本数据库 更多信息: "创建Text database", 126 页
Deselect text database	取消选择当前已选的文本数据库

20.7.16 Messages

路径： 设置 ▶ 服务 ▶ OEM区 ▶ 设置 ▶ Messages

参数	说明
名称	信息的描述
Text ID or text	选择要显示的信息。可输入文本ID并用其在文本数据库中选择现有信息。或者，直接输入新信息文本 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>i 如果修改本产品用户界面的语言，将使用文本数据库中已翻译的信息文本。直接输入的信息文本用非翻译的文本显示。</p> </div>
	更多信息: "Text database", 329 页
Message type	选择需要的信息类型 设置： <ul style="list-style-type: none"> ■ 标准：只要输入端已激活，就显示该信息 ■ Acknowledgment by user：用户确认前保持该信息的显示 ■ 默认值：标准
Input	根据引脚编号分配数字输入端，以显示其信息 <ul style="list-style-type: none"> ■ 默认值：无连接
删除输入项	清除信息输入

20.7.17 配置M功能

路径： 设置 ▶ 服务 ▶ OEM区 ▶ 设置 ▶ 程序运行 ▶ M功能

参数	说明
M 功能号	输入新M功能的编号 <ul style="list-style-type: none"> ■ 设置范围：M2.0 ...M120.0 (0：指定为该M功能的输出切换为取消激活) ■ 设置范围：M2.1 ...M120.1 (1：指定为该M功能的输出切换为激活) ■ 设置范围：M2.2 ...M120.2 (2：指定为该M功能的输出生成高电平有效的8 ms脉冲)
程序运行期间，选择对话的图像	程序运行期间，为显示选择需要的图像
上传图像文件	将选择的图像文件复制到保存位置/Oem/Images <ul style="list-style-type: none"> ■ 文件格式：PNG，JPG，PPM，BMP或SVG ■ 图像尺寸：最大100 x 70 px
删除输入项	删除输入项

20.7.18 技术文档

路径： 设置 ▶ 服务 ▶ 技术文档

本产品允许用所需语言上传“使用说明”。将随附USB存储设备中的“使用说明”文件复制到本产品中。

最新版可从www.heidenhain.com.cn的下载区下载。

参数	说明
添加使用说明	添加需要语言的“操作说明”

20.7.19 软件选装项

路径： 设置 ► 服务 ► 软件选装项



需要在本产品上用许可证密钥激活软件选装项。使用相应硬件部件时，需要激活相应的软件选装项。

更多信息: "激活软件选装项", 103 页

参数	说明
概要	本产品现在提供的所有软件选装项的概要介绍
请求选项	创建许可证密钥申请，该申请将发给海德汉服务部 更多信息: "申请许可证密钥", 103 页
请求试用选装项	创建许可证密钥申请，该申请将发给海德汉服务部 更多信息: "申请许可证密钥", 103 页
激活选项	用许可证密钥或许可证文件激活软件选装项 更多信息: "激活许可证密钥", 104 页
复位试用选装项	输入许可证密钥，复位试用的选装项

20.7.20 备份和还原配置 (OEM区)

路径： 设置 ► 服务 ► OEM区 ► 备份和还原配置

参数	说明
Back up OEM specific folders and files	将OEM区的设置备份为ZIP文件 更多信息: "Back up OEM specific folders and files", 128 页
	将OEM区的设置还原为ZIP文件 更多信息: "Restore OEM specific folders and files", 129 页

21

保养和维护

21.1 概要

本章介绍本产品的一般保养和维护。



以下步骤只能由具有资质的人员执行。

更多信息: "人员资质", 31 页



本章仅介绍有关本产品的维护信息。本章不介绍任何辅助设备维护。

更多信息: 有关相应的外部设备, 参见制造商文档

21.2 清洁

注意

用锐器或烈性清洁剂清洁

不正确清洁将损坏本产品。

- ▶ 严禁使用磨料或烈性清洁剂, 并严禁使用烈性洗涤剂或溶剂
- ▶ 严禁使用锐器清除附着污物

清洁机箱

- ▶ 只允许用水和中性洗涤剂湿润的布清洁外表面

清洁屏幕

激活清洁模式, 清洁显示屏。这将使本产品进入非活动状态, 而不切断电源。在该状态时, 显示屏被关闭。



- ▶ 点击主菜单的**关闭**, 激活清洁模式



- ▶ 点击**清洁模式**
- > 显示屏被关闭
- ▶ 用无尘布和商用玻璃清洁剂清洁显示屏



- ▶ 要取消激活清洁模式, 点击显示屏的任何位置
- > 显示屏底部显示一个箭头
- ▶ 向上拖动箭头
- > 显示屏开启并显示原用户界面

21.3 维护计划

本产品基本免维护。

注意

使用故障产品

使用故障产品可能导致严重损失。

- ▶ 如本设备损坏，严禁对其维修或操作
- ▶ 立即更换故障产品或联系海德汉服务部



以下步骤只能由电气专业人员执行。

更多信息: "人员资质", 31 页

维护步骤	间隔时间	故障排除
▶ 必须检查本产品上的所有标签和符号的可读性	每年	▶ 联系海德汉服务部
▶ 检查电气连接是否损坏并检查其功能	每年	▶ 更换缺陷电缆。如有需要，请联系海德汉服务部
▶ 检查电源电缆是否绝缘不良或连接不牢	每年	▶ 按照技术参数要求更换电源电缆

21.4 恢复操作

重新恢复使用时，例如本产品维修后重新安装或重新固定时，适用于固定和安装本产品时相同的措施与人员要求。

更多信息: "安装", 41 页

更多信息: "系统安装", 47 页

连接辅助设备（例如编码器）时，本产品的使用方必须确保恢复工作的安全并安排授权的和具有适当资质的人员进行该工作。

更多信息: "产品使用公司责任", 32 页

21.5 更新固件

固件是本产品的操作系统。通过本产品的USB端口或网络接口导入新版固件。



更新固件前，必须满足相应软件版本发行说明的要求并注意有关向后兼容性方面的信息。



为确保安全，如果要更新本产品的固件，必须备份当前设置。

要求

- 新版固件为*.dro文件
- 要通过USB端口更新固件，必须将当前固件保存在USB存储设备（FAT32格式）中
- 要通过网络接口更新固件，当前固件必须保存在网络驱动器的文件夹中

开始固件更新



- ▶ 点击主菜单的**设置**
- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **固件更新**
 - **继续**
- > 启动服务应用

更新固件

固件可通过USB存储设备（FAT32格式）或通过网络驱动器更新。



- ▶ 点击**固件更新**
- ▶ 点触**选择**
- ▶ 根据需要，连接U盘至本产品的一个USB端口
- ▶ 浏览到含新固件的文件夹处

i 如果意外点触了不正确的文件夹，可返回上个文件夹。

- ▶ 点击列表上方显示的文件名

- ▶ 选择固件
- ▶ 点击**选择**，确认选择
- > 显示固件版本信息
- ▶ 点击**确定**，关闭该对话

i 数据传输启动后，不能取消固件更新。

- ▶ 点击**Start**，启动更新
- > 显示屏显示更新进度
- ▶ 点击**确定**，确认成功更新
- ▶ 点击**完成**，终止服务程序
- > 服务应用被终止
- > 启动主应用
- > 如果激活了用户自动登录，用户接口显示在**手动操作**菜单中
- > 如果未激活用户自动登录功能，显示**用户登录**菜单

安全拔出USB存储设备



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- ▶ 转到保存位置列表处
- ▶ 点击**安全拔出**
- > 显示**现在可移除存储介质**。信息
- ▶ 断开USB存储设备的连接

21.6 还原配置

可将备份的设置还原在本产品中。还原期间，将替换本产品的当前配置。



必须在还原设置前，激活备份设置时已激活的软件选装项。

以下情况时需要进行还原：

- 调试期间，该设置设定在本产品上并传给所有相同的产品
更多信息: "调试的步骤", 101 页
- 重置后，该设置被复制到本产品中
更多信息: "复位全部设置", 339 页



- ▶ 点击主菜单的**设置**
- ▶ 按顺序打开
 - **服务**
 - **备份和还原配置**
 - **还原配置**
- ▶ 点击**完成还原**
- ▶ 根据需要，将USB存储设备（FAT32格式）连接在本产品的USB端口处
- ▶ 浏览到含备份文件的文件夹位置
- ▶ 选择备份文件
- ▶ 点击**选择**
- ▶ 用**确定**确认成功完成传输
- > 系统关机
- ▶ 要用传输的配置数据还原本产品，关闭本产品电源，然后再开机

安全拔出USB存储设备



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**
- ▶ 转到保存位置列表处
- ▶ 点击**安全拔出**
- > 显示**现在可移除存储介质**。信息
- ▶ 断开USB存储设备的连接



21.7 Restore user files

将本产品已备份的用户文件再次加载到本产品中。将覆盖现有用户文件。与设置的还原一起，还原本产品的整个配置。

更多信息: "还原配置", 337 页

如果需要保养，更换的产品可用还原后故障产品的配置。这需要老固件的版本与新固件的版本相符或版本兼容。



备份中包括相应文件夹下保存的全部用户组的全部文件，并可还原为用户文件。

不还原**System**文件夹下的文件。



- ▶ 点击主菜单的**设置**

- ▶ 按顺序打开



- ▶ 点击**服务**

- ▶ 按顺序打开

- **备份和还原配置**

- **Restore user files**

- ▶ 点击**Load as ZIP**

- ▶ 根据需要，将USB存储设备（FAT32格式）连接在本产品的USB端口处

- ▶ 浏览到含备份文件的文件夹位置

- ▶ 选择备份文件

- ▶ 点击**选择**

- ▶ 成功完成传输后，用**确定**确认

- ▶ 要用传输的用户文件重新启动本产品，关闭本产品后再开启本产品

安全拔出USB存储设备



- ▶ 点击主菜单中的**文件管理**

- ▶ 转到保存位置列表处



- ▶ 点击**安全拔出**

- ▶ 显示**现在可移除存储介质**。信息

- ▶ 断开USB存储设备的连接

21.8 复位全部设置

根据需要，将本产品的设置重置为工厂默认设置。软件选装项被取消激活，以后用可用的许可证密钥重新激活。



- ▶ 点击主菜单的**设置**
- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **复位**
 - **复位全部设置**
- ▶ 输入密码
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 要用普通文字显示密码，激活**显示密码**
- ▶ 点击**确定**，确认该操作
- ▶ 点击**确定**，确定重置
- ▶ 点击**确定**确认本产品的关机操作
- > 本产品被关闭
- > 全部设置被复位
- > 要重新启动本产品，关闭电源，然后再启动

21.9 复位至工厂默认设置

可将本产品的设置重置为工厂默认设置和从存储器中删除用户文件。软件选装项被取消激活，以后用可用的许可证密钥重新激活。



- ▶ 点击主菜单的**设置**
- ▶ 点击**服务**
- ▶ 按顺序打开
 - **复位**
 - **复位至工厂默认设置**
- ▶ 输入密码
- ▶ 用**RET**确认输入
- ▶ 要用普通文字显示密码，激活**显示密码**
- ▶ 点击**确定**，确认该操作
- ▶ 点击**确定**，确定重置
- ▶ 点击**确定**确认本产品的关机操作
- > 本产品被关闭
- > 复位全部设置和删除用户文件
- > 要重新启动本产品，关闭电源，然后再启动

22

故障排除

22.1 概要

本章介绍本产品的故障或异常原因以及正确的排除方法。



执行以下操作前，必须确保已阅读和理解“基本操作”章的内容。

更多信息: “基本操作”，61 页

22.2 系统或电源故障

以下情况时可能损坏操作系统数据：

- 系统或电源故障
- 未关闭操作系统时，关闭本产品电源

如果固件损坏，本产品启动Recovery System，在显示屏上显示简要说明。

恢复时，Recovery System用已保存在USB存储设备上的新固件覆盖损坏的固件。在该操作过程中，将删除本产品的设置。

22.2.1 恢复固件

- ▶ 在计算机上，为USB存储设备（FAT32格式）创建文件夹“heidenhain”。
- ▶ 在“heidenhain”文件夹中，创建文件夹“update”
- ▶ 将新固件复制到“update”文件夹中
- ▶ 重命名固件“recovery.dro”
- ▶ 关闭本产品的电源
- ▶ 将USB存储设备连接本产品的USB端口
- ▶ 开启本产品
- > 本产品启动Recovery System
- > 自动检测USB存储设备
- > 自动安装固件
- > 成功更新后，该固件自动更名“recovery.dro.[yyyy.mm.dd.hh.mm]”
- ▶ 安装完成后，重新启动本产品
- > 本产品用工厂默认值启动

22.2.2 还原配置

再次安装固件将本产品重置为工厂默认设置。该操作删除设置，包括误差补偿值和激活的软件选装项。重新安装固件后，保存在存储区或文件中的用户文件不受影响。

要还原设置，必须在本产品上重新配置或在本产品上还原已备份的设置。



在本产品上还原设置前，必须激活备份设置时已激活的软件选装项。

- ▶ 激活软件选装项

更多信息: "激活软件选装项", 103 页

- ▶ 还原设置

更多信息: "还原配置", 337 页

22.3 故障

如果使用中遇到的故障或异常未在下面的“故障排除”表中，参见机床制造商文档或联系海德汉服务部。

22.3.1 故障排除



以下故障排除步骤只能由表中要求的人员执行。

更多信息: "人员资质", 31 页

故障	故障原因	故障的排除	人员
开机后, 状态LED灯仍不亮	无供电电压	▶ 检查电源电缆	电气专业人员
	本产品工作不正常	▶ 联系海德汉服务部	有资质人员
本产品启动时, 显示蓝屏	启动时, 固件出错	▶ 如果该故障是第一次出现, 关机并重新开机	有资质人员
		▶ 如果再次出现该故障, 联系海德汉服务部	
启动后, 本产品不能识别触控屏上的任何输入。	硬件初始化不正确	▶ 关闭本产品, 然后重新开机	有资质人员
尽管编码器运动, 但轴无计数变化	编码器连接不正确	▶ 正确连接 ▶ 联系编码器制造商的服务部	有资质人员
轴计数不正确	编码器设置不正确	▶ 检查编码器设置 108 页	有资质人员
轴不能移动	不正确的轴设置	▶ 检查轴设置	有资质人员
	进给速率倍率调节位于零位	▶ 检查进给速率倍率调节电位器的位置	有资质人员
位置误差	不正确的轴设置	▶ 检查轴设置	有资质人员
静止误差	不正确的轴设置	▶ 检查轴设置	有资质人员
点动按钮无法使轴运动	不正确的轴设置	▶ 检查轴设置	有资质人员
	不正确的操作模式 (MDI操作模式, 编程操作模式)	▶ 检查操作模式	有资质人员
	进给速率倍率调节位于零位	▶ 检查进给速率倍率调节电位器的位置	有资质人员
进给速率倍率调节不限制轴速	不正确的进给速率倍率调节设置	▶ 检查轴设置	有资质人员
快移速度按键无响应	不正确的快移速度设置	▶ 检查设置 305 页	有资质人员
外部轴误差	外部辅助设备	▶ 进行系统地错误排查	有资质人员, 可为 OEM

故障	故障原因	故障的排除	人员
主轴错误	主轴坐标轴的不正确设置	▶ 检查主轴坐标轴的设置 316 页	有资质的人员，可为OEM
	外部辅助设备	▶ 系统地查找错误	有资质的人员，可为OEM
主轴停转	外部辅助设备	▶ 进行系统地错误排查	有资质人员，可为OEM
循环启动功能无法启动循环	不正确的 自动进给 设置	▶ 检查设置 305 页	有资质人员
循环启动按键灯不亮	不正确的 自动启动照明 设置	▶ 检查设置 306 页	有资质人员
螺纹加工中反向不工作	主轴套最终位置 +/- 的不正确设置	▶ 检查设置	有资质人员
自动运动到限位开关位置不工作	软限位开关或自动进给 的不正确设置	▶ 检查设置 316 页 305 页	有资质人员
超出软限位开关	软限位开关 的不正确设置	▶ 检查设置 316 页	有资质人员
急停	外部辅助设备	▶ 进行系统地错误排查	有资质人员，可为OEM
无控制电压	外部辅助设备	▶ 进行系统地错误排查	有资质人员，可为OEM
无法连接网络	连接问题	▶ 检查电缆并正确连接到X116端口	有资质人员
	网络设置不正确	▶ 检查网络设置 141 页	有资质人员
未检测到相连的USB存储设备	连接的USB故障	▶ 检查USB存储设备是否插在正确的端口中 ▶ 使用另一个USB端口	有资质人员
	不支持USB存储设备的型号或格式	▶ 使用其它USB存储设备 ▶ 用FAT32格式化USB存储设备	有资质人员
本产品用恢复模式启动（仅文本的模式）	启动时，固件出错	▶ 如果该故障是第一次出现，关机并重新开机 ▶ 如果再次出现该故障，联系海德汉服务部	有资质人员
用户无法登录	密码不存在	▶ 以更高权限的用户重置密码 138 页 ▶ 要重置OEM密码，联系海德汉服务部	有资质人员

23

拆下和处置

23.1 概要

本章提供正确拆下和处置本产品的信息和应遵守的环境保护技术要求。

23.2 拆卸



只能由有资质的人员才能拆下本产品。
更多信息: "人员资质", 31 页

根据连接的辅助设备，可能需要电气专业人员进行拆卸操作。
 此外，遵守相应部件固定和安装的安全注意事项。

拆下本产品

要拆下本产品，按照与固定和安装相反的步骤顺序执行。

更多信息: "系统安装", 47 页

更多信息: "安装", 41 页

23.3 处置



注意

不正确地处置本产品！

不正确地处置本产品可造成环境损害。

- ▶ 严禁将电子废物和电子器件丢弃在普通废物中
- ▶ 必须分别处置随带的后备电池与本产品
- ▶ 按照当地废弃物管理规定，将本产品 and 后备电池送至回收站

- ▶ 如有任何有关本产品处置方面的问题，请联系海德汉服务部

24

技术参数

24.1 概要

本章提供本产品的主要参数和图纸，在图纸中提供产品尺寸和配合尺寸。

24.2 编码器数据

设备

外壳	铝制铣削外壳
外壳尺寸	314 mm x 265 mm x 36 mm
固定系统， 配合尺寸	VESA MIS-D, 100 100 mm x 100 mm

显示

显示单元	<ul style="list-style-type: none"> ■ LCD宽屏显示屏 (16:10) 彩色显示屏30.7 cm (12.1") ■ 1280 x 800像素
显示步距	可选，最低0.00001 mm
用户界面	触摸屏的用户界面 (GUI)

电气参数

供电电压	<ul style="list-style-type: none"> ■ AC 100 V ...240 V (±10 %) ■ 50 Hz ...60 Hz (±5 %) ■ ID 1089176-xx的设备：最大输入功率38 W ■ ID 1089177-xx的设备：最大输入功率79 W
后备电池	锂电池，CR2032型；3.0 V
过压类别	II
编码器输入数	铣削应用模式：4个 (还可通过软件选装项激活另外2路输入) 车削应用模式：4
编码器接口	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 V_{pp}：最大电 流300 mA，最大输入频率400 kHz ■ 11 μA_{pp}：最大电 流300 mA；最大输入频率：150 kHz ■ EnDat 2.2：最大电流300 mA
1 V _{pp} 细分	4096倍
触发式测头连接	<ul style="list-style-type: none"> ■ 供电电压DC 5 V或DC 12 V ■ 5 V或可变开关式输出 ■ 海德汉电缆的最大电缆长度30 m
数字输入	TTL DC 0 V ...+5 V
	电平 电压范围 电流范围
	高 DC 11 V ...30 V 2.1 mA ...6.0 mA
	低 DC 3 V ...2.2 V 0.43 mA

电气参数

数字输出	TTL DC 0 V ...+5 V 最大负载1 kΩ 电压范围DC 24 V (20.4 V ...28.8 V) 每个通道的最大输出电流150 mA
中继输出	ID 1089177-xx的设备 : <ul style="list-style-type: none"> ■ 最大开关电压AC 30 V / DC 30 V ■ 最大开关电流0.5 A ■ 最大开关功率15 W ■ 最大连续电流0.5 A
模拟输入	ID 1089177-xx的设备 : 电压范围DC 0 V ...+5 V 电阻 $100\ \Omega \leq R \leq 50\ \text{k}\Omega$
模拟输出	ID 1089177-xx的设备 : 电压范围 DC -10 V ...+10 V 最大负载1 kΩ
5 V电压输出	电压公差±5 % , 最大电流100 mA
数据接口	<ul style="list-style-type: none"> ■ 4个高速USB 2.0 (A型) , 每个USB端口最大电流500 mA ■ 1个以太网10/100 Mbit/1 Gbit (RJ45)

环境

工作温度	0 °C ...+45 °C
存放温度	-20 °C ...+70 °C
相对湿度	10 % ...80 %相对湿度, 无结露
海拔高度	≤ 2000 m

一般信息

指令	<ul style="list-style-type: none"> ■ 电磁兼容性指令2014/30/EU ■ 低压设备指令2014/35/EU ■ RoHS指令2011/65/EU
污染等级	2
防护等级EN 60529	<ul style="list-style-type: none"> ■ 前面板和侧面板 : IP 65 ■ 后面板 : IP 40
重量	<ul style="list-style-type: none"> ■ 3.5 kg ■ 带单位支架 : 3.6 kg ■ 带双位支架 : 3.8 kg ■ 带多位支架 : 4.5 kg ■ 带多位安装座 : 4.1 kg

24.3 产品尺寸和配合尺寸

图中所有尺寸单位全部为毫米。

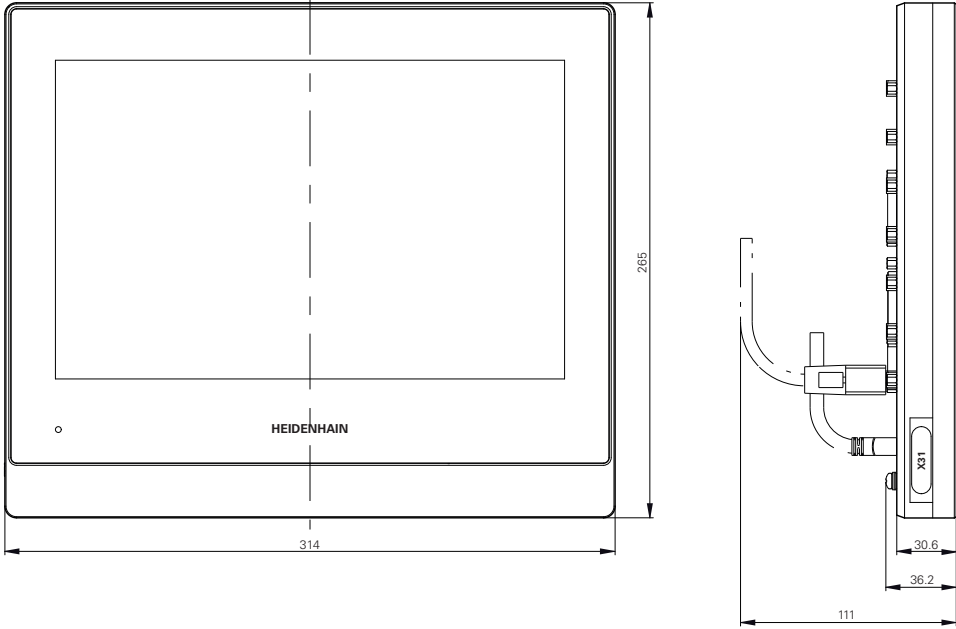


图 87: 外壳尺寸

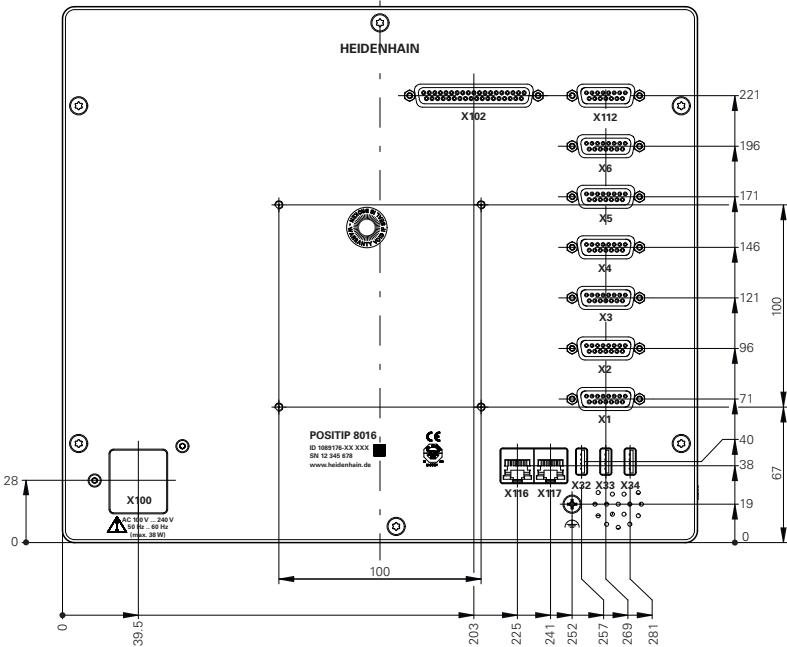


图 88: ID 1089176-xx设备的后面板尺寸

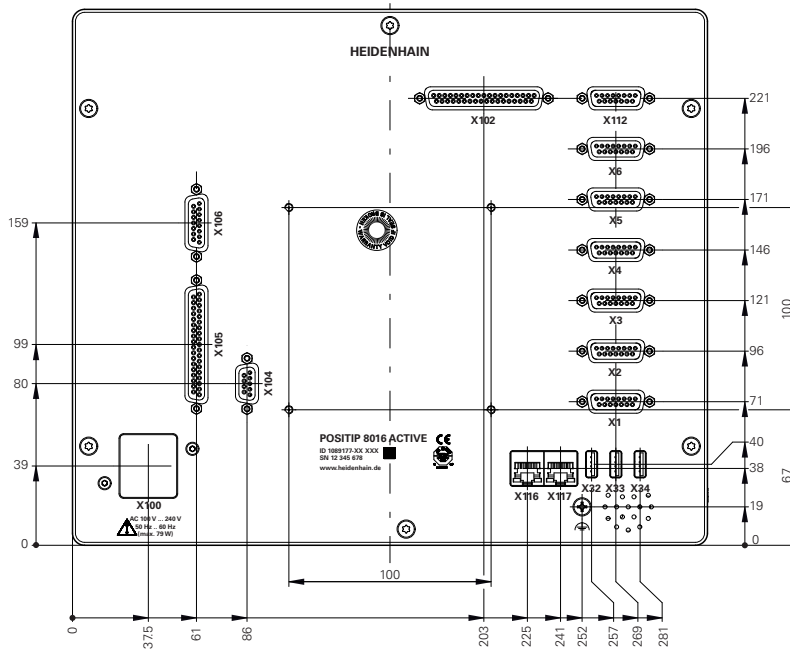


图 89: ID 1089177-xx设备的后面板尺寸

24.3.1 带单位支架的产品尺寸

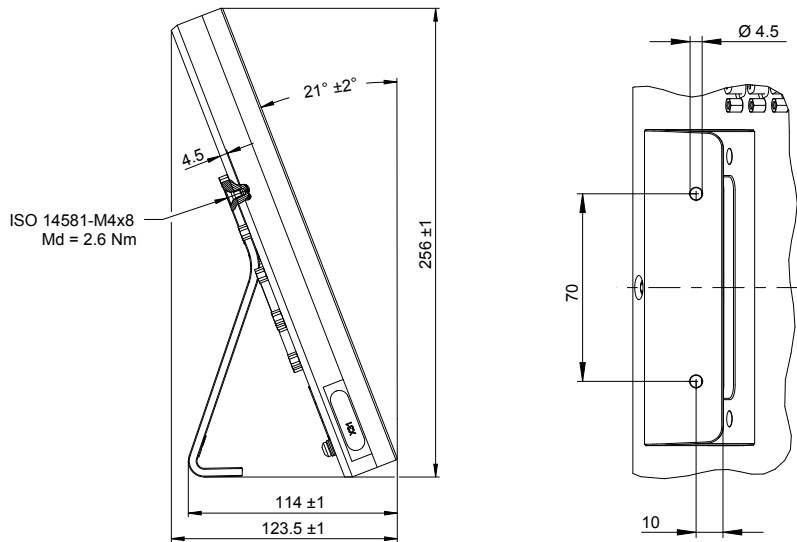


图 90: 带单位支架的产品尺寸

24.3.2 带双位支架的产品尺寸

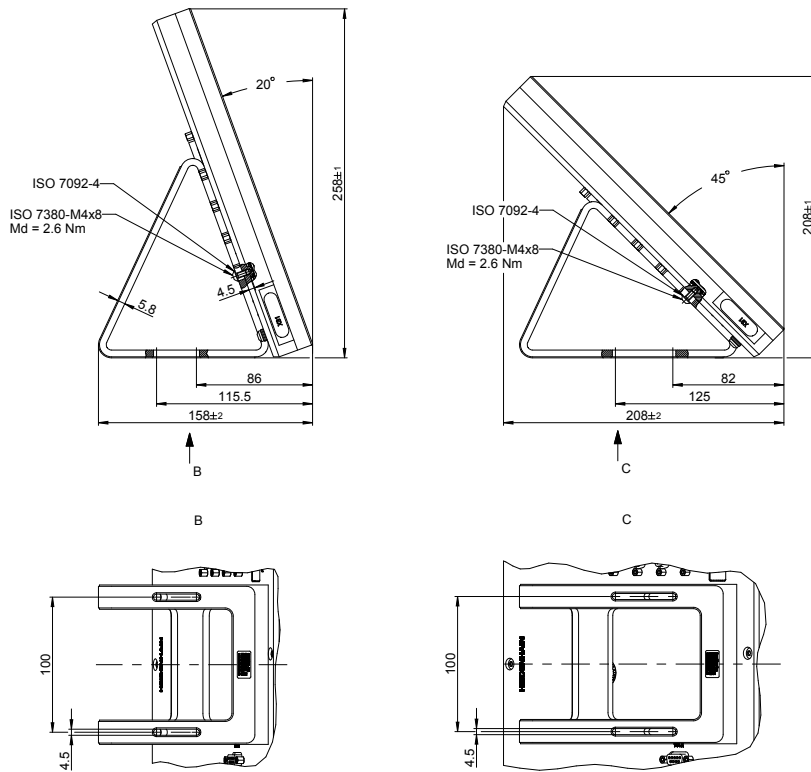


图 91: 带双位支架的产品尺寸

24.3.3 带多位支架的产品尺寸

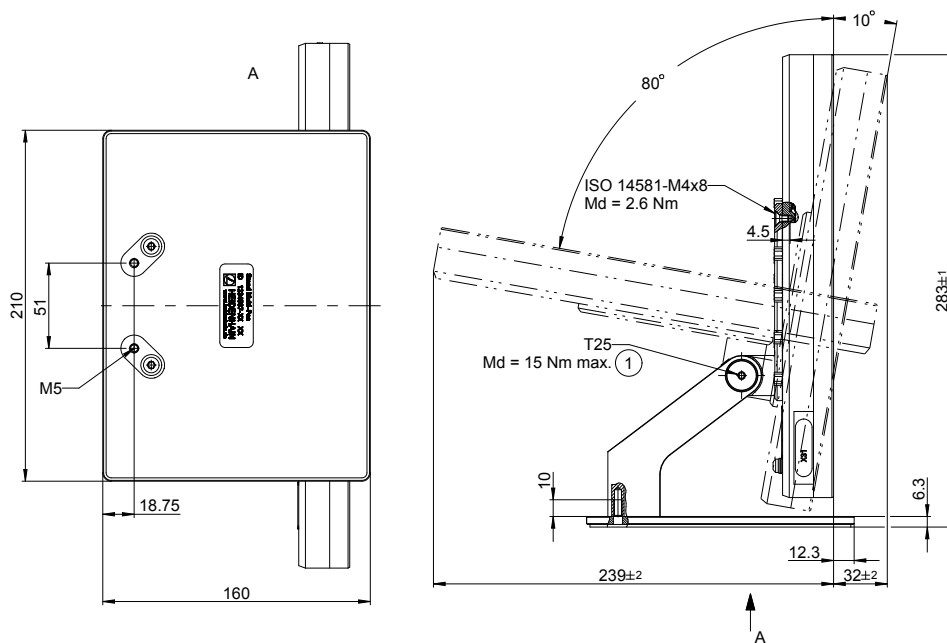


图 92: 带多位支架的产品尺寸

24.3.4 带多位安装座的产品尺寸

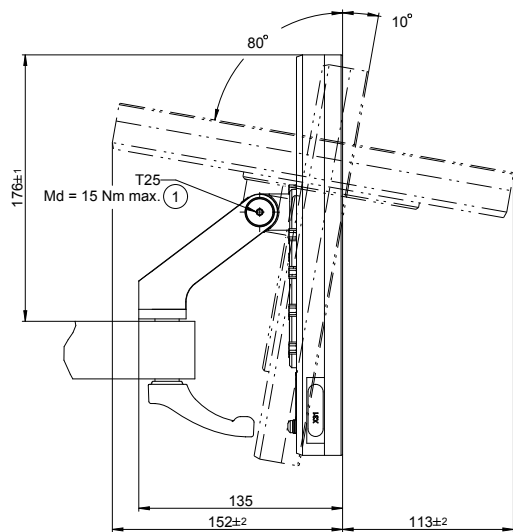


图 93: 带多位安装座的产品尺寸

25 索引

C

CUPS..... 148

E

EnDat接口：配置轴..... 106

M

MDI：菜单..... 75

MDI操作模式：举例..... 171, 174

MDI模式：应用缩放系数.....

221, 231, 239, 247

M功能：标准..... 116

M功能：概要..... 116

M功能：配置... 122, 307, 326, 330

M功能：制造商特定..... 116

O

OEM：调整显示..... 125

OEM：定义键盘结构..... 125

OEM：添加文档..... 118

OEM：添加信息..... 329

OEM：修改启动页..... 119

OEM栏..... 93

OEM栏：操作件..... 93

OEM栏：功能..... 94

OEM栏：配置..... 120

OEM栏：配置M功能..... 122

OEM栏：显示OEM徽标..... 120

P

PPD文件..... 147

S

ScreenshotClient：信息..... 130

U

USB键盘..... 150

安

安全注意事项..... 26, 30

外部设备..... 32

安全注意事项：一般..... 32

安装..... 42

安装：单位支架..... 43

安装：多位安装座..... 46

安装：多位支架..... 45

安装：双位支架..... 44

安装说明..... 21

按

按住..... 63

倍

倍率调节显示..... 125

备

备份用户文件..... 132, 161

编

编程：举例..... 178

编码器：海德汉..... 110

编码器：配置轴参数..... 108

编码器数据..... 350

标

标识文字的图符和字体..... 27

补

补充说明..... 21

菜

菜单：MDI..... 75

菜单：MDI模式..... 212, 224

菜单：程序编辑..... 79, 250, 262

菜单：程序运行..... 78, 234, 242

菜单：关机..... 85

菜单：设置..... 84

菜单：手动操作..... 73, 198, 206

菜单：文件管理..... 82

菜单：用户登录..... 83

参

参考点回零：激活..... 107

参考点回零：启动后执行.....

69, 99, 135, 199, 208

参考点回零：执行..... 198, 208

操

操作：操作件..... 65

操作：常规操作..... 62

操作：触控屏和输入设备..... 62

操作：节能模式..... 67

操作：声音反馈..... 96

操作：手势和鼠标操作..... 63

操作：向导..... 96

操作：信息..... 95

操作件：OEM栏..... 93

操作件：撤销..... 66

操作件：返回..... 66

操作件：关闭..... 66

操作件：滑动开关..... 66

操作件：切换开关..... 65

操作件：确认..... 66

操作件：软键盘..... 65

操作件：添加..... 66

操作件：下拉列表..... 66

操作件：正/负按钮..... 65

操作件：主菜单..... 71

操作件：状态栏..... 89

操作说明：更新..... 140

操作员..... 31

产

产品：调试..... 101

产品：关机..... 68

产品：开机..... 67

产品：设置..... 137

产品上的图符..... 32

产品使用公司责任..... 32

车

车床：刀具测量..... 190

程

程序：保存..... 255, 259, 266, 270

程序：创建..... 254, 264

程序：创建程序头..... 255, 265

程序：打开..... 240, 248, 259, 270

程序：关闭..... 240, 248, 259, 270

程序：控制程序段..... 237, 245

程序：删除..... 259, 270

程序：删除程序段..... 255, 266

程序：使用..... 235, 243

程序：添加程序段..... 255, 266

程序：应用缩放系数.....

221, 231, 239, 247

程序：运行（NC数控）... 236, 244

程序：运行（单程序段）. 236, 244

程序：运行（手动）..... 236, 244

程序：运行程序段..... 260, 271

程序：中断程序运行..... 237, 245

程序编辑：菜单..... 79

程序编辑：简要说明..... 250, 262

程序编辑支持..... 254, 265

程序段类型..... 251, 262

程序运行..... 234, 242

程序运行：菜单..... 78

程序运行：简要说明..... 234, 242

程序运行：举例..... 182

齿

齿轮主轴..... 111

尺

尺寸单位..... 102, 137, 289

出

出错信息..... 95, 125

出错信息：配置..... 127

出错信息：删除..... 128

触

触控屏：操作..... 62

触控屏：配置..... 150

存

存放..... 39

打

打印机：USB打印机..... 143

打印机：不支持..... 147

打印机：连接..... 58

打印机：添加网络打印机..... 145

打印机：增强型设置..... 148

打印机驱动..... 147

单		举		人	
单位.....	43	举例, 预设点.....	192	人员资质.....	31
挡		举例: 车削凹槽.....	194	日	
挡位: 配置.....	320	举例: 粗加工外轮廓.....	193	日期和时间.....	102, 137, 288
刀		举例: 法兰图纸.....	166	上	
刀具表: 创建.....	167, 188	举例: 工件.....	164, 186	上传许可证文件.....	104
地		举例: 精加工外轮廓.....	195	设	
地线连接, 3线电缆.....	60	举例: 矩形型腔 (MDI操作模式) ...	171	设备: 电气安装.....	48
点		举例: 螺栓孔圆, 排孔 (编程)	178	设置.....	137
点击.....	63	举例: 螺栓孔圆, 排孔 (程序运	182	设置: 备份.....	131, 160
电		行)	174	设置: 菜单.....	84
电气专业人员.....	31	举例: 配合孔 (MDI操作模式)	174	设置: 还原.....	337
电源接头.....	60	举例: 设置车床.....	189	设置: 快捷菜单.....	90
调		举例: 通孔 (手动操作模式) ...	169	使	
调试.....	101	举例: 预设点 (手动操作模式)	168, 176	使用说明.....	21
多		举例: 轴承座图纸.....	187	手	
多位.....	45, 46	开		手动操作.....	73
仿		开关式输入和输出的连线.....	53	手动操作: 菜单.....	73
仿真窗口.....	237, 245	快		手动操作模式: 举例 168, 169, 176	
仿真窗口: 激活.....	239, 247	快速启用.....	164, 186	手势: 按住.....	63
分		连		手势: 操作.....	63
分段线性误差补偿 (SLEC)	114	连接		手势: 点击.....	63
辅		计算机.....	59	手势: 拖动.....	64
辅件.....	37	连接USB打印机.....	58	输	
故		连接编码器.....	51	输入设备: 操作.....	62
故障.....	343	连接触发式测头.....	52	输入设备: 连接.....	59
固		连接概要.....	49	鼠	
固件更新.....	335	连接以太网打印机.....	58	鼠标操作: 按住.....	63
关		零		鼠标操作: 操作.....	63
关机: 菜单.....	85	零部件.....	36	鼠标操作: 点击.....	63
管		轮		鼠标操作: 配置.....	150
管理程序.....	259, 270	轮廓视图.....		鼠标操作: 拖动.....	64
海		219, 229, 238, 246, 257, 268		双	
海德汉编码器.....	110	轮廓视图: 概要.....	239, 247	双位.....	44
环		轮廓视图: 详细视图.....	239, 247	提	
环境条件.....	351	密		提示信息.....	26
计		密码: 创建.....	138	添	
计算机.....	59	密码: 默认密码.....		添加启动页.....	119
节		68, 98, 135, 165, 186		拖	
节能模式.....	67	密码: 修改.....	100, 136, 139	拖动.....	64
清		配		网	
清洁屏幕.....	334	配置OEM徽标.....	120	网络驱动器	
		配置: USB键盘.....	150	配置.....	142
		配置: 触控屏.....	150	维	
		配置网络设置.....	141	维护计划.....	335

- 文**
- 文本数据库：创建..... 126
 - 文档：OEM..... 118
 - 文档：补充说明..... 21
 - 文档：下载..... 20
 - 文件：打开..... 277
 - 文件：导出..... 277
 - 文件：导入..... 278
 - 文件：复制..... 276
 - 文件：删除..... 276
 - 文件：移动..... 276
 - 文件：重命名..... 276
 - 文件管理：菜单..... 82
 - 文件管理：简要说明..... 274
 - 文件管理：文件类型..... 274
 - 文件夹：创建..... 275
 - 文件夹：复制..... 275
 - 文件夹：管理..... 275
 - 文件夹：删除..... 276
 - 文件夹：移动..... 275
 - 文件夹：重命名..... 276
 - 文件夹结构..... 275
- 误**
- 误差补偿：方法..... 112
 - 误差补偿：分段线性误差补偿..... 114, 314
 - 误差补偿：线性误差补偿..... 113, 314
 - 误差补偿：支点表..... 315
 - 误差补偿：执行..... 112
- 系**
- 系统安装..... 48
- 线**
- 线性误差补偿 (LEC) 113
- 向**
- 向导..... 96
- 小**
- 小数分隔符..... 289
 - 小数位..... 289
 - 小数位数..... 102, 137
- 信**
- 信息：查看..... 95
 - 信息：关闭..... 95
- 许**
- 许可证密钥：激活..... 104
 - 许可证密钥：输入..... 104
 - 许可证密码：申请..... 103
- 选**
- 选择应用模式..... 101
- 用**
- 用户ID..... 138
 - 用户：创建..... 138
 - 用户：登录..... 68
 - 用户：配置..... 139
 - 用户：退出..... 69
 - 用户：用户登录..... 68
 - 用户：用户类型..... 138
 - 用户登录..... 83
 - 用户接口：文件管理菜单..... 82
 - 用户接口：用户登录菜单..... 83
 - 用户界面：MDI菜单..... 75
 - 用户界面：程序编辑菜单..... 79
 - 用户界面：程序运行菜单..... 78
 - 用户界面：工厂默认设置..... 70
 - 用户界面：关机菜单..... 85
 - 用户界面：启动后..... 70
 - 用户界面：设置菜单..... 84
 - 用户界面：手动操作菜单..... 73
 - 用户界面：主菜单..... 71
 - 用户删除..... 139
 - 用户文件：还原..... 338
- 有**
- 有资质人员..... 31
- 语**
- 语言：设置..... 69, 99, 136
- 圆**
- 圆整方式..... 102, 137, 289
- 运**
- 运输中损坏..... 38
- 增**
- 增强型打印机设置..... 148
- 针**
- 针脚编号：USB打印机..... 58, 59
 - 针脚编号：编码器..... 51
 - 针脚编号：电网电压..... 60
 - 针脚编号：开关式输入..... 53
 - 针脚编号：网络..... 59
 - 针脚编号：以太网打印机..... 58
- 支**
- 支点表：创建..... 113, 114
 - 支点表：调整..... 115
- 重**
- 重新包装..... 39
- 轴**
- 轴..... 108
 - 轴：X, Y 308
- 主**
- 主轴：配置输入和输出..... 111
 - 主轴转速：编程..... 94
 - 主轴转速：设置..... 94
- 主轴坐标轴..... 111
- 状**
- 状态栏..... 89
 - 状态栏：操作件..... 89
 - 状态栏：调整快捷菜单..... 90
 - 状态栏：计算器..... 91
 - 状态栏：秒表..... 91
- 组**
- 组装..... 42

26 图目录

图 1:	后面板的尺寸.....	42
图 2:	将产品安装在单位支架上.....	43
图 3:	电缆在单位支架上的走线.....	43
图 4:	将产品安装在双位支架上.....	44
图 5:	电缆在双位支架上的走线.....	44
图 6:	将产品安装在多位支架上.....	45
图 7:	电缆在多位支架上的走线.....	45
图 8:	将产品安装在多位安装座上.....	46
图 9:	电缆在多位安装座上的走线.....	46
图 10:	该设备的后面板, ID 1089176-xx	49
图 11:	该设备的后面板, ID 1089177-xx	50
图 12:	软键盘.....	65
图 13:	本产品工厂默认设置的用户界面.....	70
图 14:	用户界面 (手动操作模式)	71
图 15:	铣削应用模式下的 手动操作 菜单.....	73
图 16:	车削应用模式下的 手动操作 菜单.....	74
图 17:	铣削应用模式下的 MDI模式 菜单.....	75
图 18:	车削应用模式下的 MDI模式 菜单.....	76
图 19:	单程序段 对话.....	77
图 20:	铣削应用模式下的 程序运行 菜单.....	78
图 21:	车削应用模式下的 程序运行 菜单.....	79
图 22:	铣削应用模式下的 程序编辑 菜单.....	80
图 23:	仿真窗口已打开的 程序编辑 菜单.....	80
图 24:	车削应用模式下的 程序编辑 菜单.....	81
图 25:	仿真窗口已打开的 程序编辑 菜单.....	81
图 26:	文件管理 菜单.....	82
图 27:	用户登录 菜单.....	83
图 28:	设置 菜单.....	84
图 29:	工作区中的信息显示.....	95
图 30:	操作步骤向导提供的支持.....	96
图 31:	文本数据库的-XML文件举例.....	126
图 32:	ScreenshotClient用户界面.....	130
图 33:	铣削 应用模式下带刀具参数的刀具表.....	151
图 34:	铣削 应用模式下带绝对位置的预设表.....	154
图 35:	工件举例.....	164
图 36:	示例工件 - 技术图.....	166
图 37:	示例工件 - 确定预设点D1.....	168
图 38:	示例工件 - 钻通孔.....	169
图 39:	示例工件 - 加工矩形型腔.....	171
图 40:	示例工件 - 加工配合孔.....	174
图 41:	示例工件 - 确定预设点D2.....	176
图 42:	示例工件 - 编程螺栓孔阵列和排孔.....	178
图 43:	示例工件 - 仿真窗口.....	181
图 44:	示例工件 - 钻孔加工螺栓孔阵列和排孔.....	182
图 45:	工件举例.....	186

图 46:	示例工件 – 技术图.....	187
图 47:	精加工刀参数.....	189
图 48:	预设点.....	189
图 49:	示例工件 – 查找预设点.....	192
图 50:	示例工件 – 粗加工外轮廓.....	193
图 51:	示例工件 – 车削凹槽.....	194
图 52:	示例工件 – 精加工外轮廓.....	195
图 53:	手动操作菜单	198
图 54:	主轴转速的上限对话	207
图 55:	MDI菜单	212
图 56:	螺栓孔程序段的图形显示.....	214
图 57:	排孔程序段的图形显示.....	215
图 58:	矩形型腔程序段的图形显示.....	216
图 59:	MDI操作模式下的程序段举例	218
图 60:	带轮廓图的仿真窗口.....	219
图 61:	带图形定位辅助的 余程位置视图	220
图 62:	举例 – MDI程序段.....	221
图 63:	举例 – 带缩放系数MDI程序段的执行.....	222
图 64:	MDI菜单	224
图 65:	主轴转速的上限对话	225
图 66:	MDI模式下的程序段举例	228
图 67:	带轮廓视图的仿真窗口.....	229
图 68:	带图形定位辅助的 余程位置视图	230
图 69:	举例 – MDI程序段.....	231
图 70:	举例 – 带缩放系数MDI程序段的执行.....	231
图 71:	程序运行操作模式下的程序举例	235
图 72:	带轮廓图的仿真窗口.....	238
图 73:	程序运行操作模式下的程序举例	243
图 74:	带轮廓视图的仿真窗口.....	246
图 75:	程序编辑菜单	250
图 76:	程序编辑操作模式下的程序举例	254
图 77:	带轮廓图的仿真窗口.....	257
图 78:	程序编辑菜单	262
图 79:	程序编辑操作模式下的程序举例	264
图 80:	带轮廓视图的仿真窗口.....	268
图 81:	文件管理菜单	274
图 82:	带预览图和文件信息的 文件管理菜单	277
图 83:	矩形参考坐标系（直角坐标系）.....	300
图 84:	矩形坐标系与机床轴之间的对应关系.....	301
图 85:	旋转轴和辅助轴与参考轴间的关系.....	301
图 86:	矩形坐标系与工件间的关系.....	302
图 87:	外壳尺寸.....	352
图 88:	Bemaßungen der Geräterückseite.....	
图 89:	ID 1089176-xx设备的后面板尺寸.....	352
图 90:	ID 1089177-xx设备的后面板尺寸.....	353
图 91:	带单位支架的产品尺寸.....	353
图 92:	带双位支架的产品尺寸.....	354

图 93:	带多位支架的产品尺寸.....	354
图 94:	带多位安装座的产品尺寸.....	355

HEIDENHAIN

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

Dr.-Johannes-Heidenhain-Straße 5

83301 Traunreut, Germany

☎ +49 8669 31-0

FAX +49 8669 32-5061

E-mail: info@heidenhain.de

Technical support FAX +49 8669 32-1000

Measuring systems ☎ +49 8669 31-3104

E-mail: service.ms-support@heidenhain.de

NC support ☎ +49 8669 31-3101

E-mail: service.nc-support@heidenhain.de

NC programming ☎ +49 8669 31-3103

E-mail: service.nc-pgm@heidenhain.de

PLC programming ☎ +49 8669 31-3102

E-mail: service.plc@heidenhain.de

APP programming ☎ +49 8669 31-3106

E-mail: service.app@heidenhain.de

www.heidenhain.de

